


Operating Instructions

WF 15i
WF 15i n.S.
WF 25i
WF 30i

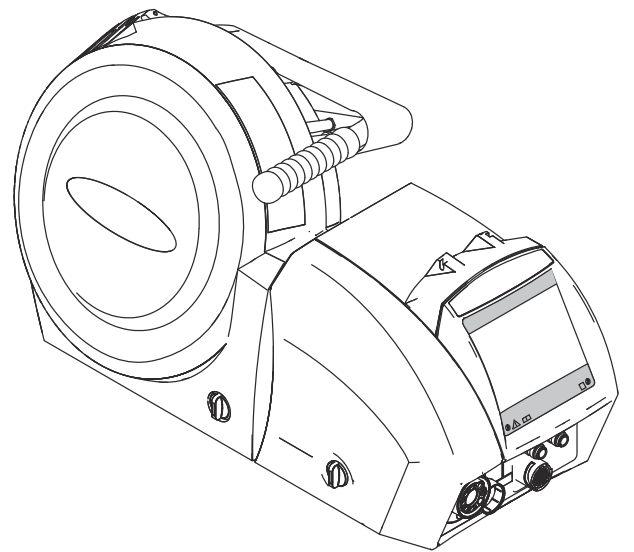

IT | Istruzioni per l'uso



Indice

Norme di sicurezza.....	5
Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza	5
In generale	5
Usato prescritto.....	6
Condizioni ambientali.....	6
Obblighi del gestore.....	6
Obblighi del personale	7
Collegamento alla rete.....	7
Protezione personale e di terzi.....	7
Pericolo derivante da gas e vapori dannosi.....	8
Pericolo derivante dalla dispersione di scintille.....	9
Pericoli derivanti dalla corrente di rete e di saldatura.....	9
Correnti di saldatura vaganti	10
Classificazioni di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi.....	11
Misure relative alla compatibilità elettromagnetica.....	11
Misure relative ai campi elettromagnetici.....	12
Punti particolarmente pericolosi	12
Requisiti del gas inerte.....	13
Pericolo dovuto alle bombole del gas inerte.....	13
Pericolo dovuto al gas inerte in uscita.....	14
Misure di sicurezza sul luogo di installazione e durante il trasporto.....	14
Misure di sicurezza in condizioni di funzionamento normale.....	15
Messa in funzione, manutenzione e riparazione.....	16
Verifiche tecniche per la sicurezza.....	16
Smaltimento	16
Certificazione di sicurezza	16
Protezione dei dati	17
Diritti d'autore	17
In generale	19
In generale	21
Concezione dell'apparecchio.....	21
Avvertenze riportate sull'apparecchio.....	21
Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici	23
Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici.....	25
Sicurezza	25
Carrello traina filo - Lato anteriore	25
Carrello traina filo - Lato posteriore.....	26
Carrello traina filo - Parte laterale	26
Carrello traina filo - Lato inferiore.....	27
Pannelli di controllo opzionali	28
Sicurezza	28
Pannello di controllo OPT/i WF POT	28
Controllo del gas e inserimento filo OPT/i WF.....	29
Pannello di controllo OPT/i WF.....	31
Installazione e messa in funzione	37
Prima dell'installazione e della messa in funzione.....	39
Sicurezza	39
Usato prescritto.....	39
Collocazione dell'apparecchio.....	39
Collocazione del carrello traina filo sull'alloggiamento perni.....	41
Sicurezza	41
Collocazione del carrello traina filo sull'alloggiamento perni.....	41
Collegamento del carrello traina filo con il generatore.....	42
Sicurezza	42
In generale	42

Collegamento del carrello traina filo con il generatore.....	42
Collegamento del pacchetto tubi flessibili di prolunga.....	43
Collegamento della torcia per saldatura.....	45
Sicurezza.....	45
Collegamento della torcia per saldatura MIG/MAG.....	45
Inserimento/sostituzione dei rulli di avanzamento.....	46
Sicurezza.....	46
In generale.....	46
Inserimento/sostituzione dei rulli d'avanzamento.....	46
Inserimento della bobina filo, inserimento della bobina intrecciata.....	48
Sicurezza.....	48
Inserimento della bobina filo.....	48
Inserimento della bobina intrecciata.....	49
Inserimento dell'elettrodo a filo.....	51
In generale.....	51
Operazioni preliminari.....	51
Inserimento dell'elettrodo a filo.....	52
Regolazione della pressione d'aderenza.....	53
Regolazione del freno.....	54
In generale.....	54
Regolazione del freno.....	54
Assemblaggio del freno.....	55
Messa in funzione.....	56
Sicurezza.....	56
Requisiti minimi.....	56
In generale.....	56
Diagnosi e risoluzione degli errori, manutenzione e smaltimento	57
Diagnosi e risoluzione degli errori.....	59
Sicurezza.....	59
Diagnosi e risoluzione degli errori.....	59
Cura, manutenzione e smaltimento.....	63
In generale.....	63
Sicurezza.....	63
Ad ogni messa in funzione.....	63
Ogni 6 mesi.....	64
Smaltimento.....	64
Dati tecnici	65
Dati tecnici.....	67
WF 15i.....	67
WF 15i n.S.....	67
WF 25i.....	68
WF 30i.....	68
HP 70i.....	69
HP 95i.....	69
HP 120i.....	69
HP 70i, HP PC Cable HD 70.....	70

Norme di sicurezza

Spiegazione delle avvertenze per la sicurezza



AVVISO!

Indica un pericolo diretto e imminente che,

- ▶ se non evitato, provoca il decesso o lesioni gravissime.
-



PERICOLO!

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che,

- ▶ se non evitata, può provocare il decesso o lesioni gravissime.
-



PRUDENZA!

Indica una situazione potenzialmente dannosa che,

- ▶ se non evitata, può provocare lesioni lievi o di minore entità, nonché danni materiali.
-

AVVERTENZA!

Indica il pericolo che i risultati del lavoro siano pregiudicati e di possibili danni all'attrezzatura.

In generale

L'apparecchio è realizzato conformemente agli standard correnti e alle normative tecniche per la sicurezza riconosciute. Tuttavia, il cattivo uso dello stesso può causare pericolo di

- lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi
 - danni all'apparecchio e ad altri beni di proprietà del gestore
 - lavoro inefficiente con l'apparecchio.
-

Tutte le persone addette alla messa in funzione, all'utilizzo, alla manutenzione e alla riparazione dell'apparecchio devono

- essere in possesso di apposita qualifica
 - disporre delle competenze necessarie in materia di saldatura e
 - leggere integralmente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni per l'uso.
-

Conservare sempre le istruzioni per l'uso sul luogo d'impiego dell'apparecchio. Oltre alle istruzioni per l'uso, attenersi alle norme generali e ai regolamenti locali vigenti in materia di prevenzione degli incidenti e tutela dell'ambiente.

Per quanto concerne le avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio

- mantenerle leggibili
 - non danneggiarle
 - non rimuoverle
 - non coprirle, non incollarvi sopra alcunché, non sovrascriverle.
-

Per conoscere l'esatta posizione delle avvertenze relative alla sicurezza e ai possibili pericoli riportate sull'apparecchio, consultare il capitolo "In generale" nelle istruzioni per l'uso dell'apparecchio stesso.

Prima di accendere l'apparecchio, eliminare tutti i problemi che potrebbero pregiudicare la sicurezza.

È in gioco la vostra sicurezza!

Uso prescritto

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per applicazioni conformi all'uso prescritto.

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'esecuzione dei processi di saldatura indicati sulla targhetta.

Non sono consentiti utilizzi diversi o che esulino dal tipo d'impiego per il quale l'apparecchio è stato progettato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.

L'uso prescritto comprende anche

- la lettura integrale e l'osservanza di tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni per l'uso
- la lettura integrale e l'osservanza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza e ai pericoli
- l'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione.

Non utilizzare mai l'apparecchio per le seguenti applicazioni:

- scongelamento di tubi
- carica di batterie/accumulatori
- avviamento di motori.

L'apparecchio è progettato per l'utilizzo nei settori dell'industria e dell'artigianato. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'impiego in ambienti domestici.

Il produttore, inoltre, non si assume alcuna responsabilità per risultati di lavoro imperfetti o errati.

Condizioni ambientali

Utilizzare o stoccare l'apparecchio in ambienti diversi da quelli specificati non è una procedura conforme all'uso prescritto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.

Gamma di temperatura dell'aria ambiente:

- durante l'utilizzo: da -10 °C a +40 °C (da 14 °F a 104 °F)
- durante il trasporto e lo stoccaggio: da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a 131 °F)

Umidità dell'aria relativa:

- fino al 50% a 40 °C (104 °F)
- fino al 90% a 20 °C (68 °F)

Aria ambiente: priva di polvere, acidi, sostanze o gas corrosivi, ecc.

Altitudine sul livello del mare: fino a 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)

Obblighi del gestore

Il gestore è tenuto a far utilizzare l'apparecchio esclusivamente a persone che

- siano a conoscenza delle norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti e siano in grado di maneggiare l'apparecchio
- abbiano letto e compreso le presenti istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Norme di sicurezza", e abbiano sottoscritto una dichiarazione in cui si afferma di aver letto e compreso quanto sopra
- siano state addestrate per soddisfare i requisiti imposti per i risultati di lavoro.

Occorre verificare regolarmente che il personale lavori in conformità con le norme di sicurezza.

Obblighi del personale

Prima di iniziare un lavoro, tutte le persone incaricate di lavorare con l'apparecchio sono tenute a

- osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli incidenti
- leggere le presenti istruzioni per l'uso, in particolare il capitolo "Norme di sicurezza", e sottoscrivere una dichiarazione in cui affermino di aver compreso e di impegnarsi ad osservare quanto detto.

Prima di lasciare la postazione di lavoro, assicurarsi che anche durante la propria assenza non possano verificarsi lesioni personali o danni materiali.

Collegamento alla rete

Gli apparecchi con potenza elevata possono influire sulla qualità dell'energia della rete per via del loro assorbimento di corrente.

Ciò può riguardare alcuni modelli di apparecchi sotto forma di:

- limitazioni di collegamento
- requisiti concernenti l'impedenza di rete massima consentita *)
- requisiti concernenti la potenza di corto circuito minima richiesta *).

*) Ognuno sull'interfaccia verso la rete pubblica.
Vedere i dati tecnici.

In questo caso il gestore o l'utente dell'apparecchio deve assicurarsi che l'apparecchio possa essere collegato, consultandosi eventualmente con il fornitore di energia elettrica.

IMPORTANTE! Assicurare la messa a terra sicura del collegamento alla rete!

Protezione personale e di terzi

L'utilizzo dell'apparecchio comporta numerosi pericoli, ad esempio:

- dispersione di scintille e pezzi di metallo caldi
- lesioni agli occhi o alla pelle dovute all'irradiazione dell'arco voltaico
- campi elettromagnetici dannosi, che costituiscono un pericolo mortale per i portatori di pacemaker
- pericoli elettrici derivanti dalla corrente di rete e di saldatura
- maggiore inquinamento acustico
- fumi di saldatura e gas dannosi.

Per l'utilizzo dell'apparecchio, indossare appositi indumenti protettivi. L'abbigliamento protettivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- non infiammabile
- isolante e asciutto
- che copra l'intero corpo, integro e in buono stato
- comprendente un casco protettivo
- pantaloni privi di risvolti.

L'abbigliamento protettivo include, tra l'altro:

- schermo protettivo dotato di filtri a norma per proteggere gli occhi e il volto dai raggi UV, dal calore e dalla dispersione di scintille
 - occhiali protettivi a norma, dotati di protezione laterale, indossati dietro lo schermo protettivo
 - calzature robuste e isolanti anche sul bagnato
 - guanti appositi per la protezione delle mani (isolanti dall'elettricità, protettivi contro il calore)
 - per ridurre l'inquinamento acustico ed evitare eventuali lesioni, indossare una protezione per l'udito.
-

Le persone, in particolare i bambini, devono essere allontanate durante l'utilizzo degli apparecchi e il processo di saldatura. Tuttavia, se sono presenti persone nelle vicinanze

- informarle su tutti i pericoli (pericolo di abbagliamento dovuto all'arco voltaico, pericolo di lesioni dovuto alla dispersione di scintille, fumi di saldatura dannosi per la salute, inquinamento acustico, possibili rischi dovuti alla corrente di rete o di saldatura, ecc.)
- mettere a disposizione mezzi protettivi adeguati oppure
- predisporre pareti e tende protettive adeguate.

Pericolo derivante da gas e vapori dannosi

I fumi prodotti dal processo di saldatura contengono gas e vapori dannosi per la salute.

Tali fumi contengono sostanze che secondo la Monografia 118 dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro causano tumori.

Impiegare aspirazione localizzata e ambientale.

Se possibile, utilizzare torce per saldatura con aspiratore integrato.

Tenere la testa lontana dai fumi di saldatura e dai gas prodotti dal processo di saldatura.

I fumi e i gas dannosi prodotti dal processo di saldatura

- non devono essere inalati
- devono essere aspirati dalla zona di lavoro mediante mezzi appositi.

Predisporre un'alimentazione di aria pura sufficiente. Assicurarsi che vi sia sempre un tasso di aerazione di almeno 20 m³/ora.

In caso di aerazione insufficiente, utilizzare una maschera per saldatura con apporto d'aria.

In caso di dubbi riguardanti l'efficacia dell'aspirazione, confrontare i valori delle emissioni di sostanze nocive misurati con i valori limite ammessi.

I componenti che seguono concorrono, tra l'altro, al grado di dannosità dei fumi di saldatura:

- metalli utilizzati per il pezzo da lavorare
- elettrodi
- rivestimenti
- detergenti, sgrassatori e prodotti simili
- processo di saldatura utilizzato.

Osservare pertanto quanto riportato nelle schede dei dati di sicurezza relative ai materiali e le indicazioni del produttore per quanto concerne i suddetti componenti.

Raccomandazioni su scenari di esposizioni, misure di gestione dei rischi e per l'identificazione delle condizioni di lavoro sono disponibili sul sito Web della European Welding Association alla sezione Health & Safety (<https://european-welding.org>).

Tenere lontani i vapori infiammabili (ad es. i vapori dei solventi) dalla zona di irradiazione dell'arco voltaico.

Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte o l'alimentazione del gas principale.

Pericolo derivante dalla dispersione di scintille

La dispersione di scintille può provocare incendi ed esplosioni.

Non eseguire mai lavori di saldatura nelle vicinanze di materiali infiammabili.

I materiali infiammabili devono essere mantenuti ad una distanza minima di 11 metri (36 ft. 1.07 in.) dall'arco voltaico, oppure protetti con una copertura a norma.

Predisporre estintori adeguati e a norma.

Le scintille e i pezzi di metallo caldi possono raggiungere anche gli ambienti circostanti, attraverso piccole fessure e aperture. Adottare le misure adeguate al fine di evitare rischi di incendio o di lesioni personali.

Non eseguire lavori di saldatura in zone a rischio di incendio o di esplosione né nelle vicinanze di serbatoi, barili o tubi, se questi non sono stati predisposti in conformità con le normative nazionali e internazionali vigenti in materia.

Non eseguire lavori di saldatura su recipienti che contengano/abbiano contenuto gas, carburanti, oli minerali e simili. I residui potrebbero provocare esplosioni.

Pericoli derivanti dalla corrente di rete e di saldatura

Una scossa elettrica costituisce sempre un rischio per la vita e può risultare mortale.

Non toccare i componenti sotto tensione all'interno e all'esterno dell'apparecchio.

Nei processi di saldatura MIG/MAG e TIG anche il filo di saldatura, la bobina filo, i rulli di avanzamento e tutti i pezzi di metallo collegati al filo di saldatura sono conduttori di tensione.

Disporre sempre il carrello traina filo su una base adeguatamente isolata oppure utilizzare un alloggiamento del carrello traina filo isolante adatto.

Per una protezione adeguata dell'utente e di terzi contro il potenziale di terra o di massa, predisporre una base o una copertura asciutta e sufficientemente isolante. La base o la copertura deve ricoprire l'intera zona posta tra il corpo e il potenziale di terra o di massa.

Tutti i cavi e i conduttori devono essere ben fissati, integri, isolati e sufficientemente dimensionati. Sostituire immediatamente i collegamenti allentati, i cavi e i conduttori sottodimensionati, danneggiati o bruciati.

Prima di qualsiasi utilizzo, verificare che i collegamenti elettrici siano posizionati saldamente tramite l'impugnatura.

In caso di cavi elettrici con connettore a baionetta, ruotare il cavo elettrico di almeno 180° intorno all'asse longitudinale e preserrarlo.

Non avvolgere cavi o conduttori attorno al corpo o a parti del corpo.

Quanto all'elettrodo (elettrodo a barra, elettrodo al tungsteno, filo di saldatura, ecc.)

- mai immergerlo in un liquido per raffreddarlo
- mai toccarlo quando l'apparecchio per saldatura è acceso.

Tra gli elettrodi di due apparecchi per saldatura può esservi, ad esempio, una tensione di funzionamento a vuoto doppia rispetto ad un solo apparecchio per saldatura. Se i potenziali dei due elettrodi entrano in contatto contemporaneamente, in certi casi può sussistere un pericolo mortale.

Far controllare periodicamente la funzionalità del conduttore di terra della linea di rete e dell'apparecchio da un elettricista qualificato.

Per funzionare correttamente, gli apparecchi della classe di protezione I necessitano di una rete con conduttore di terra e un sistema a innesto con contatto per il conduttore di terra.

È consentito utilizzare l'apparecchio su una rete priva di conduttore di terra e su una presa priva di contatto per il conduttore di terra solo se vengono rispettate tutte le disposizioni nazionali in materia di isolamento.

In caso contrario, ciò costituisce un atto di grave negligenza. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.

In caso di necessità, provvedere con mezzi appositi alla messa a terra adeguata del pezzo da lavorare.

Spegnere gli apparecchi non utilizzati.

In caso di lavori ad altezze elevate, indossare un'imbracatura anticaduta adeguata.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'apparecchio, spegnerlo e scollegare la spina di rete.

Apporre sull'apparecchio un cartello di segnalazione chiaramente leggibile e comprensibile recante il divieto di reinserire la spina di rete e di riaccendere l'apparecchio.

Dopo aver aperto l'apparecchio:

- scaricare tutti i componenti che accumulano cariche elettriche
- accertarsi che tutti i componenti dell'apparecchio siano privi di corrente.

In caso di lavori su componenti conduttori di tensione, chiedere l'assistenza di una seconda persona che possa spegnere tempestivamente l'interruttore principale.

Correnti di saldatura vaganti

L'inosservanza delle avvertenze riportate di seguito può determinare l'insorgenza di correnti di saldatura vaganti che, a loro volta, possono causare quanto segue:

- pericolo di incendio
- surriscaldamento dei componenti collegati al pezzo da lavorare
- rottura dei conduttori di terra
- danni all'apparecchio e ad altre apparecchiature elettriche.

Assicurarsi che il dispositivo di fissaggio sia saldamente collegato al pezzo da lavorare.

Fissare il suddetto dispositivo quanto più possibile vicino al punto da saldare.

Disporre l'apparecchio con un isolamento sufficiente rispetto all'ambiente elettricamente conduttivo, ad esempio Isolamento rispetto al pavimento o ai telai conduttivi.

In caso di utilizzo di ripartitori di corrente, supporti doppia testina, ecc., prestare attenzione a quanto segue: Anche l'elettrodo della torcia per saldatura/pinza portaelettrodo non utilizzata è conduttore di potenziale. Assicurarsi che la torcia per saldatura/pinza portaelettrodo non utilizzata venga stoccata con un isolamento adeguato.

In caso di applicazioni MIG/MAG automatizzate, il passaggio dell'elettrodo a filo dal fusto del filo di saldatura, dalla bobina grande o dalla bobina filo verso il carrello traina filo deve essere isolato.

Classificazioni di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi

Gli apparecchi di Classe A:

- Sono previsti solo per l'impiego negli ambienti industriali.
- Possono causare, in altri ambienti, interferenze di alimentazione e dovute a radiazioni.

Gli apparecchi di Classe B:

- Soddisfano i requisiti concernenti le emissioni in ambienti domestici e industriali. Ciò vale anche per gli ambienti domestici in cui l'approvvigionamento di energia ha luogo dalla rete pubblica di bassa tensione.

La classificazione di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi viene effettuata in conformità con le indicazioni riportate sulla targhetta o nei dati tecnici.

Misure relative alla compatibilità elettromagnetica

In casi particolari è possibile che, nonostante si rispettino i valori limite di emissione standardizzati, si verifichino comunque interferenze nell'ambiente di impiego previsto (ad esempio, se nel luogo di installazione sono presenti apparecchi sensibili, oppure se il luogo di installazione si trova nelle vicinanze di ricevitori radio o televisivi).

In questo caso il gestore è tenuto ad adottare le misure necessarie per l'eliminazione di tali interferenze.

Verificare e valutare l'immunità alle interferenze delle apparecchiature presenti nell'ambiente dell'apparecchio conformemente alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti. Esempi di apparecchiature sensibili alle interferenze che potrebbero essere influenzate dall'apparecchio:

- dispositivi di sicurezza
- linee di rete, di trasmissione di segnali e dei dati
- dispositivi per l'elaborazione dei dati e per le telecomunicazioni
- apparecchiature per la misurazione e la calibratura.

Misure di supporto per evitare problemi di compatibilità elettromagnetica:

1. Alimentazione di rete
 - In caso di interferenze elettromagnetiche nonostante il collegamento alla rete sia a norma, adottare misure aggiuntive (ad esempio l'utilizzo di filtri di rete adeguati).
2. Cavi di saldatura
 - Mantenerli più corti possibile.
 - Disporli il più vicino possibile l'uno all'altro (anche per evitare problemi dovuti a campi elettromagnetici).
 - Disporli molto lontano dagli altri cavi.
3. Collegamento equipotenziale
4. Messa a terra del pezzo da lavorare
 - Se necessario, eseguire il collegamento a terra tramite appositi condensatori.
5. Schermatura, se necessaria
 - Schermare le altre apparecchiature presenti nell'ambiente.
 - Schermare l'intero impianto di saldatura.

Misure relative ai campi elettromagnetici

- I campi elettromagnetici possono avere effetti nocivi sulla salute che non sono ancora noti:
- Effetti sullo stato di salute delle persone vicine, ad esempio i portatori di pacemaker e apparecchi acustici.
 - I portatori di pacemaker devono consultare il proprio medico prima di sostare nelle immediate vicinanze dell'apparecchio e dei luoghi in cui si esegue il processo di saldatura.
 - I cavi di saldatura devono essere tenuti più lontani possibile dal capo/busto del saldatore.
 - I cavi di saldatura e i pacchetti tubi flessibili non devono essere trasportati sulle spalle né avvolti intorno al corpo o a parti del corpo del saldatore.
-

Punti particolarmente pericolosi

- Tenere lontani mani, capelli, indumenti e attrezzi dai componenti in movimento, quali ad esempio:
- ventilatori
 - ingranaggi
 - rulli
 - alberi
 - bobine filo e fili di saldatura.
-

Non toccare gli ingranaggi rotanti dell'avanzamento filo né i componenti rotanti della trasmissione.

Le coperture e le parti laterali devono essere aperte/rimosse solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione.

Durante il funzionamento

- Accertarsi che tutte le coperture siano chiuse e tutte le parti laterali montate correttamente.
 - Tenere tutte le coperture e le parti laterali chiuse.
-

Il filo di saldatura in uscita dalla torcia per saldatura comporta un elevato rischio di lesioni personali (ferite alle mani, lesioni al viso e agli occhi, ecc.). Pertanto, tenere sempre la torcia per saldatura lontana dal corpo (apparecchi dotati di carrello traina filo) e indossare occhiali protettivi adatti.

Non toccare il pezzo da lavorare durante e dopo la saldatura. Pericolo di ustioni.

È possibile che dai pezzi da lavorare in via di raffreddamento si stacchino scorie. Pertanto, anche durante i lavori di rifinitura dei pezzi da lavorare, indossare dispositivi di protezione a norma e assicurare una protezione adeguata per le altre persone.

Lasciare raffreddare la torcia per saldatura e gli altri componenti dell'attrezzatura con una temperatura d'esercizio elevata prima di eseguire qualsiasi lavoro su di essi.

Per i locali a rischio di incendio ed esplosione sono in vigore norme speciali. Osservare le disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.

Gli apparecchi per saldatura impiegati per eseguire lavori all'interno di locali caratterizzati da un elevato rischio elettrico (ad esempio caldaie) devono essere contrassegnati dal simbolo (Safety). L'apparecchio per saldatura non deve comunque trovarsi all'interno di tali locali.

Il refrigerante in uscita può causare ustioni. Prima di scollegare gli attacchi di mandata e di ritorno del refrigerante, spegnere il gruppo di raffreddamento.

Quando si maneggia il refrigerante, seguire le indicazioni fornite nella relativa scheda dei dati di sicurezza. La scheda dei dati di sicurezza del refrigerante può

essere richiesta al proprio centro di assistenza o scaricata dal sito Web del produttore.

Per il trasporto degli apparecchi mediante gru, utilizzare unicamente mezzi per il sollevamento di carichi del produttore adatti.

- Agganciare le catene o le funi in tutti i punti appositamente previsti del mezzo per il sollevamento di carichi.
 - Le catene o le funi devono presentare il minor angolo di incidenza possibile.
 - Rimuovere la bombola del gas e il carrello traina filo (apparecchi MIG/MAG e TIG).
-

In caso di sospensione mediante gru del carrello traina filo durante la saldatura, utilizzare sempre un'apposita sospensione isolante adatta (apparecchi MIG/MAG e TIG).

La saldatura con l'apparecchio durante il trasporto con gru è consentita solo se chiaramente indicato nell'uso prescritto dell'apparecchio.

Nel caso in cui l'apparecchio sia dotato di tracolla o di maniglia di trasporto, utilizzarle esclusivamente per il trasporto manuale. La tracolla non è adatta per il trasporto mediante gru, elevatore a forche o altri elevatori meccanici.

Tutti i dispositivi di imbracatura (cinghie, fibbie, catene, ecc.) che vengono utilizzati insieme all'apparecchio o ai suoi componenti devono essere controllati a intervalli regolari (ad esempio per verificare la presenza di danni meccanici, corrosione o alterazioni causate da fattori ambientali).

Gli intervalli e l'entità dei controlli devono essere quanto meno conformi alle norme e direttive nazionali di volta in volta in vigore.

Pericolo di fughe di gas non percepibili (il gas inerte è incolore e inodore) in caso di utilizzo di un adattatore per l'attacco del gas inerte. Prima del montaggio, ermetizzare la filettatura sul lato apparecchio dell'adattatore per l'attacco del gas inerte con un nastro in teflon adatto.

Requisiti del gas inerte

Gas inerte contaminato può, soprattutto sugli anelli, causare danni all'attrezzatura e determinare saldature di qualità inferiore.

Soddisfare le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la qualità del gas inerte:

- dimensione delle particelle solide < 40 µm
 - temperatura del punto di rugiada < -20 °C
 - contenuto di olio max. < 25 mg/m³
-

Se necessario, utilizzare un filtro!

Pericolo dovuto alle bombole del gas inerte

Le bombole del gas inerte contengono gas sotto pressione e, in caso di danneggiamento, possono esplodere. Poiché le bombole del gas inerte sono parte integrante dell'attrezzatura per saldatura, devono essere maneggiate con estrema cautela.

Proteggere le bombole del gas inerte contenenti gas sotto pressione da calore eccessivo, urti meccanici, scorie, fiamme libere, scintille e archi voltaici.

Montare le bombole del gas inerte in posizione verticale e fissarle come riportato nelle istruzioni per evitare che cadano.

Tenere lontane le bombole del gas inerte dal circuito di saldatura o altri circuiti elettrici.

Non appendere mai una torcia per saldatura su una bombola del gas inerte.

Evitare qualsiasi contatto tra le bombole del gas inerte e gli elettrodi.

Pericolo di esplosione: mai eseguire saldature su una bombola contenente gas inerte sotto pressione.

Utilizzare sempre bombole del gas inerte adatte ai vari tipi di applicazione, nonché accessori appropriati (regolatori, tubi e raccordi, ecc.). Utilizzare esclusivamente bombole del gas inerte e accessori in buono stato.

Se una valvola di una bombola del gas inerte viene aperta, scostare il viso dal punto di fuoriuscita del gas.

Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte.

Se la bombola del gas inerte non è collegata, lasciare il cappuccio di protezione della valvola al suo posto.

Attenersi alle indicazioni del produttore e rispettare le norme nazionali e internazionali relative alle bombole del gas inerte e rispettivi accessori.

Pericolo dovuto al gas inerte in uscita

La fuoriuscita incontrollata del gas inerte può causare asfissia.

Il gas inerte è incolore e inodore e, se fuoriesce, può sostituirsi all'ossigeno nell'aria ambiente.

- Predisporre un'alimentazione di aria pura sufficiente che offra un tasso di aerazione di almeno 20 m³/ora.
- Osservare le avvertenze per la sicurezza e la manutenzione della bombola del gas o dell'alimentazione del gas principale.
- Se non si deve saldare, chiudere la valvola della bombola del gas inerte o l'alimentazione del gas principale.
- Prima di ogni messa in funzione, controllare che dalla bombola del gas o dall'alimentazione del gas principale non vi siano fuoriuscite incontrollate di gas.

Misure di sicurezza sul luogo di installazione e durante il trasporto

Il rovesciamento dell'apparecchio può risultare mortale! Disporre l'apparecchio in modo stabile su una base piana e solida.

- È consentito un angolo d'inclinazione massimo di 10°.
-

Nei locali a rischio di incendio ed esplosione sono in vigore norme speciali.

- Osservare le disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia.
-

Attraverso istruzioni aziendali interne e controlli, assicurare che l'ambiente circostante la postazione di lavoro sia sempre pulito e ordinato.

Installare e utilizzare l'apparecchio unicamente in conformità alla classe di protezione indicata sulla targhetta.

Durante l'installazione, accertarsi che venga mantenuta una distanza di 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) tutt'intorno all'apparecchio, affinché l'aria di raffreddamento possa affluire e defluire liberamente.

Durante il trasporto dell'apparecchio, assicurare che vengano rispettate le direttive e le norme antinfortunistiche nazionali e regionali vigenti. Questo vale in particolar modo per le direttive concernenti i rischi durante il trasporto e la spedizione.

Non sollevare o trasportare apparecchi attivi. Spegnerli gli apparecchi prima di trasportarli o sollevarli e scollegarli dalla rete elettrica!

Prima del trasporto di un sistema di saldatura (ad esempio con carrello, gruppo di raffreddamento, apparecchio per saldatura e carrello traina filo), scaricare completamente il liquido refrigerante e smontare i seguenti componenti:

- Carrello traina filo
- Bobina del filo
- Bombola del gas inerte

Dopo il trasporto e prima della messa in funzione, procedere assolutamente a un'ispezione visiva dell'apparecchio per verificare l'eventuale presenza di danni. Far riparare eventuali danni da personale qualificato dell'assistenza prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Misure di sicurezza in condizioni di funzionamento normale

Mettere in funzione l'apparecchio solo se tutti i dispositivi di sicurezza risultano perfettamente funzionanti. In caso contrario, vi è pericolo di

- lesioni personali o decesso dell'operatore o di terzi
- danni all'apparecchio e ad altri beni materiali del gestore
- lavoro inefficiente con l'apparecchio.

Prima di accendere l'apparecchio, far riparare i dispositivi di sicurezza non perfettamente funzionanti.

Mai disattivare o eludere i dispositivi di sicurezza.

Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che non vi sia pericolo per nessuno.

Controllare l'apparecchio almeno una volta alla settimana per verificare l'assenza di danni visibili dall'esterno e la funzionalità dei dispositivi di sicurezza.

Fissare sempre correttamente la bombola del gas inerte e rimuoverla prima di trasportare l'apparecchio mediante gru.

Soltanto il refrigerante originale del produttore, per via delle sue proprietà (conduttività elettrica, protezione antigelo, compatibilità con i materiali, infiammabilità, ecc.), è adatto a essere utilizzato nei nostri apparecchi.

Utilizzare esclusivamente un refrigerante originale del produttore adatto.

Non mescolare il refrigerante originale del produttore con altri refrigeranti.

Collegare al circuito di raffreddamento solo componenti del sistema del produttore.

L'utilizzo di componenti del sistema o refrigeranti diversi implica il declino di ogni responsabilità da parte del produttore, nonché la decadenza di tutti i diritti di garanzia.

Il refrigerante Cooling Liquid FCL 10/20 non è infiammabile. In particolari condizioni, il refrigerante a base di etanolo diventa infiammabile. Trasportare il refrigerante esclusivamente nei contenitori originali chiusi e tenerlo lontano da fonti di accensione.

Smaltire il refrigerante esausto nel rispetto delle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia. La scheda dei dati di sicurezza del refrigerante può essere richiesta al proprio centro di assistenza o scaricata dal sito Web del produttore.

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di saldatura controllare, a impianto freddo, il livello del liquido refrigerante.

Messa in funzione, manutenzione e riparazione

Nella progettazione e produzione dei componenti non originali non è garantito il rispetto delle norme relative alle sollecitazioni e alla sicurezza.

- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e pezzi soggetti a usura originali (anche per i componenti normalizzati).
- Non modificare, aggiungere pezzi o adattare l'apparecchio senza l'autorizzazione del produttore.
- Sostituire immediatamente i componenti le cui condizioni non risultino ottimali.
- Al momento dell'ordine, indicare esattamente la denominazione e il numero di disegno riportati nell'elenco dei pezzi di ricambio, nonché il numero di serie dell'apparecchio.

Le viti del corpo esterno costituiscono il collegamento al conduttore di terra per la messa a terra dei componenti del corpo esterno.

Utilizzare sempre viti del corpo esterno originali nella quantità adeguata con la coppia indicata.

Verifiche tecniche per la sicurezza

Il produttore consiglia di far eseguire sull'apparecchio verifiche tecniche per la sicurezza con frequenza almeno annuale.

Nel corso dei suddetti intervalli di 12 mesi, il produttore consiglia una calibratura degli apparecchi per saldatura.

Si consiglia di far eseguire le verifiche tecniche per la sicurezza da un elettricista qualificato

- dopo qualsiasi modifica
- dopo aggiunte di pezzi o adattamenti
- dopo interventi di riparazione, cura e manutenzione
- almeno una volta l'anno.

Attenersi alle norme e alle disposizioni nazionali e internazionali vigenti in materia di verifiche tecniche per la sicurezza.

Informazioni più dettagliate sulle verifiche tecniche per la sicurezza e sulla calibratura sono disponibili presso il proprio centro di assistenza, che mette a disposizione dei richiedenti la documentazione necessaria.

Smaltimento

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Restituire le apparecchiature usate al distributore o conferirle in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato locale. Lo smaltimento corretto dei rifiuti favorisce il riutilizzo sostenibile delle risorse e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

Imballaggi

- differenziarne la raccolta
- osservare le norme vigenti a livello locale
- ridurre il volume del cartone.

Certificazione di sicurezza

Gli apparecchi provvisti di marcatura CE soddisfano i requisiti fondamentali stabiliti dalla direttiva sulla bassa tensione e sulla compatibilità elettromagnetica (ad esempio le norme di prodotto pertinenti della serie di normative EN 60 974).

Fronius International GmbH dichiara che l'apparecchio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito Internet: <http://www.fronius.com>.

Gli apparecchi dotati di certificazione CSA sono conformi ai requisiti previsti dalle norme pertinenti per il Canada e gli Stati Uniti.

Protezione dei dati

Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, l'utente è responsabile:

- dell'esecuzione del backup delle modifiche rispetto alle impostazioni di fabbrica
 - del salvataggio e della conservazione delle impostazioni personali.
-

Diritti d'autore

I diritti d'autore delle presenti istruzioni per l'uso sono di proprietà del produttore.


Il testo e le illustrazioni corrispondono alla dotazione tecnica al momento della stampa, con riserva di modifiche.

Saremo grati per la segnalazione di eventuali discrepanze nelle istruzioni per l'uso.

In generale

In generale

Concezione dell'apparecchio

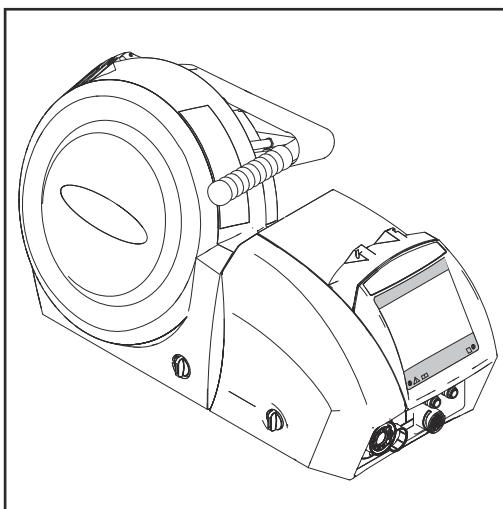

I carrelli traina filo WF15i, WF 25i, WF 30i sono dotati di una copertura per bobine filo con diametro esterno massimo di 300 mm (11.81 in.).

È inoltre disponibile la versione WF 15i n.S. (no Spool) senza alloggiamento bobina filo integrato. La versione WF 15i n.S. (no Spool) è adatta in particolare per le applicazioni con robot e automatizzate con alimentazione filo esterna.






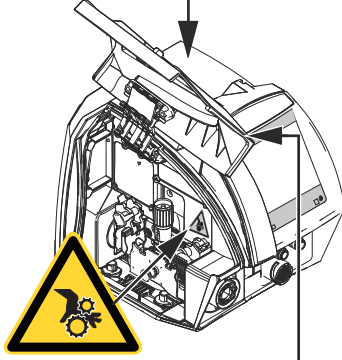

L'avanzamento a 4 rulli di serie garantisce un'eccellente alimentazione del filo. I carrelli traina filo sono adatti anche per i pacchetti tubi flessibili lunghi.

Grazie alla struttura compatta, tutti i carrelli traina filo possono essere utilizzati in modo versatile.

Avvertenze riportate sull'apparecchio

Il carrello traina filo è dotato di simboli di sicurezza e di una targhetta, che non vanno rimossi né sovrascritti. I simboli di sicurezza forniscono avvertenze sul cattivo uso dell'apparecchio, da cui possono risultare gravi lesioni personali e danni materiali.

		Part No.:	
www.fronius.com		Ser.No.:	
IEC 60 974-5/-10 Cl.A		IP 23	
	U ₁₁ 60 V	I ₁₁ 1.2 A	
	U ₁₂ 24 V	I ₁₂ 0.5 A	
	1 - 25 m/min	40-984 ipm	
	I ₂ 360A/100% 450A/60% 500A/40%		
Caution: Parts may be at welding voltage Attention: Les pièces peuvent être à la tension de soudage			

		Part No.:	
www.fronius.com		Ser.No.:	
IEC 60 974-5/-10 Cl.A		IP 20	
	U ₁₁ 60 V	I ₁₁ 1.2 A	
	U ₁₂ 24 V	I ₁₂ 0.5 A	
	1 - 25 m/min	40-984 ipm	
	I ₂ 360A/100% 450A/60% 500A/40%		
			
Caution: Parts may be at welding voltage Attention: Les pièces peuvent être à la tension de soudage			
			
			

WF 15i n.S.



Utilizzare le funzioni descritte solo dopo aver letto integralmente e compreso i seguenti documenti:

- le presenti istruzioni per l'uso
- tutte le istruzioni per l'uso dei componenti del sistema, in particolare le norme di sicurezza.



La saldatura è un'operazione che comporta pericoli. Per lavorare correttamente con l'apparecchio è necessario soddisfare i seguenti requisiti di base:

- possedere una qualifica per la saldatura di grado sufficiente
- disporre di dispositivi di protezione adeguati
- vietare l'accesso al carrello traina filo e al processo di saldatura ai non addetti.



Non gettare gli apparecchi usati tra i rifiuti domestici, ma smaltirli conformemente alle norme di sicurezza.



Tenere lontani mani, capelli, indumenti e attrezzi dai componenti in movimento, quali ad esempio:

- ingranaggi
- rulli d'avanzamento
- bobine filo ed elettrodi a filo.

Non toccare gli ingranaggi rotanti dell'avanzamento filo né i componenti rotanti della trasmissione.

Le coperture e le parti laterali devono essere aperte/rimosse solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione e riparazione.

Durante il funzionamento

- accertarsi che tutte le coperture siano chiuse e tutte le parti laterali montate correttamente
- tenere tutte le coperture e le parti laterali chiuse.

Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici

Elementi di comando, attacchi e componenti meccanici

Sicurezza


PERICOLO!

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'esecuzione errata dei lavori

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
- ▶ Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
- ▶ Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.

Carrello traina filo - Lato anteriore

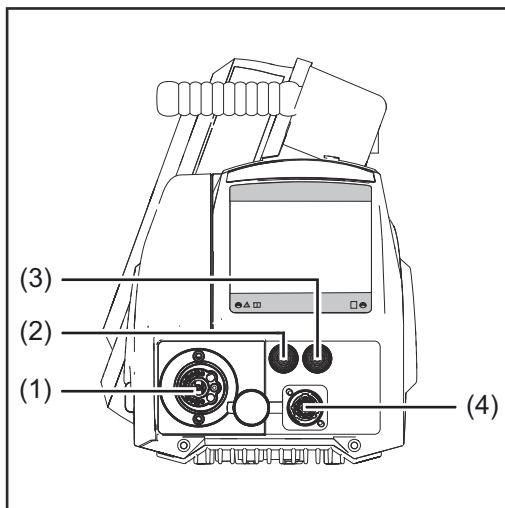


N. Funzione

- | N. | Funzione |
|-----|---|
| (1) | Attacco della torcia per saldatura
per inserire la torcia per saldatura. |
| (2) | Attacco di mandata del refrigerante (blu) - installato di serie sui modelli WF 15i, WF 15i n.S., WF 30i, disponibile in opzione per WF 25i
per collegare il tubo del refrigerante del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura. |

N. Funzione

- | | |
|-----|---|
| (3) | Attacco di ritorno del refrigerante (rosso) - installato di serie sui modelli WF 15i, WF 15i n.S., WF 30i, disponibile in opzione per WF 25i
per collegare il tubo del refrigerante del pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura. |
| (4) | Presca attacco SpeedNet
per collegare le estensioni del sistema - ad es. il comando a distanza. |

Carrello traina filo - Lato posteriore

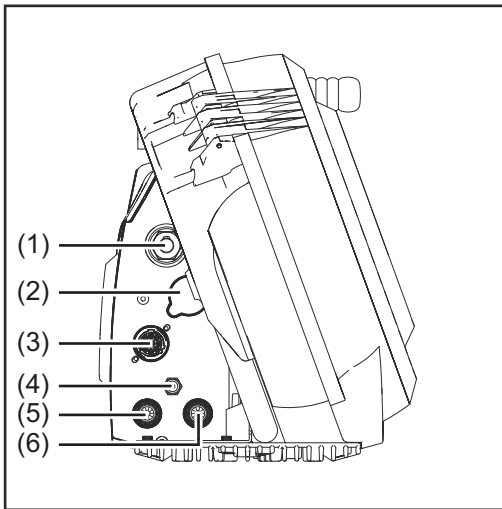

N. Funzione

- (1) Presa di corrente (+) con filettatura fine**
per collegare il cavo di corrente del pacchetto tubi flessibili di collegamento.

- (2) Copertura cieca**

- (3) Presa attacco SpeedNet**
per collegare il cavo SpeedNet del pacchetto tubi flessibili di collegamento.


- (4) Attacco del gas inerte**

N. Funzione

- (5) Attacco di ritorno del refrigerante (rosso) - installato di serie sui modelli WF 15i, WF 15i n.S., WF 30i, disponibile in opzione per WF 25i**
per collegare il tubo del refrigerante del pacchetto tubi flessibili di collegamento.


- (6) Attacco di mandata del refrigerante (blu) - installato di serie sui modelli WF 15i, WF 15i n.S., WF 30i, disponibile in opzione per WF 25i**
per collegare il tubo del refrigerante del pacchetto tubi flessibili di collegamento.

Carrello traina filo - Parte laterale

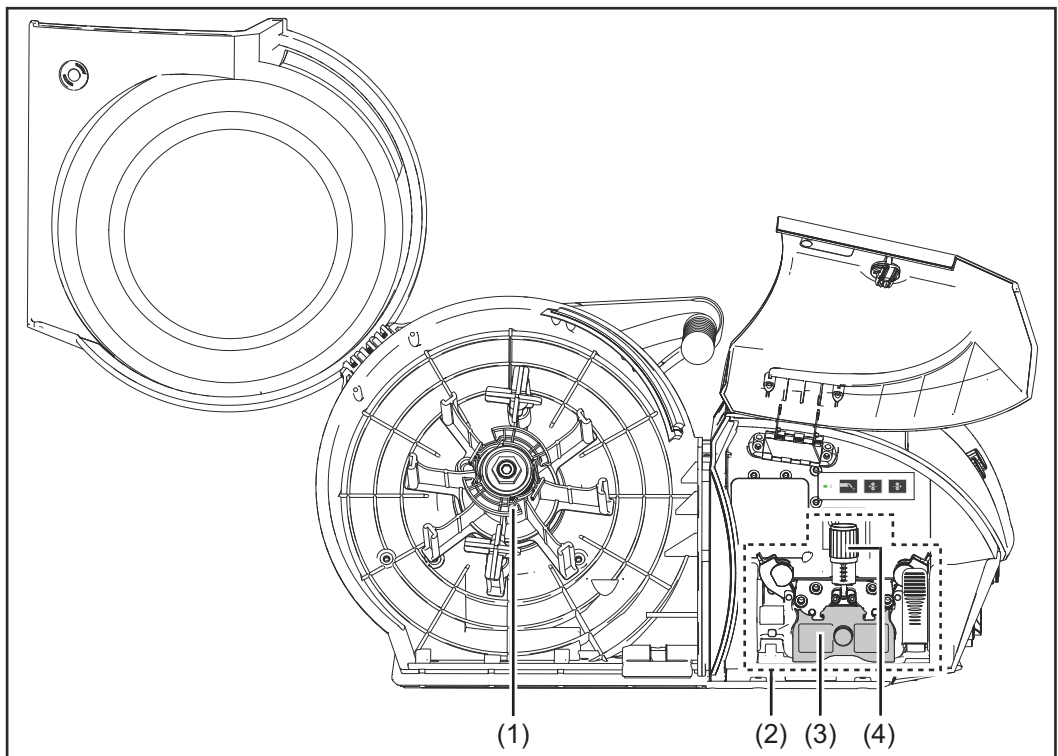

N. Funzione

- (1) **Alloggiamento bobina filo (eccetto WF 15i n.S.)**
per inserire bobine filo standardizzate con diametro esterno max. di 300 mm (11.81 in.) e peso max. di 19 kg (41.89 lbs.).
-
- (2) **Avanzamento a 4 rulli**
-
- (3) **Copertura dell'avanzamento a 4 rulli**
-
- (4) **Leva di bloccaggio**
per regolare la pressione d'aderenza dei rulli di avanzamento.
-

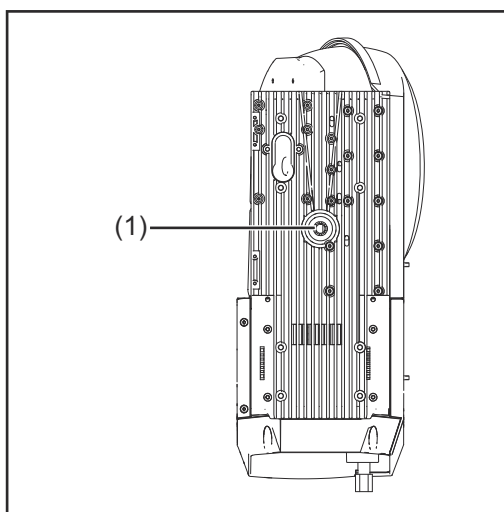**Carrello traina
filo - Lato infe-
riore**

N. Funzione

- (1) **Presca per perno (eccetto WF 15i n.S.)**
per collocare il carrello traina
filo sul perno del relativo allog-
giamento.
-

Pannelli di controllo opzionali

Sicurezza


PERICOLO!

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'esecuzione errata dei lavori

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
- ▶ Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
- ▶ Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.

Pannello di controllo OPT/i WF POT

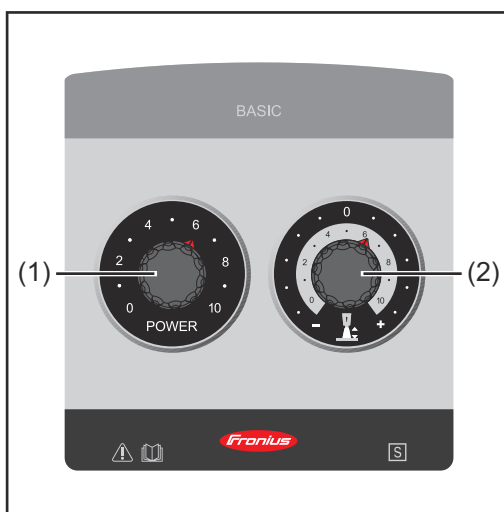

A seconda dell'applicazione, ai dispositivi di regolazione sono assegnate funzioni diverse.

Funzione dei dispositivi di regolazione nella saldatura MIG/MAG (a seconda del processo di saldatura, ai dispositivi di regolazione sono assegnate funzioni diverse)

- (1)**
- **Impostazione della potenza di saldatura**
(con la saldatura Synergic MIG/MAG (Standard, Pulse, PMC, LSC))
 - **Impostazione della velocità filo**
(con la saldatura manuale standard MIG/MAG)
-
- (2)**
- **Correzione della lunghezza dell'arco voltaico**
(con la saldatura Synergic Standard MIG/MAG (Standard, Pulse, PMC, LSC))
 - = arco voltaico più corto
 - 0 = arco voltaico neutro
 - + = arco voltaico più lungo
 - **Impostazione della tensione di saldatura**
(per la saldatura manuale standard MIG/MAG)

Funzione dei dispositivi di regolazione con la saldatura manuale a elettrodo

- (1)** **Impostazione della corrente di saldatura**

N. Funzione dei dispositivi di regolazione con la saldatura manuale a elettrodo


- (2) **Condizionamento della dinamica:**
- 0 = arco voltaico più morbido e con pochi spruzzi
 - 10 = arco voltaico più duro e più stabile

N. Funzione dei dispositivi di regolazione con la saldatura TIG

- (1) **Impostazione della corrente di saldatura**

- (2) **Non attivo**

Controllo del gas e inserimento filo OPT/i WF

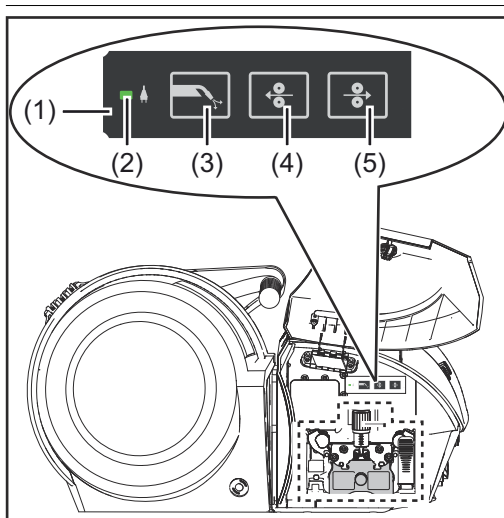

N. Funzione

- (1) **Controllo del gas e inserimento filo OPT/i WF**

- (2) **LED stato di funzionamento**
si accende con luce verde quando l'apparecchio è pronto all'uso.

- (3) **Tasto Controllo gas**
per regolare la portata del gas necessaria sul riduttore di pressione del gas.
- Dopo aver premuto il tasto Controllo gas, il gas fuoriesce per 30 s. Premendo nuovamente il tasto, l'operazione si interrompe anticipatamente.

N. Funzione

- (4) **Tasto Ritorno filo**
per far ritornare l'elettrodo a filo in assenza di gas e corrente.

Sono disponibili 2 varianti di ritorno dell'elettrodo a filo:

Variante 1

Ritorno dell'elettrodo a filo alla velocità di ritorno filo preimpostata:

- Tenere premuto a lungo il tasto Ritorno filo.
- Dopo aver premuto il tasto Ritorno filo, l'elettrodo a filo viene fatto ritornare di 1 mm (0.039 in.).
- Dopo una breve pausa il carrello traina filo continua a far ritornare l'elettrodo a filo - tenendo premuto il tasto Ritorno filo, la velocità aumenta ogni ulteriore secondo di 10 m/min (393.70 ipm) fino alla velocità di ritorno filo preimpostata.

Variante 2

Ritorno dell'elettrodo a filo a passi di 1 mm (passi di 0.039 in.) - premere sempre il tasto Ritorno filo per meno di 1 secondo (toccarlo).

AVVERTENZA!

Rischio dovuto al ritorno dell'elettrodo a filo.

Avvolgimento della bobina del filo assente.

- Far ritornare l'elettrodo a filo sempre e solo per una lunghezza ridotta, poiché l'elettrodo a filo non viene avvolto sulla bobina filo quando ritorna.

Se prima di premere il tasto Ritorno filo è presente un collegamento a massa con il tubo di contatto, premendo il tasto Ritorno filo l'elettrodo a filo viene fatto ritornare finché l'elettrodo a filo risulta privo di corto circuiti - comunque al massimo di 10 mm (0.39 in.) ogni volta che si preme il tasto

Se occorre far ulteriormente ritornare l'elettrodo a filo, premere di nuovo il tasto Ritorno filo.

N.	Funzione
----	----------

(5)	Tasto Inserimento filo
-----	-------------------------------

l'elettrodo a filo viene inserito nel pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura in assenza di gas e corrente.

Sono disponibili 2 varianti di inserimento filo:

Variante 1

Inserimento dell'elettrodo a filo alla velocità di inserimento filo preimpostata:

- Tenere premuto a lungo il tasto Inserimento filo.
- Dopo aver premuto il tasto Inserimento filo, l'elettrodo a filo viene inserito di 1 mm (0.039 in.).
- Dopo una breve pausa il carrello traina filo continua a inserire l'elettrodo a filo - tenendo premuto il tasto Inserimento filo, la velocità aumenta ogni ulteriore secondo di 10 m/min (393.70 ipm) fino alla velocità di inserimento filo preimpostata.
- Se l'elettrodo a filo incontra un collegamento a massa, l'alimentazione filo viene interrotta e l'elettrodo a filo viene fatto di nuovo ritornare di 1 mm (0.039 in.).

Variante 2


Inserimento dell'elettrodo a filo in passi di 1 mm (passi di 0.039 in.) - premere sempre il tasto Inserimento filo per meno di 1 secondo (toccarlo).




- Se l'elettrodo a filo incontra un collegamento a massa, l'alimentazione filo viene interrotta e l'elettrodo a filo viene fatto di nuovo ritornare di 1 mm (0.039 in.).





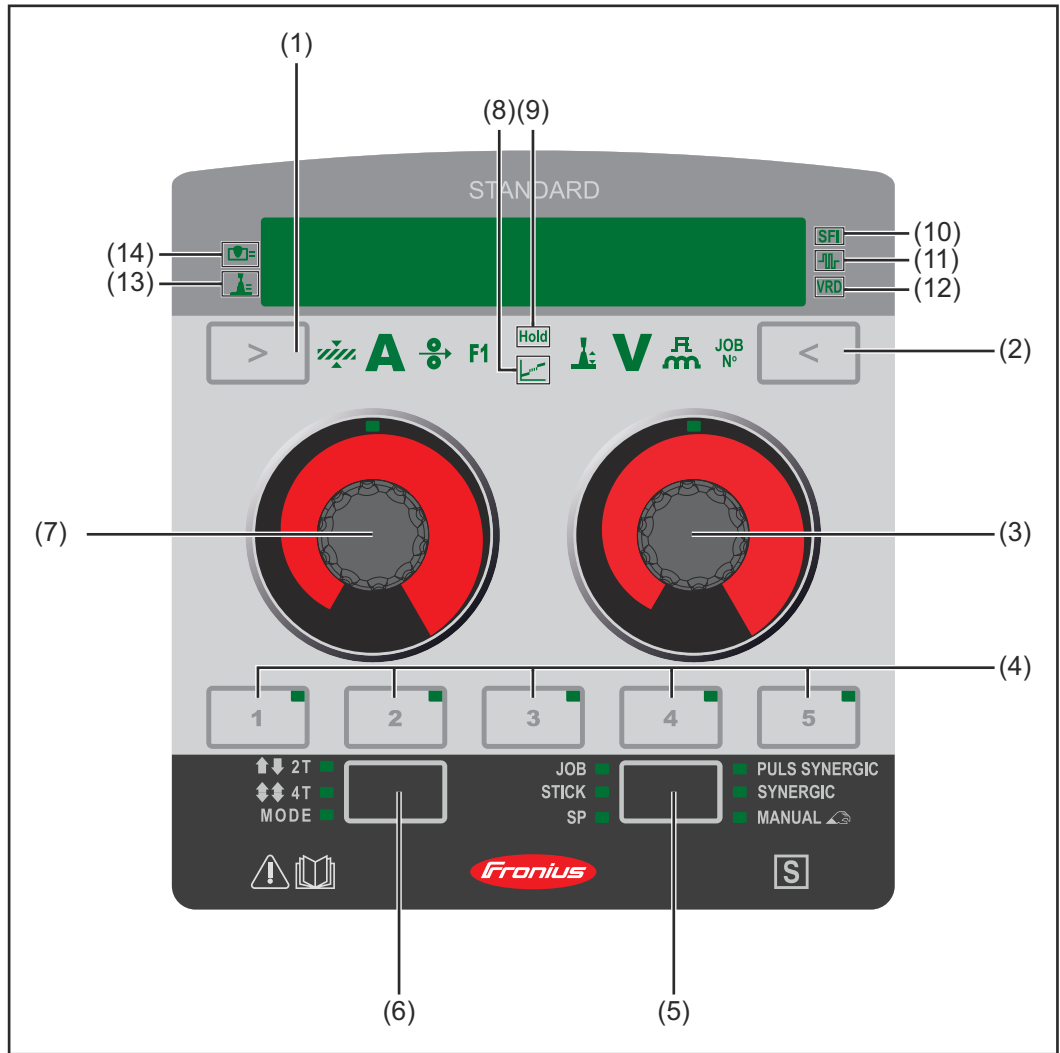

Se prima di premere il tasto inserimento filo è presente un collegamento a massa con il tubo di contatto, premendo il tasto inserimento filo l'elettrodo a filo viene inserito finché l'elettrodo a filo risulta privo di corto circuiti - comunque al massimo di 10 mm (0.39 in.) ogni volta che si preme il tasto.





Se dopo 10 mm (0.39 in.) di ritorno del filo continua a essere sempre presente un collegamento a massa con il tubo di contatto, premendo nuovamente il tasto inserimento filo l'elettrodo a filo viene fatto di nuovo ritornare di massimo 10 mm (0.39 in.). L'operazione viene ripetuta finché non sussistono più collegamenti a massa con il tubo di contatto.





Pannello di controllo OPT/i WF



Numero	Elemento di comando	Indicazione	Funzione
(1)		 A  F1	<p>Tasto Selezione parametri sinistro per selezionare i parametri indicati di seguito. Per il parametro selezionato si accende l'indicazione corrispondente.</p> <p>Spessore materiale *) in mm o in.</p> <p>Corrente *) la corrente in A. Prima dell'inizio della saldatura viene visualizzato un valore indicativo risultante dai parametri programmati. Durante il processo di saldatura viene visualizzato il valore reale attuale.</p> <p>Velocità filo *) in m/min o ipm.</p> <p>Funzione speciale selezionabile solo se prima è stato selezionato il processo di saldatura SP e il programma speciale LSC o PMC con il tasto Processo (5).</p> <p>Di serie per selezionare e impostare i parametri di regolazione del processo descritti di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stabilizzatore di bruciatura - Stabilizzatore lunghezza dell'arco voltaico <p>Non appena si seleziona F1, sul display il parametro di regolazione del processo attualmente impostabile viene contrassegnato con una freccia. Premendo nuovamente il tasto Selezione parametri sinistro (1) è possibile selezionare il secondo parametro di regolazione del processo.</p> <p>A seconda della configurazione, per selezionare le funzioni speciali.</p> <p>*) = parametro Synergic. Modificando un parametro Synergic, grazie alla funzione Synergic vengono automaticamente impostati anche tutti gli altri parametri.</p>

Numero	Elemento di comando	Indicazione	Funzione
(2)		   	<p>Tasto Selezione parametri destro per selezionare i parametri indicati di seguito. Per il parametro selezionato si accende l'indicazione corrispondente.</p> <p>Correzione lunghezza dell'arco voltaico per correggere la lunghezza dell'arco voltaico. -...arco voltaico più corto O...arco voltaico neutro +...arco voltaico più lungo.</p> <p>Tensione *) in V. Prima dell'inizio della saldatura viene visualizzato un valore indicativo risultante dai parametri programmati. Durante il processo di saldatura viene visualizzato il valore reale attuale.</p> <p>Correzione impulsi/dinamica per correggere l'energia degli impulsi dell'arco voltaico a impulsi. -...minore forza di stacco della goccia O...forza di stacco della goccia neutro +...maggiore forza di stacco della goccia.</p> <p>Numero lavorazione (selezionabile solo se prima è stato selezionato il processo di saldatura JOB con il tasto Processo (5)) per selezionare un numero lavorazione.</p> <p>*) = parametro Synergic. Modificando un parametro Synergic, grazie alla funzione Synergic vengono automaticamente impostati anche tutti gli altri parametri.</p>
(3)			<p>Manopola di regolazione con funzione di rotazione/pressione</p> <ul style="list-style-type: none"> - per modificare i parametri Correzione lunghezza arco voltaico, Tensione e Dinamica - per selezionare il numero lavorazione.

Numero	Elemento di comando	Indicazione	Funzione
(4)			<p>Tasto EasyJob per salvare, interrogare ed eliminare gli EasyJob. Il LED del tasto indica che è selezionato EasyJob.</p> <p>Funzionamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenendo premuto il tasto per 3 secondi = l'EasyJob viene salvato (salvataggio delle impostazioni attuali). Dopo il salvataggio il LED del tasto si accende e il display visualizza "Store" (Memorizza). - Tenendo premuto il tasto per 5 secondi = l'EasyJob viene eliminato. Dopo 3 secondi il display visualizza "Store" (Memorizza), dopo 5 secondi il display visualizza "Clear" (Cancella) e il LED del tasto si spegne. - Premendo il tasto = l'EasyJob salvato viene selezionato.
(5)			<p>Tasto Processo di saldatura per selezionare il processo di saldatura.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PULS SYNERGIC: saldatura Synergic Pulse MIG/MAG - SYNERGIC: saldatura Synergic Standard MIG/MAG - MANUAL: saldatura manuale standard MIG/MAG - JOB: saldatura JOB - STICK: saldatura manuale a elettrodo - SP (SP = programmi speciali: LSC, PMC, TIG, ecc.): a seconda del pacchetto di funzioni attivato è possibile selezionare diversi processi di saldatura. Premendo il tasto, sul display vengono visualizzati i processi di saldatura disponibili l'uno dopo l'altro.
(6)		<p>↑↓ 2T ⇕ 4T MODE</p>	<p>Tasto Modalità di funzionamento per selezionare la modalità di funzionamento.</p> <p>Funzionamento a 2 tempi</p> <p>Funzionamento a 4 tempi.</p> <p>A seconda del pacchetto di funzioni attivato è possibile selezionare diverse modalità di funzionamento speciali. Premendo il tasto, sul display vengono visualizzati le modalità di funzionamento disponibili l'una dopo l'altra.</p>
(7)			<p>Manopola di regolazione con funzione di rotazione/pressione</p> <ul style="list-style-type: none"> - per modificare i parametri Spessore materiale, Corrente, Velocità filo e Funzione speciale - per selezionare e modificare i parametri nel menu di setup.

Numero	Indicazione	Funzione
(8)	Hold	Spia Hold al termine di ogni saldatura vengono automaticamente visualizzati i valori reali (Corrente, Tensione, Velocità filo, ecc.). I valori reali vengono indicati con l'accensione della spia HOLD.
(9)		Spia Arco voltaico di transizione tra short arc e Spray Arc si crea un arco voltaico di transizione che presenta spruzzi. La spia Arco voltaico di transizione si accende per segnalare questa fase.
(10)	SFI	Spia SFI (Spatter Free Ignition) si accende se la funzione Spatter Free Ignition è attivata.
(11)		Spia SynchroPuls si accende se la funzione SynchroPuls è attivata.
(12)	VRD	Spia VRD (Voltage Reduction Device) si accende se la riduzione della tensione (VRD) è attiva.
(13)		Spia Stabilizzatore di bruciatura si accende se la funzione Stabilizzatore di bruciatura è attivata.
(14)		Spia Stabilizzatore lunghezza dell'arco voltaico si accende se la funzione Stabilizzatore lunghezza dell'arco voltaico è attivata.

Installazione e messa in funzione

Prima dell'installazione e della messa in funzione

Sicurezza

PERICOLO!

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'esecuzione errata dei lavori

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
 - ▶ Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
 - ▶ Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
-

Uso prescritto

L'apparecchio è destinato esclusivamente all'alimentazione filo per la saldatura MIG/MAG in combinazione con componenti del sistema Fronius.

Non sono consentiti utilizzi diversi o che esulino dal tipo d'impiego per il quale l'apparecchio è stato progettato.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivarne.

L'uso prescritto comprende anche

- la lettura integrale delle presenti istruzioni per l'uso
 - l'osservanza di tutte le istruzioni e norme di sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso
 - l'esecuzione dei controlli e dei lavori di manutenzione.
-

Collocazione dell'apparecchio

PERICOLO!

Il ribaltamento o la caduta degli apparecchi

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Collocare tutti i componenti del sistema, le console verticali e i carrelli in modo stabile su una base piana e solida.
 - ▶ Se si utilizza un alloggiamento per perni, assicurarsi sempre che il carrello traina filo sia saldamente fissato.
-

I carrelli traina filo WF 15i, WF 25i, WF 30i sono collaudati secondo la classe di protezione IP 23, che prevede:

- protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm (0.49 in.)
- protezione contro gli spruzzi d'acqua che battono sulla superficie con un angolo d'incidenza fino a 60°.

Conformemente alla classe di protezione IP 23, i carrelli traina filo WF 15i, WF 25i, WF 30i possono essere collocati e utilizzati all'aperto. È comunque da evitare l'azione diretta dell'umidità (ad es. della pioggia).

Il carrello traina filo WF 15i n.S. senza alloggiamento bobina filo integrato è collaudato secondo la classe di protezione IP 20, che prevede:

- protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di diametro superiore a 12,5 mm (0.49 in.)
- nessuna protezione contro l'acqua.

Il carrello traina filo WF 15i n.S. senza alloggiamento bobina filo integrato deve essere collocato e utilizzato solo in ambienti chiusi.

Collocazione del carrello traina filo sull'alloggiamento perni

Sicurezza


PERICOLO!

La corrente elettrica

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
- ▶ Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
- ▶ Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.

Collocazione del carrello traina filo sull'alloggiamento perni

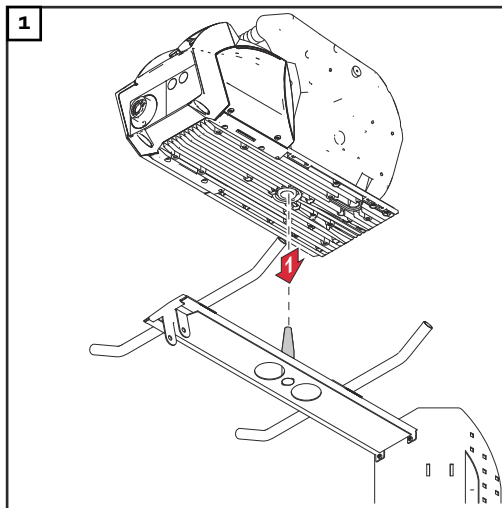

Collegamento del carrello traina filo con il generatore

Sicurezza

PERICOLO!

La corrente elettrica

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
 - ▶ Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
 - ▶ Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
-

In generale

Il carrello traina filo viene collegato al generatore con il pacchetto tubi flessibili di collegamento.



Collegamento del carrello traina filo con il generatore

PERICOLO!

La corrente elettrica dovuta a componenti del sistema difettosi e il cattivo uso dell'apparecchio

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i cavi, i conduttori e i pacchetti tubi flessibili devono sempre essere saldamente collegati, integri e correttamente isolati.
 - ▶ Utilizzare solo cavi, conduttori e pacchetti tubi flessibili adeguatamente dimensionati.
-

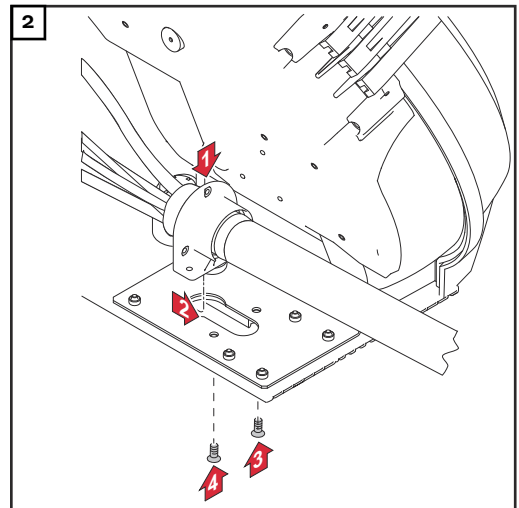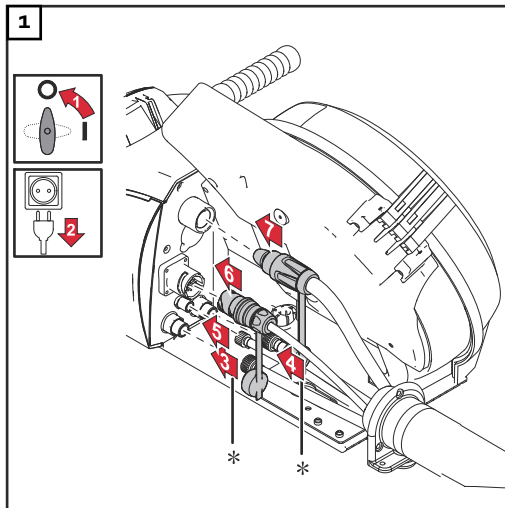



- * Solo se nel carrello traina filo sono installati gli attacchi del refrigerante e per il pacchetto tubi flessibili di collegamento raffreddato ad acqua.

AVVERTENZA!

Il danneggiamento dei collegamenti

può causare gravi danni materiali.

- ▶ Per i pacchetti tubi flessibili di collegamento con lunghezza di 1,2 m (3 ft. 11.24 in.) non sono previsti supporti antistrappo.
- ▶ Durante il montaggio, prestare attenzione affinché i cavi formino un cappio verso l'interno (verso il carrello traina filo) per evitare danni.

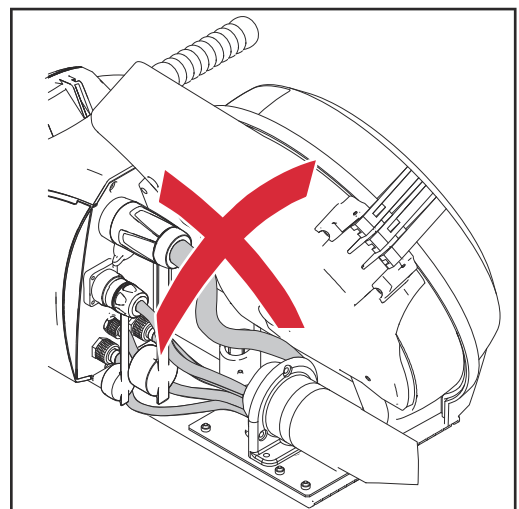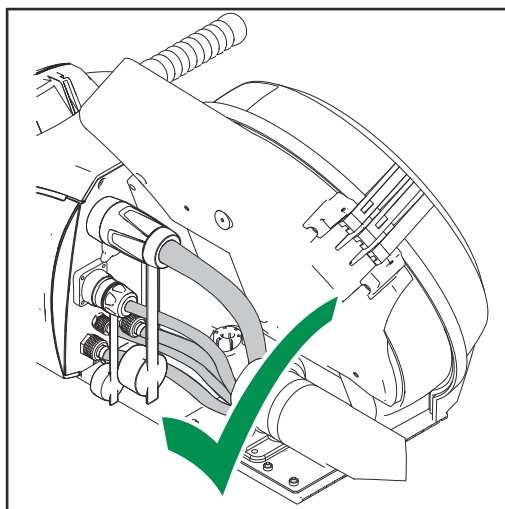


Collegamento del pacchetto tubi flessibili di prolunga

⚠ PERICOLO!

La corrente elettrica dovuta a componenti del sistema difettosi e il cattivo uso dell'apparecchio

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.




- ▶ Tutti i cavi, i conduttori e i pacchetti tubi flessibili devono sempre essere saldamente collegati, integri e correttamente isolati.
- ▶ Utilizzare solo cavi, conduttori e pacchetti tubi flessibili adeguatamente dimensionati.

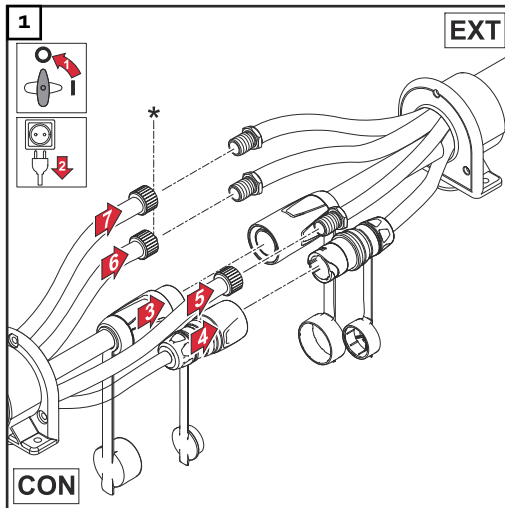

* Solo per il pacchetto tubi flessibili raffreddato ad acqua.

CON = pacchetto tubi flessibili di collegamento

EXT = pacchetto tubi flessibili di prolunga

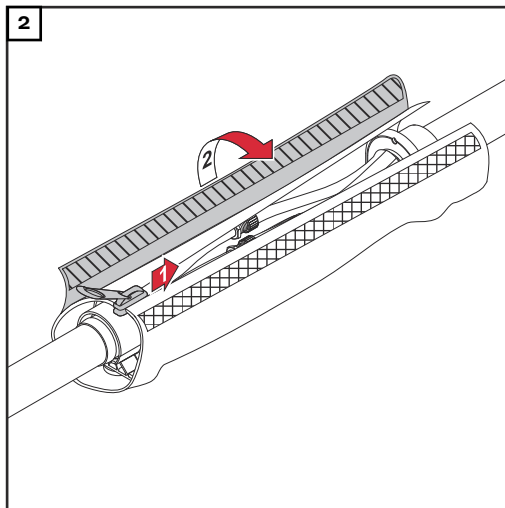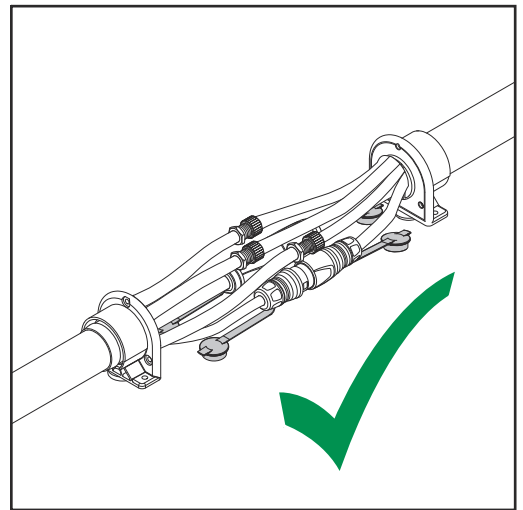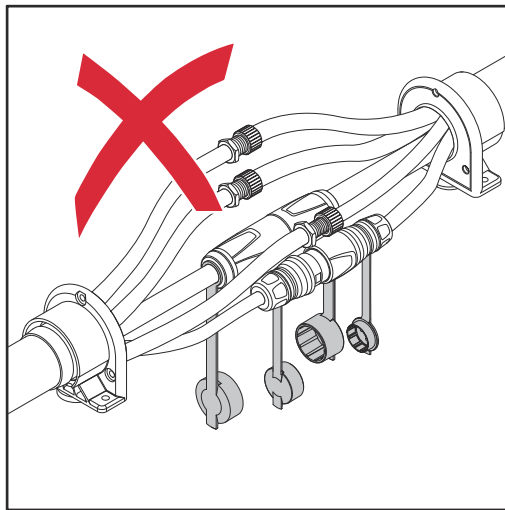

Collegamento della torcia per saldatura

Sicurezza


PERICOLO!

La corrente elettrica

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
- ▶ Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
- ▶ Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.

Collegamento della torcia per saldatura MIG/MAG

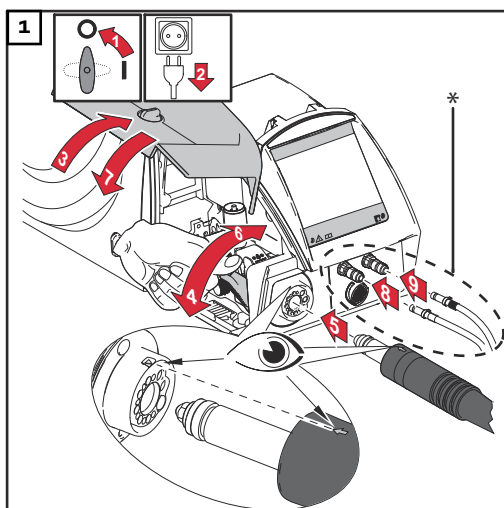

PRUDENZA!

La corrente elettrica dovuta a collegamenti insufficienti

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i cavi, i conduttori e i pacchetti tubi flessibili devono essere saldamente collegati, integri, correttamente isolati e sufficientemente dimensionati.

* Solo se nel carrello traina filo sono installati gli attacchi del refrigerante e per la torcia per saldatura raffreddata ad acqua.

Inserimento/sostituzione dei rulli di avanzamento

Sicurezza

PERICOLO!

La corrente elettrica

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
- ▶ Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
- ▶ Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.

In generale

Alla prima consegna i rulli d'avanzamento non sono inseriti nell'apparecchio.

Per garantire un'alimentazione ottimale dell'elettrodo a filo, i rulli d'avanzamento devono essere adattati al diametro e alla lega del filo da saldare.

AVVERTENZA!

Rulli d'avanzamento insufficienti

possono pregiudicare le proprietà di saldatura.

- ▶ Utilizzare esclusivamente rulli d'avanzamento adatti all'elettrodo a filo.

Gli elenchi dei pezzi di ricambio riportano i vari tipi di rulli d'avanzamento disponibili e le relative opzioni d'impiego.



Inserimento/ sostituzione dei rulli d'avanza- mento

PRUDENZA!

I rulli d'avanzamento che scattano verso l'alto

possono causare lesioni personali.



- ▶ Quando si sblocca la leva di bloccaggio, tenere lontane le dita dalla zona a sinistra e a destra della leva.

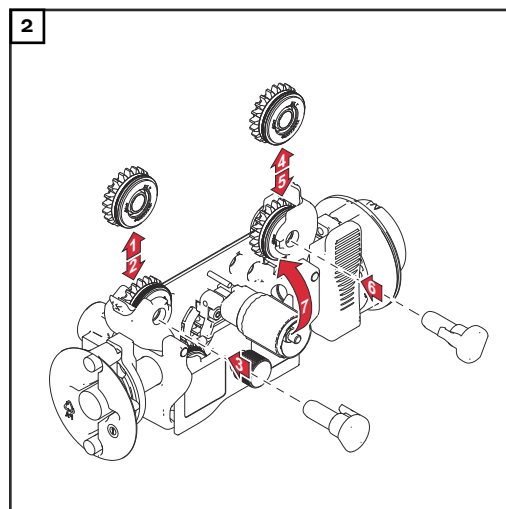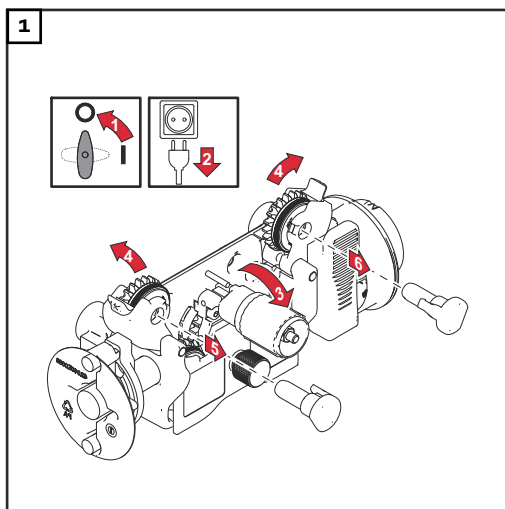

! PRUDENZA!

I rulli d'avanzamento che restano aperti
possono causare lesioni personali.

- ▶ Montare sempre la copertura dell'avanzamento a 4 rulli dopo aver inserito/ sostituito i rulli d'avanzamento.

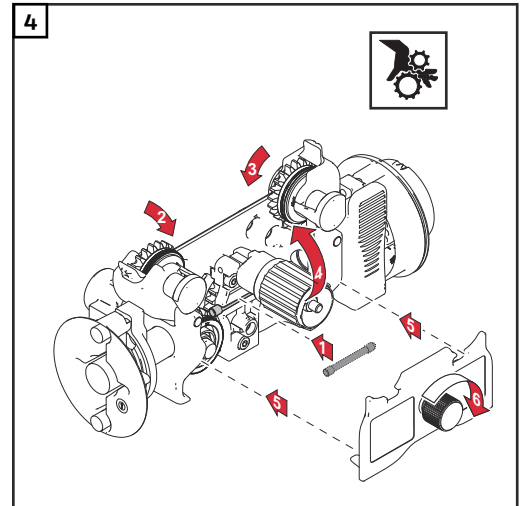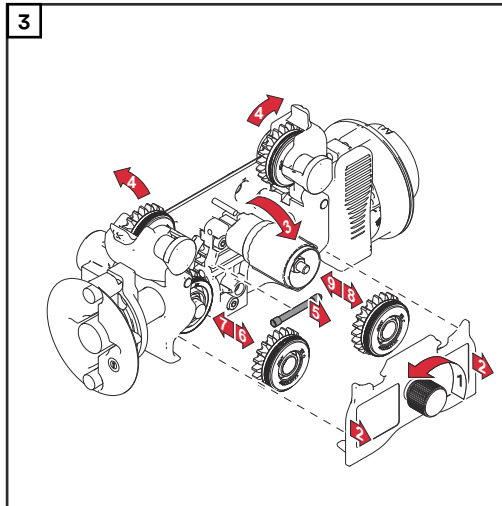

Inserimento della bobina filo, inserimento della bobina intrecciata

Sicurezza

PERICOLO!

La corrente elettrica

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
- ▶ Assicurarci che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
- ▶ Dopo aver aperto l'apparechio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.

PERICOLO!

L'effetto molla dell'elettrodo a filo avvolto sulla bobina

può causare gravi lesioni personali.

- ▶ Indossare occhiali protettivi.
- ▶ Fissare saldamente l'estremità dell'elettrodo a filo durante l'inserimento della bobina filo/bobina intrecciata, per evitare che il filo scatti all'indietro causando lesioni.


PERICOLO!

La caduta della bobina filo/bobina intrecciata

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Assicurarci che la bobina filo/bobina intrecciata con il relativo adattatore sia sempre posata saldamente sull'alloggiamento bobina filo.

Inserimento della bobina filo


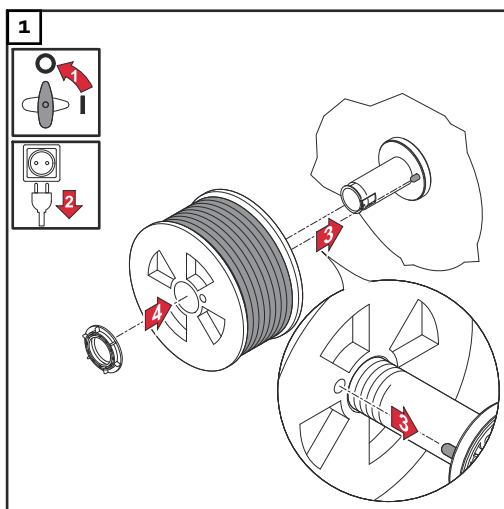


⚠ PERICOLO!

La caduta della bobina filo a seguito dell'installazione dal lato sbagliato dell'anello di sicurezza

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- Installare sempre l'anello di sicurezza come illustrato di seguito.

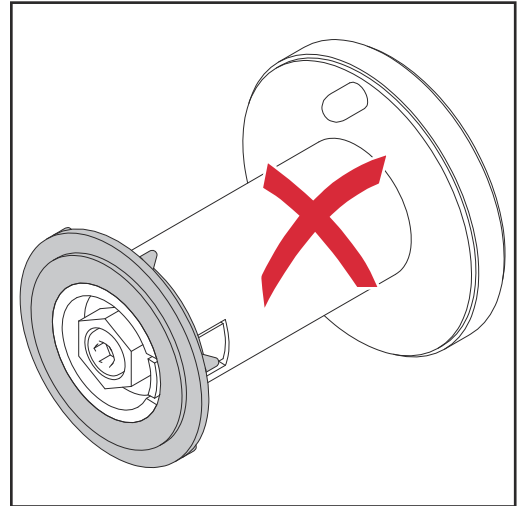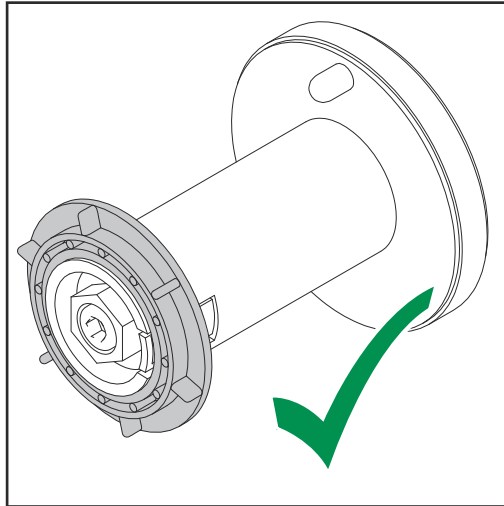

Inserimento della bobina intrecciata

⚠ PERICOLO!

La caduta della bobina intrecciata a seguito dell'assenza del relativo adattatore

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.



- Utilizzare le bobine intrecciate esclusivamente con l'adattatore per bobine intrecciate compreso nella fornitura dell'apparecchio!

⚠ PERICOLO!

La caduta della bobina intrecciata

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- Collocare la bobina intrecciata sul relativo adattatore compreso nella fornitura, in modo che le staffe della bobina siano inserite nelle scanalature di guida dell'adattatore per bobine intrecciate.

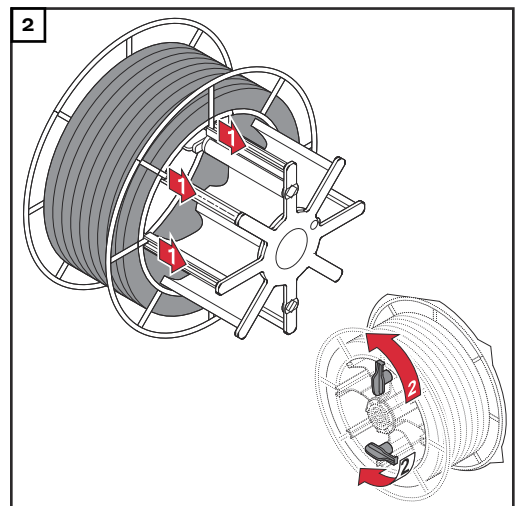
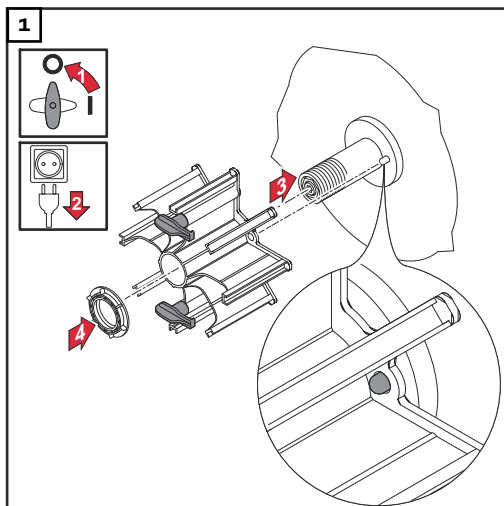


⚠ PERICOLO!

La caduta della bobina intrecciata dovuta all'installazione dal lato sbagliato dell'anello di sicurezza

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- Installare sempre l'anello di sicurezza come illustrato di seguito.

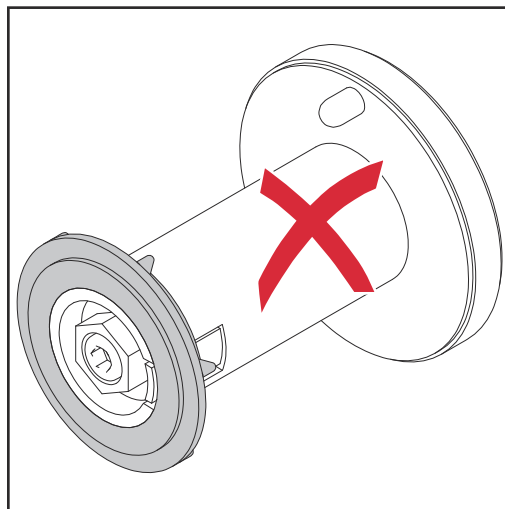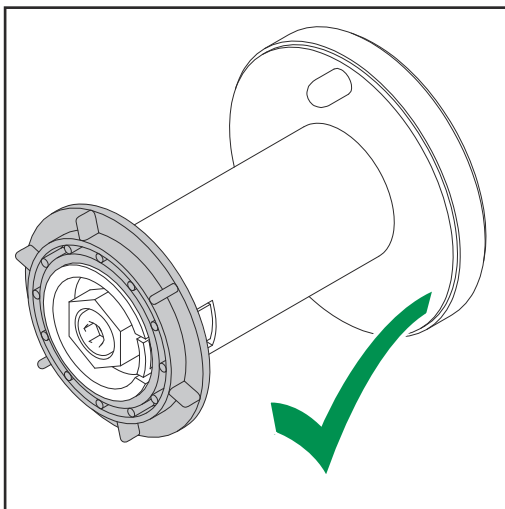

Inserimento dell'elettrodo a filo

In generale

AVVERTENZA!

Se sul carrello traina filo non è presente il tasto Inserimento filo, utilizzare il tasto Inserimento filo di uno degli altri componenti del sistema del produttore - ad esempio il tasto Inserimento filo del generatore.

La funzione del tasto Inserimento filo è identica per tutti i componenti del sistema del produttore.

AVVERTENZA!

Per maggiori informazioni sulla funzione del tasto Inserimento filo, vedere la descrizione del tasto Inserimento filo (parte "Pannelli di controllo opzionali", paragrafo "Controllo del gas e inserimento filo OPT/i WF").

Operazioni preliminari

PRUDENZA!

La corrente di saldatura e l'accensione accidentale dell'arco voltaico possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare i lavori, staccare il collegamento a massa tra il sistema di saldatura e il pezzo da lavorare.
-

PRUDENZA!

Gli spigoli vivi dell'estremità dell'elettrodo a filo

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.



- ▶ Eliminare accuratamente le sbavature dall'estremità dell'elettrodo a filo prima di inserirlo.
-

PRUDENZA!

L'effetto molla dell'elettrodo a filo avvolto sulla bobina

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Fissare saldamente l'estremità dell'elettrodo a filo durante l'inserimento nell'avanzamento a 4 rulli per evitare che l'elettrodo scatti all'indietro causando lesioni.
-

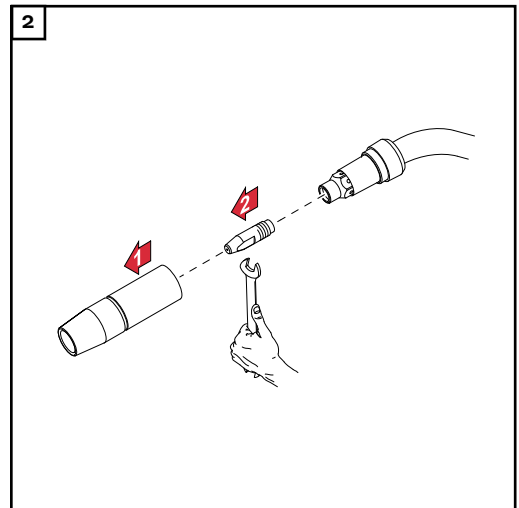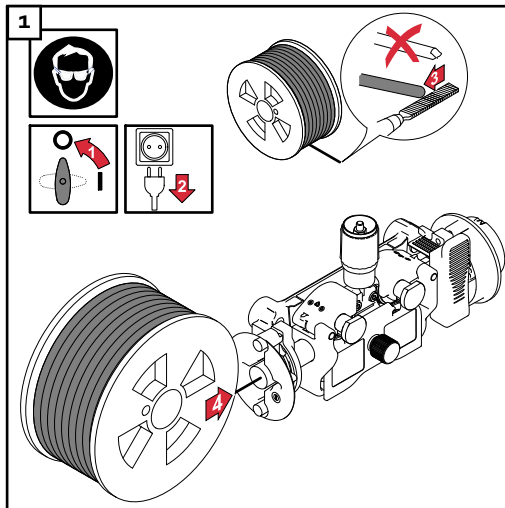

Inserimento dell'elettrodo a filo

⚠ PRUDENZA!

La corrente di saldatura e l'accensione accidentale dell'arco voltaico possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare i lavori, staccare il collegamento a massa tra il sistema di saldatura e il pezzo da lavorare.



⚠ PRUDENZA!

L'elettrodo a filo in uscita

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tenere la torcia per saldatura in modo che la punta sia rivolta lontano da viso e corpo
- ▶ Indossare occhiali protettivi adatti.
- ▶ Non rivolgere la torcia per saldatura verso altre persone
- ▶ Accertarsi che l'elettrodo a filo non entri in contatto con parti conduttrici d'elettricità o collegate a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).

1 Disporre il pacchetto tubi flessibili della torcia per saldatura disteso.

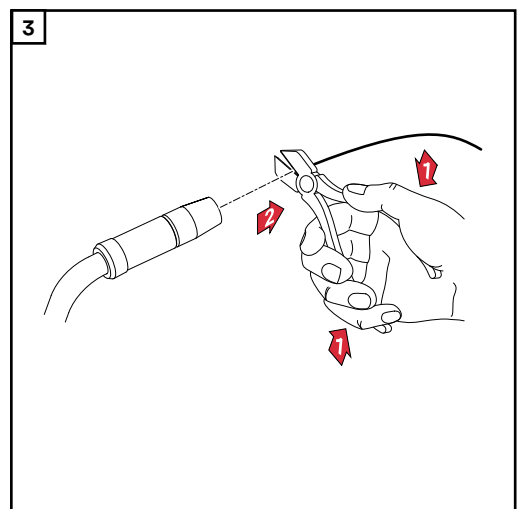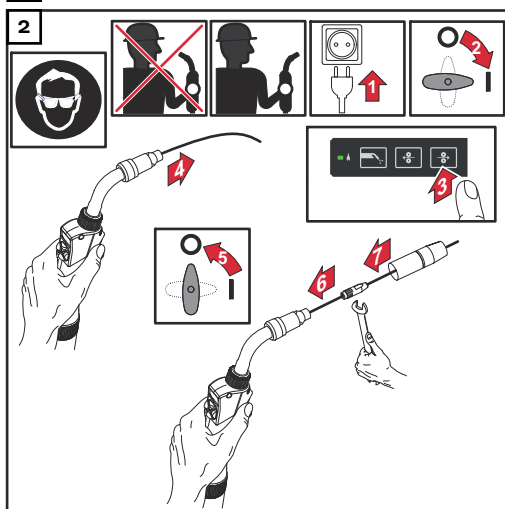


Regolazione della pressione d'aderenza

PRUDENZA!

Una pressione d'aderenza eccessiva

può causare gravi danni materiali e pregiudicare le proprietà di saldatura.

- Regolare la pressione d'aderenza in modo che l'elettrodo a filo non si deformi, assicurando comunque un trasporto del filo regolare.

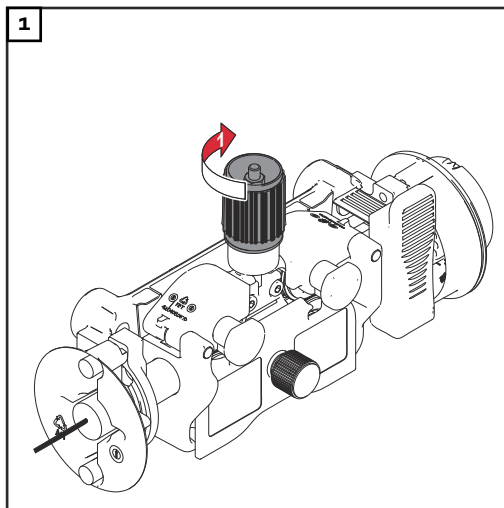

Valori indicativi della pressione d'aderenza per i rulli con intaglio a U:

Acciaio: 4-5

CrNi: 4-5

Elettrodi a filo pieno: 2-3

Regolazione del freno

In generale

AVVERTENZA!

Il ritardo di intervento del freno può causare danni materiali.

- ▶ Dopo aver rilasciato il tasto della torcia/tasto Inserimento filo, la bobina filo non deve continuare a svolgersi.
- ▶ Se continua a svolgersi, regolare nuovamente il freno.

Regolazione del freno

⚠ PRUDENZA!

La corrente di saldatura e l'accensione accidentale dell'arco voltaico possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.



- ▶ Prima di iniziare i lavori, staccare il collegamento a massa tra il sistema di saldatura e il pezzo da lavorare.


⚠ PRUDENZA!

L'elettrodo a filo in uscita


può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ tenere la torcia per saldatura in modo che la punta sia rivolta lontano da viso e corpo
- ▶ Indossare occhiali protettivi adatti.
- ▶ non rivolgere la torcia per saldatura verso altre persone
- ▶ accertarsi che l'elettrodo a filo non entri in contatto con parti conduttrici d'elettricità o collegate a terra (ad es. corpo esterno, ecc.).

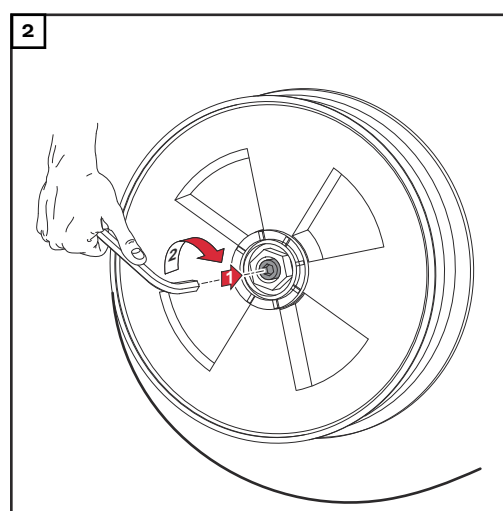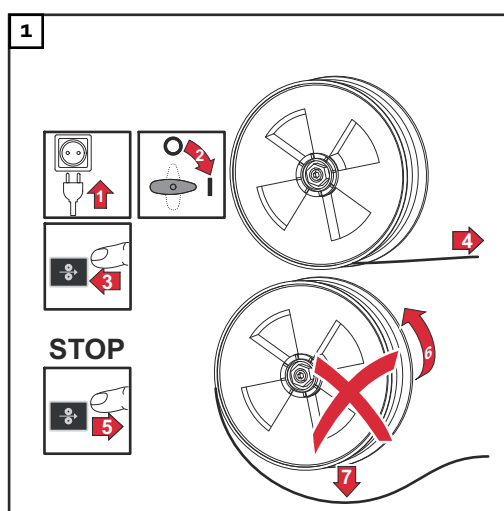

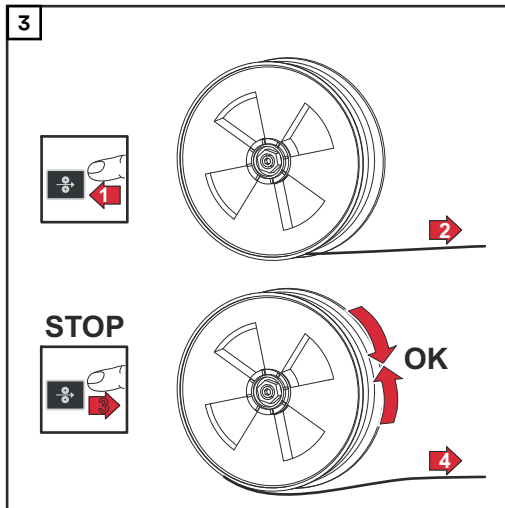

Assemblaggio del freno

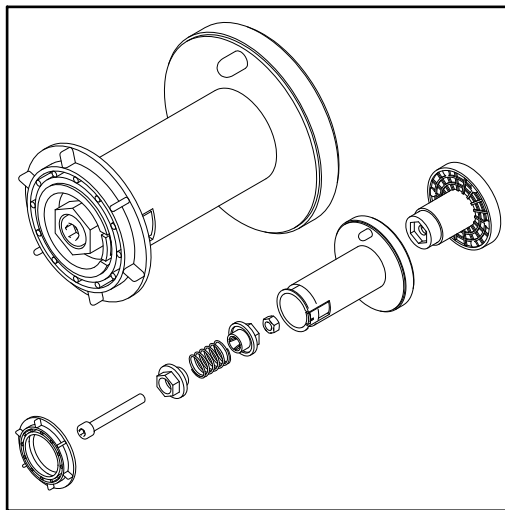

⚠ PERICOLO!

Il montaggio errato

può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Non smontare il freno.
- ▶ I lavori di manutenzione sul freno devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.

Il freno è disponibile soltanto in un blocco unico.
La figura del freno ha soltanto valore informativo!

Messa in funzione

Sicurezza

PERICOLO!

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'esecuzione errata dei lavori

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
 - ▶ Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
 - ▶ Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
-

Requisiti minimi

Per la messa in funzione del carrello traina filo devono essere soddisfatti i seguenti requisiti minimi:

- carrello traina filo collegato al generatore per mezzo del pacchetto tubi flessibili di collegamento
 - torcia per saldatura collegata al carrello traina filo
 - rulli d'avanzamento inseriti nel carrello traina filo
 - bobina filo/bobina intrecciata con relativo adattatore inserita nel carrello traina filo (eccetto WF 15i n.S.)
 - elettrodo a filo inserito
 - pressione d'aderenza dei rulli d'avanzamento regolata
 - freno regolato (eccetto WF 15i n.S.)
 - tutte le coperture chiuse, tutte le parti laterali montate, tutti i dispositivi di protezione intatti e installati nei punti previsti.
-

In generale

La messa in funzione del carrello traina filo avviene premendo il tasto della torcia nelle applicazioni manuali e mediante un segnale attivo di avvio saldatura nelle applicazioni automatizzate.

Diagnosi e risoluzione degli errori, manutenzione e smaltimento

Diagnosi e risoluzione degli errori

Sicurezza

PERICOLO!

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'esecuzione errata dei lavori

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
 - ▶ Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
 - ▶ Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
-

PERICOLO!

Pericolo derivante dalla corrente elettrica.

Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
 - ▶ Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
 - ▶ Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
-

PERICOLO!

Componenti del sistema e/o mezzi operativi surriscaldati

possono causare gravi ustioni.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, far raffreddare tutti i componenti del sistema e/o i mezzi operativi a +25 °C / +77 °F (ad esempio il refrigerante, i componenti del sistema raffreddati ad acqua, il motore di azionamento del carrello traina filo, ecc.).
 - ▶ Se non è possibile farli raffreddare, indossare dispositivi di protezione adeguati (ad esempio guanti protettivi resistenti al calore, occhiali protettivi, ecc.).
-

Diagnosi e risoluzione degli errori

Trascrivere il numero di serie e la configurazione dell'apparecchio e contattare il servizio di assistenza con una descrizione dettagliata dell'errore se

- si verificano errori non riportati di seguito
- le procedure di risoluzione riportate non hanno successo.

L'apparecchio per saldatura non funziona

L'interruttore di rete è acceso, le spie sono spente

Causa: Linea di rete interrotta, spina di rete disinserita.
Risoluzione: Controllare la linea di rete, ev. inserire la spina di rete.

Causa: Spina o presa di rete difettosa.
Risoluzione: sostituire i componenti difettosi

Causa: Fusibile di rete
Risoluzione: Sostituire il fusibile di rete.

Causa: Corto circuito sull'alimentazione 24 V dell'attacco SpeedNet o del sensore esterno.
Risoluzione: Disinserire i componenti collegati.

Anche premendo il tasto della torcia, la torcia per saldatura non funziona.

L'interruttore di rete dell'apparecchio per saldatura è acceso, le spie sono accese.

Causa: Solo per le torce per saldatura con spina di comando esterna:
Spina di comando non inserita.
Risoluzione: Inserire la spina di comando.

Causa: Torcia per saldatura o cavo di comando della torcia per saldatura guasti.
Risoluzione: Sostituire la torcia per saldatura.

Corrente di saldatura assente

L'interruttore di rete dell'apparecchio per saldatura è acceso, le spie sono accese.

Causa: Collegamento a massa errato.
Risoluzione: Controllare la polarità del collegamento a massa.

Causa: Cavo della corrente della torcia per saldatura interrotto.
Risoluzione: Sostituire la torcia per saldatura.

Gas inerte assente

Tutte le altre funzioni sono disponibili.

Causa: Bombola del gas vuota.
Risoluzione: Sostituire la bombola del gas.

Causa: Riduttore di pressione del gas difettoso.
Risoluzione: Sostituire il riduttore di pressione del gas.

Causa: Tubo del gas non montato o danneggiato.
Risoluzione: Montare o sostituire il tubo del gas.

Causa: Torcia per saldatura guasta.
Risoluzione: Sostituire la torcia per saldatura.

Causa: Valvola magnetica del gas difettosa.
Risoluzione: Contattare il Servizio assistenza.

Velocità filo irregolare

Causa: Regolazione del freno troppo rigida.

Risoluzione: Allentare il freno.

Causa: Foro del tubo di contatto troppo stretto.

Risoluzione: Utilizzare un tubo di contatto adatto.

Causa: Guaina guidafile all'interno della torcia per saldatura difettosa.

Risoluzione: Controllare che la guaina guidafile non sia piegata, sporca, ecc. ed eventualmente sostituirla.

Causa: Rulli d'avanzamento non adatti all'elettrodo a filo utilizzato.

Risoluzione: Utilizzare rulli d'avanzamento adatti.

Causa: Pressione d'aderenza dei rulli d'avanzamento errata.

Risoluzione: Ottimizzare la pressione d'aderenza.

Problemi di alimentazione del filo

nelle applicazioni con pacchetti tubi flessibili lunghi

Causa: Disposizione non corretta del pacchetto tubi flessibili.

Risoluzione: Disporre il pacchetto tubi flessibili il più diritto possibile, evitare raggi di curvatura stretti.

La torcia per saldatura si surriscalda

Causa: Torcia per saldatura sottodimensionata.

Risoluzione: Rispettare il tempo di accensione e i limiti di carico.

Causa: Solo per impianti raffreddati ad acqua: portata del refrigerante insufficiente.

Risoluzione: Controllare il livello, la portata, la purezza, ecc. del refrigerante. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del gruppo di raffreddamento.

Proprietà di saldatura scarse

Causa: Parametri di saldatura errati.

Risoluzione: Controllare le impostazioni.

Causa: Cattivo collegamento a massa.

Risoluzione: Creare un buon contatto con il pezzo da lavorare.

Causa: Gas inerte assente o insufficiente.

Risoluzione: Controllare riduttore di pressione, tubo del gas, valvola magnetica del gas, attacco del gas inerte della torcia per saldatura, ecc.

Causa: Torcia per saldatura non ermetica.

Risoluzione: Sostituire la torcia per saldatura.

Causa: Tubo di contatto errato o usurato.

Risoluzione: Sostituire il tubo di contatto.

Causa: Lega del filo o diametro del filo errati.

Risoluzione: Controllare l'elettrodo a filo inserito.

Causa: Lega del filo o diametro del filo errati.

Risoluzione: Verificare la saldabilità del materiale di base.

Causa: Gas inerte non adatto alla lega del filo.

Risoluzione: Utilizzare un gas inerte adatto.

Cura, manutenzione e smaltimento

In generale

In condizioni d'uso normali, l'apparecchio necessita solo di piccole attenzioni per la cura e la manutenzione. È tuttavia indispensabile osservare alcune precauzioni per mantenere costante negli anni la funzionalità del sistema di saldatura.

Sicurezza

PERICOLO!

Il cattivo uso dell'apparecchio e l'esecuzione errata dei lavori

possono causare gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Tutti i lavori e le funzioni descritti nel presente documento devono essere eseguiti soltanto da personale tecnico qualificato.
 - ▶ Leggere integralmente e comprendere il presente documento.
 - ▶ Leggere e comprendere tutte le norme di sicurezza e le documentazioni per l'utente di questo apparecchio e di tutti i componenti del sistema.
-

PERICOLO!

Pericolo derivante dalla corrente elettrica.

Possono verificarsi gravi lesioni personali e danni materiali.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, spegnere e scollegare dalla rete elettrica tutti gli apparecchi e i componenti interessati.
 - ▶ Assicurarsi che gli apparecchi e i componenti interessati non vengano riaccesi.
 - ▶ Dopo aver aperto l'apparecchio, con l'ausilio di uno strumento di misura adatto, accertarsi che i componenti caricati elettricamente (ad esempio i condensatori) siano scarichi.
-

PERICOLO!

Componenti del sistema e/o mezzi operativi surriscaldati

possono causare gravi ustioni.

- ▶ Prima di iniziare qualsiasi lavoro, far raffreddare tutti i componenti del sistema e/o i mezzi operativi a +25 °C / +77 °F (ad esempio il refrigerante, i componenti del sistema raffreddati ad acqua, il motore di azionamento del carrello traina filo, ecc.).
 - ▶ Se non è possibile farli raffreddare, indossare dispositivi di protezione adeguati (ad esempio guanti protettivi resistenti al calore, occhiali protettivi, ecc.).
-

Ad ogni messa in funzione

- Verificare che tutti i pacchetti tubi flessibili e il collegamento a massa non siano danneggiati. Sostituire i componenti danneggiati.
- Verificare che i rulli d'avanzamento e le guaine guidafile non siano danneggiati. Sostituire i componenti danneggiati.
- Controllare ed eventualmente regolare la pressione d'aderenza dei rulli d'avanzamento.

Ogni 6 mesi

 **PRUDENZA!**

L'aria compressa soffiata da breve distanza

può danneggiare i componenti elettronici.

► Non insufflare i componenti elettronici da distanza ravvicinata.

-
- Aprire le coperture, smontare le parti laterali dell'apparecchio e pulire l'interno dell'apparecchio con aria compressa ridotta e asciutta. Terminata la pulizia, ripristinare lo stato originario dell'apparecchio.

Smaltimento

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti separatamente e riciclati in modo compatibile con l'ambiente conformemente alla Direttiva UE e alla legge nazionale applicabile. Restituire le apparecchiature usate al distributore o conferirle in un centro di raccolta e smaltimento autorizzato locale. Lo smaltimento corretto dei rifiuti favorisce il riutilizzo sostenibile delle risorse e previene effetti negativi sulla salute e sull'ambiente.

Imballaggi

- differenziarne la raccolta
- osservare le norme vigenti a livello locale
- ridurre il volume del cartone.

Dati tecnici

Dati tecnici

WF 15i

Tensione d'alimentazione	24 V DC / 60 V DC		
Corrente nominale	0,5 A / 1 A		
Corrente di saldatura a 10 min/40 °C (104 °F)	40% TA*	60% TA*	100% TA*
	650 A	600 A	500 A
Pressione massima gas inerte	7 bar 101.53 psi		
Refrigerante	Fronius originale		
Pressione massima refrigerante	5 bar 72.53 psi		
Velocità filo	0,5-15 m/min 19.68-590.55 ipm		
Avanzamento filo	Avanzamento a 4 rulli		
Diametro filo	0,8-2,4 mm .03-.09 in.		
Diametro bobine filo	Max. 300 mm Max. 11.81 in.		
Peso bobina filo	Max. 19 kg Max. 41.89 Ib.		
Classe di protezione	IP 23		
Certificazione	S / CE		
Dimensioni lung. x larg. x alt.	658 x 282 x 362 mm 25.91 x 11.10 x 14.25 in.		
Peso	13 kg 28.66 Ib.		
*) TA = Tempo di Accensione			

WF 15i n.S.

Tensione d'alimentazione	24 V DC / 60 V DC		
Corrente nominale	0,5 A / 1 A		
Corrente di saldatura a 10 min/40 °C (104 °F)	40% TA*	60% TA*	100% TA*
	650 A	600 A	500 A
Pressione massima gas inerte	7 bar 101.53 psi		
Refrigerante	Fronius originale		
Pressione massima refrigerante	5 bar 72.53 psi		
Velocità filo	0,5-15 m/min 19.68-590.55 ipm		
Avanzamento filo	Avanzamento a 4 rulli		

Diametro filo	0,8-2,4 mm .03-.09 in.
Classe di protezione	IP 20
Certificazione	S / CE
Dimensioni lung. x larg. x alt.	280 x 260 x 275 mm 11.02 x 10.24 x 10.83 in.
Peso	6 kg 13.23 Ib.
*) TA = Tempo di Accensione	

WF 25i

Tensione d'alimentazione	24 V DC / 60 V DC
Corrente nominale	0,5 A / 1,2 A
Corrente di saldatura a 10 min/40 °C (104 °F)	40% TA* 60% TA* 100% TA*
	500 A 450 A 360 A
Pressione massima gas inerte	7 bar 101.53 psi
Refrigerante	Fronius originale
Pressione massima refrigerante	5 bar 72.53 psi
Velocità filo	1-25 m/min 39.37-984.25 ipm
Avanzamento filo	Avanzamento a 4 rulli
Diametro filo	0,8-1,6 mm .03-.06 in.
Diametro bobine filo	Max. 300 mm Max. 11.81 in.
Peso bobina filo	Max. 19 kg Max. 41.89 Ib.
Classe di protezione	IP 23
Certificazione	S / CE / CSA
Dimensioni lung. x larg. x alt.	658 x 282 x 362 mm 25.91 x 11.10 x 14.25 in.
Peso	12,9 kg 28.44 Ib.
*) TA = Tempo di Accensione	

WF 30i

Tensione d'alimentazione	24 V DC / 60 V DC
Corrente nominale	0,5 A / 1,4 A
Corrente di saldatura a 10 min/40 °C (104 °F)	40% TA* 60% TA* 100% TA*

	650 A	600 A	500 A
Pressione massima gas inerte	7 bar 101.53 psi		
Refrigerante	Fronius originale		
Pressione massima refrigerante	5 bar 72.53 psi		
Velocità filo	1-30 m/min 39.37-1181.10 ipm		
Avanzamento filo	Avanzamento a 4 rulli		
Diametro filo	0,8-1,6 mm .03-.06 in.		
Diametro bobine filo	Max. 300 mm Max. 11.81 in.		
Peso bobina filo	Max. 19 kg Max. 41.89 Ib.		
Classe di protezione	IP 23		
Certificazione	S / CE		
Dimensioni lung. x larg. x alt.	658 x 282 x 362 mm 25.91 x 11.10 x 14.25 in.		
Peso	13 kg 28.66 Ib.		

*) TA = Tempo di Accensione

HP 70i

Corrente di saldatura per 10 min/40 °C (104 °F)	40% TA*/400 A 60% TA*/365 A 100% TA*/320 A
---	--

* TA = Tempo di accensione

HP 95i

Corrente di saldatura per 10 min/40 °C (104 °F)	40% TA*/500 A 60% TA*/450 A 100% TA*/360 A
---	--

* TA = Tempo di accensione

HP 120i

Corrente di saldatura per 10 min/40 °C (104 °F)	40% TA*/600 A 60% TA*/530 A 100% TA*/430 A
---	--

* TA = Tempo di accensione

**HP 70i, HP PC
Cable HD 70**

Corrente di saldatura per 10 min/40
°C
(104 °F)

60% TA*/600 A
100% TA*/500 A

* TA = Tempo di accensione



Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.