


# Operating Instructions

**AccuPocket 150/400 TIG**  
**ActiveCharger 1000**

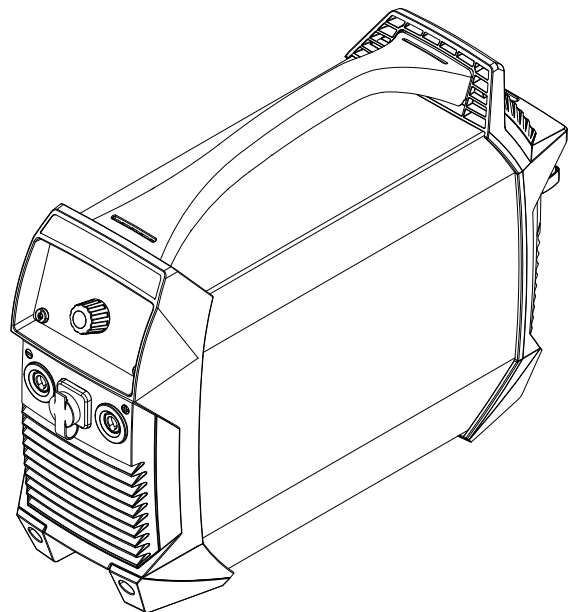

**CS** | Návod k obsluze



42,0426,0200,CS

035-21112024



# Obsah

<b>Bezpečnostní předpisy</b>	<b>7</b>
Všeobecné informace	9
Vysvětlení bezpečnostních pokynů	9
Okolní podmínky	9
Povinnosti provozovatele	10
Povinnosti pracovníků	10
Klasifikace přístrojů podle EMC	10
Likvidace	10
Zálohování dat	10
Autorské právo	10
Svařovací zdroj	12
Všeobecné informace	12
Předpisové použití	12
Vlastní ochrana a ochrana jiných osob	13
Informace k hodnotám hlukových emisí	13
Nebezpečí vznikající působením škodlivých par a plynů	13
Nebezpečí představované odletujícími jiskrami	14
Nebezpečí v důsledku svařovacího proudu	14
Nebezpečí při manipulaci s akumulátorem	15
Bludné svařovací proudy	16
Opatření EMC	16
Opatření EMF	17
Požadavky na ochranný plyn	17
Nebezpečí související s lahvemi s ochranným plynem	17
Nebezpečí ohrožení unikajícím ochranným plynem	18
Bezpečnostní opatření na místě instalace, při uskladnění a přepravě	18
Bezpečnostní předpisy v normálním provozu	19
Bezpečnostní přezkoušení	19
Uvedení do provozu, údržba a opravy	19
Bezpečnostní označení	20
Nabíjecí přístroj	21
Všeobecné informace	21
Okolní podmínky	21
Předpisové použití	21
Síťové připojení	21
Nebezpečí představované síťovým a nabíjecím proudem	22
Vlastní ochrana a ochrana jiných osob	22
Bezpečnostní opatření v normálním provozu	22
Opatření EMC	23
Údržba	23
Opravy a údržba	23
Záruka a odpovědnost	23
Bezpečnostní přezkoušení	23
Označení na přístroji	23
Všeobecné informace a rizika v důsledku používání elektrického proudu	24
<b>Svařovací zdroj</b>	<b>25</b>
Všeobecné informace	27
Koncepce přístroje	27
Varovná upozornění na přístroji	27
Oblasti použití	28
Manipulace s akumulátorovými přístroji	29
Bezpečnost	29
Uskladnění a přeprava	29
Životnost akumulátoru	29
Funkce přístroje pro ochranu akumulátoru	31

Všeobecné informace .....	31
Ochrana před hlubokým vybitím .....	31
Automatické vypnutí .....	31
Monitorování teploty .....	32
Ochrana proti přehřívání .....	32
Před uvedením do provozu .....	33
Bezpečnost .....	33
Předpisové použití .....	33
Předpisy pro umístění .....	33
Proudová přípojka .....	34
Před prvním uvedením do provozu .....	34
Ovládací prvky a přípojky .....	35
Bezpečnost .....	35
Přípojky a mechanické součásti .....	35
Ovládací panel .....	37
Svařování obalenou elektrodou .....	39
Příprava .....	39
Svařování obalenou elektrodou .....	39
Funkce SoftStart / HotStart .....	39
Dynamika .....	41
Provozní režimy TIG .....	42
Symboly a vysvětlivky .....	42
Režim 2takt .....	42
Režim 4takt .....	43
Svařování TIG .....	44
Všeobecné informace .....	44
Připojení plynové lahve .....	44
Příprava .....	44
Nastavení tlaku plynu .....	45
Svařování TIG .....	45
TIG Comfort Stop .....	46
Pulzní TIG .....	48
Funkce stehování .....	49
Nabídka Setup .....	50
Vstup do nabídky Setup (nastavení) .....	50
Změna parametru .....	50
Opuštění nabídky Setup .....	50
Parametry pro svařování obalenou elektrodou .....	50
Parametry pro svařování TIG .....	52
Bezpečnostní zařízení VRD (volitelné) .....	54
Všeobecné informace .....	54
Funkce .....	54
Péče a údržba .....	55
Bezpečnost .....	55
Všeobecné informace .....	55
Při každém uvedení do provozu .....	55
Každé 2 měsíce .....	56
Likvidace .....	57
Všeobecné informace .....	57
Bezpečnost .....	57
Demontáž akumulátorového modulu .....	58
Odstranění závad .....	61
Bezpečnost .....	61
Zobrazené závady .....	61
Servisní zprávy .....	62
Chybí funkce .....	63
Nedostatečná funkce .....	65
Technické údaje .....	67
Okolní podmínky .....	67
Vysvětlení pojmu dovolené zatížení .....	67
Technické údaje .....	68

## Nabíjecí přístroj

69

Všeobecné informace .....	71
Varovná upozornění na přístroji.....	71
Varovná upozornění v přístroji .....	72
Předpisové použití.....	72
Před uvedením do provozu.....	73
Síťové připojení.....	73
Provoz s elektrocentrálou.....	73
Předpisy pro umístění.....	73
Požadavky na prostor.....	74
Ovládací prvky a přípojky.....	75
Bezpečnost.....	75
Přípojky a součásti.....	75
Ovládací panel.....	76
Uvedení do provozu.....	77
Bezpečnost.....	77
Uvedení do provozu.....	77
Provozní režimy.....	78
Rozšířená výbava.....	79
Montáž nástěnného držáku.....	79
Odstranění závad .....	80
Bezpečnost.....	80
Zobrazené závady.....	80
Chybí funkce.....	80
Technické údaje.....	81
Okolní podmínky.....	81
Technické údaje 230V.....	82
Normy 230V.....	82
Technické údaje 120V.....	83
Normy 120V.....	83
Technické údaje 100V.....	84
Normy 100V.....	84



# **Bezpečnostní předpisy**





# Všeobecné informace

---

## Vysvětlení bezpečnostních pokynů

### **NEBEZPEČÍ!**

#### Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí,

- ▶ které by mělo za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebylo odstraněno.
- 

### **VAROVÁNÍ!**

#### Označuje případnou nebezpečnou situaci,

- ▶ která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.
- 

### **POZOR!**

#### Označuje případnou závažnou situaci,

- ▶ která by mohla mít za následek drobná poranění nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.
- 

### **UPOZORNĚNÍ!**

#### Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.

---

## Okolní podmínky

Přeprava, uložení a provoz přístroje v podmínkách, které vybočují z níže uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

---

Teplotní rozmezí okolního vzduchu:

- při provozu: -10 °C až +40 °C (14 °F až 104 °F)
- při přepravě: -20 °C až +55 °C (-4 °F až 131 °F)
- doporučený rozsah teplot během nabíjení:  
+4 °C až +40 °C (+39,2 °F až +104 °F)
- doporučený rozsah teplot pro skladování:  
0 °C až +20 °C (+32 °F až +68 °F)

Během skladování by měl být stav nabití ideálně 50 - 80 % (odpovídá cca. 2 až 3 čárkám v zobrazení stavu nabití).

---

Relativní vlhkost vzduchu:

- do 50 % při 40 °C (104 °F)
  - do 90 % při 20 °C (68 °F)
- 

Okolní vzduch: nesmí obsahovat prach, kyseliny, korozivní plyny či látky apod.  
Nadmořská výška: do 2000 m (6561 ft.)

---

<b>Povinnosti provozovatele</b>	<p>Provozovatel se zavazuje, že s přístrojem budou pracovat pouze osoby, které</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jsou seznámeny se základními předpisy týkajícími se pracovní bezpečnosti a předcházení úrazům a jsou zaškoleny v zacházení s přístrojem,</li> <li>- přečetly tento návod k obsluze, zvláště kapitolu „Bezpečnostní předpisy“, porozuměly všemu a stvrdily toto svým podpisem,</li> <li>- jsou vyškoleny v souladu s požadavky na výsledky práce.</li> </ul>
<p>V pravidelných intervalech je třeba ověřovat, zda pracovní činnost personálu odpovídá zásadám bezpečnosti práce.</p>	
<b>Povinnosti pracovníků</b>	<p>Všechny osoby, které jsou pověřeny pracovat s tímto přístrojem, jsou povinny před zahájením práce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodržet všechny základní předpisy o bezpečnosti práce a předcházení úrazům,</li> <li>- přečíst si tento návod k obsluze, zvláště kapitolu „Bezpečnostní předpisy“ a stvrdit svým podpisem, že všemu náležitě porozuměly a že budou pokyny dodržovat.</li> </ul>
<p>Před opuštěním pracoviště je zapotřebí učinit taková opatření, aby nedošlo v nepřítomnosti pověřeného pracovníka k újmě na zdraví ani k věcným škodám.</p>	
<b>Klasifikace přístrojů podle EMC</b>	<p>Přístroje emisní třídy A:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jsou určeny pouze pro použití v průmyslových oblastech.</li> <li>- V jiných oblastech mohou způsobovat problémy související s vedením a zářením.</li> </ul> <hr/> <p>Přístroje emisní třídy B:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Splňují emisní požadavky pro obytné a průmyslové oblasti. Toto platí také pro obytné oblasti s přímým odběrem energie z veřejné nízkonapěťové sítě.</li> </ul>
<p>Klasifikace přístrojů dle EMC podle výkonového štítku nebo technických údajů.</p>	
<b>Likvidace</b>	<p>Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu se směrnicí EU a vnitrostátními právními předpisy. Použité spotřebiče je třeba odevzdat obchodníkovi nebo prostřednictvím místního autorizovaného systému sběru a likvidace odpadu. Správná likvidace starého přístroje podporuje udržitelnou recyklaci zdrojů a zabraňuje negativním účinkům na zdraví a životní prostředí.</p> <p><b>Obalové materiály</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sbírejte odděleně</li> <li>- dodržujte platné místní předpisy</li> <li>- menšete objem kartonů</li> </ul>
<b>Zálohování dat</b>	<p>S ohledem na bezpečnost dat je uživatel odpovědný za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu,</li> <li>- ukládání a uchovávání osobních nastavení.</li> </ul>
<b>Autorské právo</b>	<p>Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobcí.</p>

Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku, změny jsou vyhrazeny.

Budeme vděční za jakékoli návrhy na zlepšení a upozornění na případné nesrovnalosti v návodu k obsluze.

# Svařovací zdroj

---

## Všeobecné informace

Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými bezpečnostně technickými předpisy. Přesto hrozí při neodborné obsluze nebo chybném používání nebezpečí, které se týká:

- ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
  - poškození přístroje a jiného majetku provozovatele,
  - zhoršení efektivnosti práce s přístrojem.
- 

Všechny osoby, které instalují, obsluhují, ošetřují a udržují přístroj, musí

- mít odpovídající kvalifikaci,
  - mít znalosti ze svařování a
  - v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze.
- 

Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se předcházení úrazům a ochrany životního prostředí.

---

Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba:

- udržovat v čitelném stavu,
  - nepoškozovat,
  - neodstraňovat,
  - nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat.
- 

Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.

Jakékoli závady, které by mohly narušit bezpečný provoz přístroje, musí být před jeho zapnutím odstraněny.

### Jde o vaši bezpečnost!

---

## Předpisové použití

Přístroj je dovoleno používat pouze pro práce odpovídající jeho určení.

---

Přístroj je určen výlučně pro svařovací postupy uvedené na výkonovém štítku. Jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití se nepovažuje za předpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

---

K předpisovému používání přístroje patří rovněž

- kompletní přečtení a dodržování pokynů obsažených v tomto návodu k obsluze,
  - kompletní přečtení a dodržování bezpečnostních a varovných pokynů,
  - provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací.
- 

Přístroj nikdy nepoužívejte k následujícím činnostem:

- rozmrazování potrubí,
  - nabíjení baterií/akumulátorů,
  - startování motorů.
- 

Přístroj je určen pro použití v průmyslu a v komerční oblasti. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku používání přístroje v obytných oblastech.

---

Výrobce rovněž nepřebírá odpovědnost za nedostatečné či chybné pracovní výsledky.

---

**Vlastní ochrana a ochrana jiných osob**

Manipulaci s přístrojem doprovází řada bezpečnostních rizik, např.:

- odletující jiskry, poletující horké kovové díly
- poranění očí a pokožky zářením oblouku
- škodlivá elektromagnetická pole, která mohou představovat nebezpečí pro osoby s kardiostimulátory
- nebezpečí představované proudem ze síťového rozvodu a svařovacího okruhu
- zvýšená hladina hluku
- škodlivý svařovací kouř a plyny

---

Při manipulaci s přístrojem používejte vhodný ochranný oděv. Ochranný oděv musí mít následující vlastnosti:

- je nehořlavý
- dobře izoluje a je suchý
- zakrývá celé tělo, je nepoškozený a v dobrém stavu
- zahrnuje ochrannou kuklu
- kalhoty nemají záložky

---

K ochrannému oděvu pro svářeče patří mimo jiné:

- Ochrana očí a obličeje před UV zářením, tepelným sáláním a odletujícími jiskrami vhodným ochranným štítem s předepsaným filtrem.
- Předepsané ochranné brýle s bočnicemi, které se nosí pod ochranným štítem.
- Pevná obuv, která izoluje také ve vlhku.
- Ochrana rukou vhodnými ochrannými rukavicemi (elektricky izolujícími a chránícími před horkem).
- Sluchové chrániče pro snížení hlukové zátěže a jako ochrana před poškozením sluchu.

---

V průběhu práce se svařovacím přístrojem nepouštějte do blízkosti svařovacího procesu jiné osoby, především děti. Pokud se přesto nacházejí v blízkosti další osoby, je nutno

- poučit je o všech nebezpečích (nebezpečí oslnění obloukem, zranění odletujícími jiskrami, zdraví nebezpečný svařovací kouř, hluková zátěž, možnost ohrožení síťovým a svařovacím proudem atd.),
- dát jim k dispozici vhodné ochranné prostředky nebo
- postavit ochranné zástěny, resp. závěsy.

---

**Informace k hodnotám hlukových emisí**

Přístroj vykazuje maximální hladinu akustického výkonu <80 dB (A) (ref. 1 pW) při chodu naprázdno a ve fázi ochlazování po provozu podle maximálního přípustného pracovního bodu při normálním zatížení ve shodě s normou EN 60974-1.

---

Hodnotu emisí vztahenou na pracovní místo při svařování (a řezání) nelze uvést, protože je ovlivněna postupem a okolními podmínkami. Závisí na nejrůznějších parametrech, jako jsou např. svařovací postup (svařování MIG/MAG, TIG), zvolený druh proudu (stejnoseměrný, střídavý), rozmezí výkonu, druh svařovacího kovu, rezonanční vlastnosti svařence, pracoviště apod.

---

**Nebezpečí vznikající působením škodlivých par a plynů**

Kouř vznikající při svařování obsahuje zdraví škodlivé plyny a výpary.

---

Svařovací kouř obsahuje látky, které podle monografie 118 Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny vyvolávají rakovinu.

---

Používejte bodové a prostorové odsávání.

Pokud je to možné, používejte svařovací hořák s integrovaným odsáváním.

---

Hlavu udržujte co nejdále od vznikajícího svařovacího kouře a plynů.

---

Vznikající kouř a škodlivé plyny

- nevdechujte
- odsávejte z pracovní oblasti pomocí vhodných zařízení.

---

Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Zajistěte, aby míra provzdušnění byla vždy alespoň 20 m<sup>3</sup>/hodinu.

---

Pokud nedostačuje větrání, použijte svářečskou kuklu s přívodem vzduchu.

---

V případě nejasností, zda dostačuje výkon odsávání, porovnejte naměřené emisní hodnoty škodlivin s povolenými mezními hodnotami.

---

Na míru škodlivosti svařovacího kouře mají vliv mimo jiné následující komponenty:

- kovy použité pro svařenec,
- elektrody,
- povrchové vrstvy,
- čisticí, odmašťovací a podobné prostředky
- a použitý svařovací proces.

---

Z tohoto důvodu mějte na zřeteli také bezpečnostní datové listy a údaje výrobce výše uvedených komponent.

---

Doporučení pro scénáře expozice a opatření řízení rizik a pro identifikaci pracovních podmínek najdete na webových stránkách European Welding Association v části Health & Safety (<https://european-welding.org>).

---

V blízkosti elektrického oblouku se nesmí vyskytovat vznětlivé výpary (například páry rozpouštědel).

---

V případě, že se nesvařuje, uzavřete ventil lahve s ochranným plynem nebo hlavní přívod plynu.

---

### **Nebezpečí představené odletujícími jiskrami**

Odletující jiskry mohou být příčinou požáru a výbuchu.

---

Nikdy nesvařujte v blízkosti hořlavých materiálů.

---

Hořlavé materiály musejí být vzdálené od oblouku minimálně 11 metrů (36 ft. 1.07 in.) nebo zakryté prověřeným krytem.

---

Mějte vždy v pohotovosti vhodný, přezkoušený hasicí přístroj.

---

Jiskry a horké kovové částičky mohou proniknout do okolí i malými štěrbinami a otvory. Přijměte proto odpovídající opatření, aby nevzniklo nebezpečí zranění nebo požáru.

---

Nesvařujte v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu, dále na uzavřených zásobnících, sudech nebo potrubních rozvodech, pokud nejsou pro takové práce připraveny podle příslušných národních a mezinárodních norem.

---

Na zásobnících, ve kterých se skladovaly či skladují plyny, paliva, minerální oleje apod., se nesmějí provádět žádné svářečské práce. Zbytky těchto látek představují nebezpečí výbuchu.

---

### **Nebezpečí v důsledku svařovacího proudu**

---

Úraz elektrickým proudem je životu nebezpečný a může být smrtelný.

---

Nedotýkejte se částí pod napětím, a to ani uvnitř, ani vně přístroje.

---

Zabezpečte vhodnou vlastní ochranu i ochranu jiných osob před uzemňovacím potenciálem (kostra) dostatečně izolovanou suchou podložkou nebo krytem.

Podložka, popř. kryt musí kompletně pokrývat celou oblast mezi tělem a uzemňovacím potenciálem.

---

Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned vyměňte.

---

Dbejte na to, aby se vám kabely či vedení neovinuly kolem těla nebo jeho částí.

---

Manipulace se svařovací elektrodou (obalená i wolframová elektroda, svařovací drát aj.):

- nikdy neponořujte elektrodu do kapalin za účelem ochlazení
  - nikdy se jí nedotýkejte, je-li svařovací zdroj zapnutý.
- 

Mezi svařovacími elektrodami dvou svařovacích zdrojů může např. vzniknout rozdíl potenciálů rovný dvojnásobku napětí naprázdno. Současný dotyk obou elektrod může být za určitých okolností životu nebezpečný.

---

V případě potřeby zajistěte dostatečné uzemnění svařence pomocí vhodných prostředků.

---

Přístroje, které právě nepoužíváte, vypněte.

---

## **Nebezpečí při manipulaci s akumulátorem**

Látky, obsažené v akumulátoru použitého přístroje mohou negativně ovlivnit životní prostředí a zdraví lidí a zvířat.

V případě poškození přístroje dodržujte následující pokyny:

- zajistěte, aby se unikající kapaliny nedostaly do půdy nebo spodní vody
  - pokud již došlo ke znečištění, musí být odstraněno podle platných národních předpisů
- 

Za nepovolených podmínek může z akumulátoru unikat kapalina.

- Tato kapalina může způsobit poleptání nebo popálení.
  - Zabraňte kontaktu s touto kapalinou.
  - Při neúmyslném kontaktu ihned omyjte zasažené místo vodou.
  - Při zasažení očí vyhledejte lékaře.
- 

Při přehřátí akumulátoru vzniká nebezpečí požáru. Chraňte přístroj před horkem (např. před trvalým působením horka a ohně)

---

Při poškození a neodborném použití akumulátoru mohou unikat nebezpečné plyny, které mohou způsobit poleptání dýchacích cest.

Opatření:

- přívod čerstvého vzduchu
  - v případě obtíží návštěva lékaře
- 

V případě vadného akumulátoru může z přístroje unikat kapalina.

- Zamezte kontakt s touto kapalinou
  - Předejte přístroj Fronius Service Partnerovi k opravě
  - Vyčistěte a zkontrolujte části, které se dostaly do kontaktu s kapalinou
- 

Provoz a uskladnění v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou zakázané.

V prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu platí zvláštní předpisy – dodržujte příslušná národní a mezinárodní ustanovení.

---

Podle evropské směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a její implementace do národního práva se musí baterie a akumulátory, které již dosloužily, shromažďovat odděleně a předat k ekologické recyklaci. Zajistěte, aby použitý přístroj byl předán zpět obchodníkovi, nebo se informujte o schváleném místním sběrném systému či systému likvidace odpadu. Nedodržování této evropské směrnice může mít negativní dopad na životní prostředí a vaše zdraví!

---

Přístroje s mechanicky nepoškozenými akumulátory je možné poslat příslušnému Fronius Service Partnerovi k opravě nebo výměně.

Za předpokladu, že akumulátor byl mechanicky poškozen (např. únikem elektrolytu), je třeba přístroj zlikvidovat podle národních zákonů a směrnic na nejbližším recyklačním sběrném místě.

V případě nejasností nebo dotazů ohledně této likvidace kontaktujte příslušného Fronius Service Partnera.

---

Svařovací zdroj nabíjejte pouze „nabíjecím přístrojem ActiveCharger 1000“. Při použití jiných nabíjecích přístrojů vzniká nebezpečí požáru.

Svařovací zdroj provozujte pouze s akumulátorem, který je k tomu určený. Použití jiného akumulátoru může vést ke zranění a požáru.

Pokud je akumulátor vyjmutý, zabraňte jeho kontaktu s kovovými předměty, jako jsou kancelářské spony, mince, klíče, hřebíky, šrouby a jiné kovové předměty, které by mohly vytvořit spojení mezi přípojkami akumulátoru. Zkratování pólů akumulátoru může vést k popálení nebo požáru.

Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory a svařovací zdroje. Poškozené nebo upravené komponenty a přístroje se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit explozi nebo zranění.

Svařovací zdroj a akumulátor nevystavujte ohni ani teplotě nad 130 °C (266 °F). Mohlo by dojít k explozi.

Dodržujte pokyny pro nabíjení uvedené v tomto návodu k obsluze. Nenabíjejte akumulátor mimo přípustný rozsah teplot – viz odstavec **Okolní podmínky** na str. **21**. Neodborné nabíjení nebo nepřipustné teploty mohou poškodit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.

---

---

## **Bludné svařovací proudy**

V případě nedodržení dále uvedených pokynů mohou vznikat bludné svařovací proudy, které mohou mít následující následky:

- nebezpečí požáru,
- přehřátí součástí, které jsou ve styku se svařencem,
- zničení ochranných vodičů,
- poškození přístroje a dalších elektrických zařízení.

---

Dbejte na pevné připojení uzemňovací svorky ke svařenci.

---

Svorku upevněte na svařenci co nejbliže k místu, kde se svařuje.

---

V případě vodivých podlah umístěte přístroj tak, aby byl proti podlaze dostatečně odizolován.

---

Při používání rozboček, dvouhlavých uchycení apod. dbejte následujících pokynů: Také elektroda v nepoužívaném svařovacím hořáku / držáku elektrody je pod napětím. Dbejte proto na dostatečně izolované uložení nepoužívaného svařovacího hořáku / držáku elektrody.

---

---

## **Opatření EMC**

Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (například v případě, že jsou v prostoru umístěny citlivé přístroje nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače).

V případě, že se toto rušení vyskytne, je povinností provozovatele přijmout opatření, která rušení odstraní.

---



Přezkoušejte a vyhodnoťte odolnost zařízení proti rušení v okolí přístroje podle národních a mezinárodních předpisů. Příklady citlivých zařízení, která mohou být přístrojem nepříznivě ovlivněna:

- bezpečnostní zařízení
- síťové rozvody, vedení pro přenos signálů a dat
- zařízení výpočetní a telekomunikační techniky
- měřicí a kalibrační zařízení

---

Opatření, kterými se zabrání vzniku problémů s elektromagnetickou kompatibilitou:

1. Síťové napájení
  - Pokud se i v případě předpisově provedeného síťového připojení vyskytne elektromagnetické rušení, přijměte dodatečná opatření (např. použití vhodného typu síťového filtru).
2. Svářecí kabely
  - Používejte co nejkratší.
  - Pokládejte těsně vedle sebe (také kvůli zabránění problémům s EMF).
  - Pokládejte daleko od ostatního vedení.
3. Vyrovnání potenciálu
4. Uzemnění svařence
  - Je-li to nutné, vytvořte uzemnění pomocí vhodných kondenzátorů.
5. Odstínění, je-li zapotřebí
  - Proveďte odstínění ostatních zařízení v okolí.
  - Proveďte odstínění celé svařovací instalace.

---

### Opatření EMF

Elektromagnetická pole mohou způsobit škody na zdraví, které nejsou dosud známé:

- Negativní účinky na zdraví osob pohybujících se v okolí, například uživatele kardiostimulátorů a naslouchadel.
- Uživatelé kardiostimulátorů se musí poradit se svým lékařem, dříve než se začnou zdržovat v bezprostřední blízkosti svařovacího procesu.
- Z bezpečnostních důvodů je třeba dodržovat pokud možno co největší vzdálenost mezi svářecími kabely a hlavou nebo tělem svářeče.
- Nenoste svářecí kabely a hadicová vedení přes ramena a neomotávejte si je kolem těla.

---

### Požadavky na ochranný plyn

Zejména u okružních vedení může znečištěný ochranný plyn způsobit poškození vybavení a zhoršení kvality svařování.

Ohledně kvality ochranného plynu je nutné splnit následující požadavky:

- velikost pevných částic < 40 μm
- tlakový rosný bod < -20 °C
- max. obsah oleje < 25 mg/m<sup>3</sup>

---

V případě potřeby použijte filtry!

---

---

### Nebezpečí související s lahvemi s ochranným plynem

Lahve s ochranným plynem obsahují stlačený plyn a při poškození mohou vybuchnout. Protože tyto lahve tvoří součást svařovacího vybavení, musí se s nimi zacházet velmi opatrně.

---

Chraňte tlakové lahve před vysokými teplotami, mechanickými nárazy, struskou, otevřeným plamenem, jiskrami a elektrickým obloukem.

---

Tlakové lahve montujte ve svislé poloze a upevněte je podle návodu, aby se nemohly převrhnout.

---

Udržujte tlakové lahve v dostatečné vzdálenosti od svařovacích vedení či jiných elektrických obvodů.

---

Nikdy nezavěšujte svařovací hořák na tlakovou lahev.

---

Nikdy se elektrodou nedotýkejte lahve s ochranným plynem.

---

Nebezpečí výbuchu - nikdy neprovádějte svařovací práce na lahvi s ochranným plynem, která je pod tlakem.

---

Používejte vždy předepsaný typ lahví s ochranným plynem a k tomu určené příslušenství (redukční ventil, hadice a spojky apod.). Používejte pouze bezvadné lahve s ochranným plynem a příslušenství.

---

Při otevírání ventilu na lahvi s ochranným plynem odvráťte obličej od vývodu plynu.

---

V případě, že se nesvařuje, uzavřete ventil lahve s ochranným plynem.

---

V případě, že lahev není připojená, ponechte na ventilu lahve s ochranným plynem krytku.

---

Dodržujte údaje výrobce a příslušné národní i mezinárodní předpisy pro tlakové lahve a jejich příslušenství.

---

**Nebezpečí  
ohrožení uni-  
kajícím  
ochranným ply-  
nem**

Nebezpečí udušení nekontrolovaně unikajícím ochranným plynem

---

Ochranný plyn je bez barvy a bez zápachu a při úniku může vytěsňovat kyslík z okolního vzduchu.

- Zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu – míra provzdušnění alespoň 20 m<sup>3</sup>/hodinu.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu lahve s ochranným plynem nebo hlavního přívodu plynu.
- V případě, že se nesvařuje, uzavřete ventil lahve s ochranným plynem nebo hlavní přívod plynu.
- Před každým uvedením do provozu zkontrolujte lahev s ochranným plynem nebo hlavní přívod plynu.

---

**Bezpečnostní  
opatření na  
místě instalace,  
při uskladnění a  
přepravě**

---

Převrácení přístroje může znamenat ohrožení života! Přístroj postavte na rovný a pevný podklad.

- Přípustný je úhel náklonu maximálně 10°.

---

Provoz a uskladnění v prostředí s nebezpečím výbuchu je zakázáno.

V prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu platí zvláštní předpisy

- dodržujte příslušná národní a mezinárodní ustanovení.

---

Prostřednictvím vnitropodnikových směrnic a kontrol zajistěte, aby bylo okolí pracoviště stále čisté a přehledné.

---

Umístění a provoz přístroje musí odpovídat stupni krytí uvedenému na výkonovém štítku.

---

Přístroj umístěte tak, aby kolem něho byl volný prostor do vzdálenosti 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), tím se zajistí volné proudění chladicího vzduchu.

---

Při přepravě přístroje dbejte na dodržování platných národních a místních směrnic a předpisů pro předcházení úrazům. To platí zejména pro směrnice, které zajišťují bezpečnost v oblasti dopravy.

---

Před uvedením přístroje do provozu po přepravě jej bezpodmínečně vizuálně zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, nechte je před uvedením do provozu odstranit proškolenými servisními pracovníky.

Při použití adaptéru pro přípojku ochranného plynu hrozí nebezpečí nepozorovaného úniku ochranného plynu, který je bez barvy a bez zápachu. Před montáží utěsněte závit adaptéru pro přípojku ochranného plynu na straně přístroje vhodnou teflonovou páskou.

### **Bezpečnostní předpisy v normálním provozu**

Používejte přístroj pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí

- ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
- poškození přístroje a jiného majetku provozovatele,
- zhoršení efektivity práce s přístrojem.

Před zapnutím přístroje uveďte do pořádku bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční.

Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.

Před zapnutím přístroje se přesvědčte, že nemůžete nikoho ohrozit.

Nejméně jednou týdně prohlédněte přístroj, zda nevykazuje vnější viditelná poškození, a přezkoušejte funkčnost bezpečnostních zařízení.

### **Bezpečnostní přezkoušení**

Výrobce doporučuje nechat provést alespoň jednou za 12 měsíců bezpečnostní přezkoušení přístroje.

Stejný interval 12 měsíců doporučuje výrobce pro kalibraci svařovacích zdrojů.

Bezpečnostní přezkoušení prováděné oprávněným technikem se doporučuje

- po provedené změně,
- po vestavbě nebo přestavbě,
- po opravě a údržbě,
- nejméně jednou za dvanáct měsíců.

Při bezpečnostních přezkoušeních respektujte odpovídající národní a mezinárodní předpisy.

Bližší informace o bezpečnostních přezkoušeních a kalibraci získáte v servisním středisku, které vám na přání poskytne požadované podklady, normy a směrnice.

### **Uvedení do provozu, údržba a opravy**

U dílů pocházejících od cizích výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům.

- Používejte pouze originální náhradní a spotřební díly (platí i pro normalizované součásti).
- Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby.
- Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.
- V objednávkách uvádějte přesný název, číslo podle seznamu náhradních dílů a sériové číslo přístroje.

Šrouby pláště zajišťují spojení s ochranným vodičem pro uzemnění dílů pláště. Vždy používejte originální šrouby pláště v odpovídajícím počtu a s uvedeným krouticím momentem.

---

**Bezpečnostní označení**

Přístroje s označením CE splňují základní požadavky směrnic pro nízkonapěťovou a elektromagnetickou kompatibilitu (např. odpovídající výrobním normám řady EN 60 974).

Společnost Fronius International GmbH prohlašuje, že přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je dostupný na internetové adrese: <http://www.fronius.com>.

---

Svařovací přístroje s označením CSA splňují požadavky obdobných norem platných pro USA a Kanadu.

# Nabíjecí přístroj

---

## Všeobecné informace

Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy. Přesto při neodborné obsluze nebo nesprávném použití hrozí nebezpečí, které se týká

- ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
- poškození přístroje a jiného majetku provozovatele,
- zhoršení efektivity práce s přístrojem.

---

Všechny osoby, které přístroj uvádějí do provozu, obsluhují, ošetřují a udržují, musí

- mít odpovídající kvalifikaci,
- v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze.

---

Návod k obsluze přechovávejte vždy na místě, kde se s přístrojem pracuje. Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se prevence úrazů a ochrany životního prostředí.

---

Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba

- udržovat v čitelném stavu,
- nepoškozovat,
- neodstraňovat,
- nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat.

---

Umístění bezpečnostních upozornění na přístroji najdete v kapitole „Všeobecné informace“ návodu k obsluze vašeho přístroje.

Jakékoli závady, které by mohly narušit bezpečný provoz přístroje, musí být před jeho zapnutím odstraněny.

### Jde o vaši bezpečnost!

---

## Okolní podmínky

Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

---

Přesné informace týkající se přípustných okolních podmínek naleznete v kapitole Technické údaje.

---

## Předpisové použití

Přístroj je dovoleno používat pouze pro práce odpovídající jeho určení. Jakékoliv jiné a tento rámec přesahující použití se nepovažuje za předpisové. Výrobce neručí za škody vzniklé nepředpisovým používáním ani za chybné, resp. nedostačující pracovní výsledky.

---

K předpisovému používání patří rovněž

- přečtení a dodržování pokynů z návodu k obsluze a všech bezpečnostních a varovných pokynů,
- provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací,
- dodržování všech pokynů výrobců akumulátorů a vozidel.

---

Bezvadná funkce přístroje závisí na řádné manipulaci. Přístroj se při manipulaci v žádném případě nesmí tahat za kabel.

---

## Síťové připojení

Vysoce výkonné přístroje mohou na základě vlastního odběru proudu ovlivnit kvalitu energie v síti.

---

Dopad na některé typy přístrojů se může projevit:

- omezením přípojek
- požadavky ohledně maximální přípustné síťové impedance \*)
- požadavky ohledně minimálního potřebného zkratového výkonu \*)

\*) vždy na rozhraní s veřejnou elektrickou sítí  
viz Technické údaje

---

V tomto případě se provozovatel nebo uživatel přístroje musí ujistit, zda přístroj smí být připojen, případně může problém konzultovat s dodavatelem energie.

---

**DŮLEŽITÉ!** Dbejte na bezpečné uzemnění síťového připojení!

---

---

### Nebezpečí představené síťovým a nabíjecím proudem

Při práci s nabíjecími přístroji se vystavujete celé řadě nebezpečí, mezi něž patří:

- ohrožení síťovým a nabíjecím proudem
  - škodlivá elektromagnetická pole, která mohou představovat nebezpečí pro osoby se srdečními stimulátory
- 

Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. V principu je životu nebezpečný každý úraz elektrickým proudem. Pro zamezení úrazu elektrickým proudem při provozu:

- nedotýkejte se částí pod napětím uvnitř ani vně přístroje
  - nezkratujte nabíjecí kabel
- 

Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem.

---

---

### Vlastní ochrana a ochrana jiných osob

V průběhu práce s přístrojem nepouštějte do blízkosti jiné osoby, především děti. Pokud se přesto nacházejí v blízkosti další osoby, je nutno

- poučit je o všech nebezpečích,
  - dát jim k dispozici vhodné ochranné prostředky.
- 

Před opuštěním pracoviště je zapotřebí učinit taková opatření, aby nedošlo v nepřítomnosti pověřeného pracovníka k újmě na zdraví ani k věcným škodám.

---

---

### Bezpečnostní opatření v normálním provozu

Přístroje provozujte pouze na rozvodné síti s ochranným vodičem a vybavené zásuvkou s ochranným kontaktem. Provozování přístroje na síti bez ochranného vodiče a jeho připojení na zásuvku bez ochranného kontaktu se považuje za hroubu nedbalost. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

---

Používání přístroje musí odpovídat stupni krytí uvedenému na jeho výkonovém štítku.

---

Jestliže přístroj vykazuje nějaké poškození, v žádném případě ho neuvádějte do provozu.

---

U síťového a vlastního přívodního kabelu nechte elektrotechnickým odborníkem v pravidelných intervalech přezkoušet funkčnost ochranného vodiče.

---

Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, a součásti přístroje, které nejsou v bezvadném stavu, nechte před zapnutím přístroje vyměnit v autorizovaném servisu.

---

Bezpečnostní zařízení neobcházejte ani nevyřazujte z funkce.

---

Po vestavbě je třeba mít k dispozici jednu volně přístupnou síťovou zástrčku.

---

<b>Opatření EMC</b>	<p>Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných hraničních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístěné citlivé přístroje nebo se v blízkosti nachází radiové a televizní přijímače).</p> <p>V případě, že se toto rušení vyskytne, je povinností provozovatele přijmout opatření, která rušení odstraní.</p>
<b>Údržba</b>	<p>Před každým uvedením do provozu přezkoušejte síťovou zástrčku a kabel, dále nabíjecí kabely a nabíjecí svorky, zda nejsou poškozené.</p> <p>V případě znečištění očistěte plášť přístroje měkkým hadříkem a výhradně pomocí čistících prostředků bez rozpouštědel.</p>
<b>Opravy a údržba</b>	<p>Opravné a výměnné práce mohou být prováděny výhradně autorizovaným odborným servisem. Používejte pouze originální náhradní a spotřební díly (platí i pro normalizované součásti). U dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům.</p> <hr/> <p>Změny, vestavby či přestavby jsou povoleny pouze se svolením výrobce.</p>
<b>Záruka a odpovědnost</b>	<p>Záruční doba pro přístroj je 2 roky od data prodeje.</p> <p>Výrobce však nepřebírá žádnou záruku, pokud škody na přístroji vznikly z jedné nebo více následujících příčin:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nepředpisové použití přístroje.</li><li>- Neodborná montáž nebo obsluha.</li><li>- Provoz přístroje s vadnými bezpečnostními zařízeními.</li><li>- Zanedbání pokynů v návodu k obsluze.</li><li>- Svévolné změny na přístroji.</li><li>- Katastrofické případy způsobené cizím tělesem nebo vyšší mocí.</li></ul>
<b>Bezpečnostní přezkoušení</b>	<p>Výrobce doporučuje nechat provést alespoň jednou za 12 měsíců bezpečnostní přezkoušení přístroje.</p> <hr/> <p>Bezpečnostní přezkoušení smí provádět pouze oprávněný elektrotechnik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- po provedené změně,</li><li>- po vestavbě nebo přestavbě,</li><li>- po opravě a údržbě,</li><li>- nejméně jednou za 12 měsíců.</li></ul> <hr/> <p>Při bezpečnostních přezkoušeních respektujte odpovídající národní a mezinárodní předpisy.</p> <hr/> <p>Bližší informace o bezpečnostním přezkoušení dostanete v servisním středisku, které vám na přání poskytne požadované podklady, normy a směrnice.</p>
<b>Označení na přístroji</b>	<p>Přístroje s označením CE vyhovují základním požadavkům příslušných směrnic.</p>

---

Přístroje označené certifikací EAC splňují požadavky obdobných norem platných pro Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán.

**Všeobecné informace a rizika v důsledku používání elektrického proudu**

- 1** USCHOVEJTE TYTO POKYNY – Tento návod k obsluze obsahuje důležité pokyny ohledně bezpečnosti a používání těchto typů nabíjecích přístrojů (model je uveden na první straně tohoto dokumentu).
- 2** Nabíjecí přístroj nevystavuje sněhu ani dešti.
- 3** Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem nabíjecího přístroje, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.

<b>Minimální rozměry AWG prodlužovacích kabelů</b>			
25 ft (7.6 m)	50 ft (15.2 m)	100 ft (30.5 m)	150 ft (45.6 m)
AWG 16	AWG 12	AWG 10	AWG 8

- 4** Riziko poškození konektoru a kabelu lze snížit tím, že při odpojování nabíjecího přístroje uchopíte konektor, a nikoli kabel.
- 5** Prodlužovací kabel používejte pouze v případě, že je to naprosto nutné. Používání neodborně vyrobeného prodlužovacího kabelu může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Je-li nutné použít prodlužovací kabel, zajistěte splnění následujících podmínek:
  - kolíky konektoru prodlužovacího kabelu musí počtem, rozměry a tvarem odpovídat konektoru nabíjecího přístroje,
  - prodlužovací kabel musí být správně zapojený a musí být v dobrém stavu z hlediska přenosu elektrického proudu,
  - velikost kabelu musí být dostatečná s ohledem na velikost střídavého proudu nabíjecího přístroje, viz kapitolu **Technické údaje** od str. **81**
- 6** Nabíjecí přístroj nesmí být používán s poškozeným kabelem nebo konektorem – kabel nebo konektor v takovém případě ihned vyměňte.
- 7** Nabíjecí přístroj neprovozujte, pokud byl vystaven tvrdému nárazu, spadl nebo byl poškozen jiným způsobem; obraťte se na kvalifikovaného pracovníka servisu.
- 8** Nabíjecí přístroj nerozebírejte; je-li nutné provést údržbu nebo opravu, obraťte se na kvalifikovaného pracovníka servisu. Nesprávné opětovné sestavení může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
- 9** Snižujte nebezpečí úrazu elektrickým proudem tím, že nabíjecí přístroj před každým prováděním údržby nebo čištěním odpojíte ze zásuvky. Přepnutím ovládacích prvků do polohy „vypnuto“ se toto riziko nesnižuje.




# **Svařovací zdroj**



# Všeobecné informace

## Koncepce přístroje

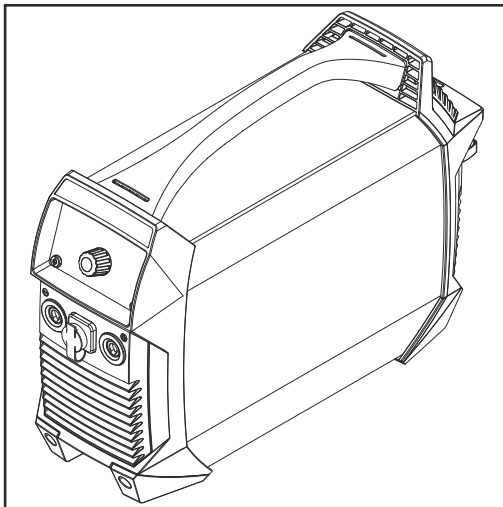

Svařovací zdroj se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- provoz bez elektrické sítě
- malé rozměry
- robustní plastový kryt
- vysoká spolehlivost i v nepříznivých podmínkách
- popruh pro snadnou přepravu také na staveništi
- chráněné ovládací prvky
- přípojky s bajonetovým zajištěním

Při svařování elektronický regulátor přizpůsobuje charakteristiku svařovacího zdroje typu použité elektrody. Výsledkem jsou vynikající zapalovací a svařovací vlastnosti při minimální možné hmotnosti a malých rozměrech.

Při použití celulózových elektrod (CEL) zajišťuje dokonalé výsledky svařování provozní režim zvolený speciálně pro tyto případy.

Svařování TIG s dotykovým zapalováním představuje významné rozšíření oblastí nasazení a použití.

## Varovná upozornění na přístroji

Varovná upozornění a bezpečnostní symboly, které se nacházejí na svařovacím zdroji, nesmějí být odstraněny ani přemalovány. Tato upozornění a symboly varují před nesprávnou obsluhou, která může vést k vážnému poškození zdraví a materiálním škodám.

### Význam bezpečnostních symbolů na přístroji:



Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybou obsluhou.




Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:

- tento návod k obsluze,
- všechny návody k obsluze systémových komponent svařovacího zdroje, zejména bezpečnostní předpisy.




Přístroje, které dosloužily, nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte je v souladu s bezpečnostními předpisy.

**Oblasti použití**

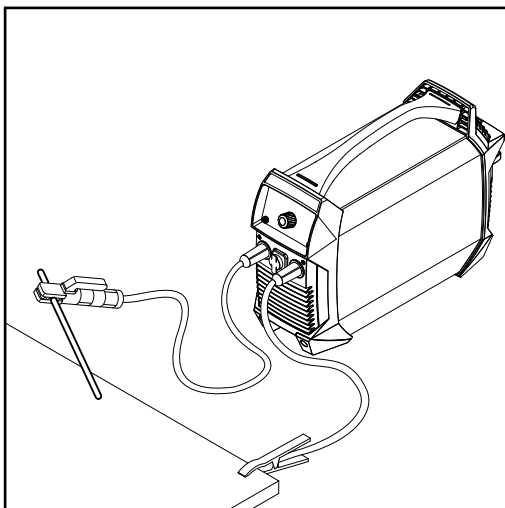

*Svařování obalenou elektrodou*

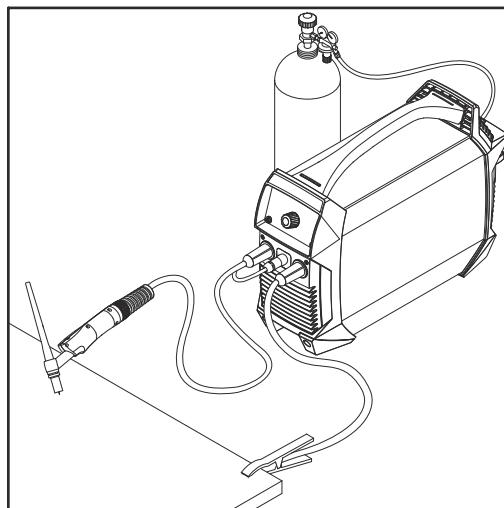

*Svařování TIG*

# Manipulace s akumulátorovými přístroji

## Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí způsobené nesprávnou manipulací s lithium-iontovým akumulátorem.**

Následkem mohou být těžká poranění nebo materiální škody.

- ▶ Nevystavujte svařovací zdroj otevřenému ohni. Ve velkém horku se může akumulátor vznítit nebo explodovat.
- ▶ Neotevírejte svařovací zdroj, nevyjímejte akumulátor. Pokud dojde k poškození akumulátoru nesprávnou manipulací, mohou unikát jedovaté látky a poškodit zdraví osob.
- ▶ Neházejte svařovací zdroj do vody. Mohlo by dojít ke zkratu, a to i v případě, že je svařovací zdroj vypnutý. Dalším důsledkem by bylo zahřátí, vznícení nebo exploze akumulátoru.

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění nebo materiální škody.

- ▶ Svařovací zdroj neotevírejte.
- ▶ Svařovací zdroj smí otevřít pouze servisní technik společnosti Fronius.
- ▶ Pro výměnu akumulátoru předejte svařovací zdroj Fronius Service Partnerovi.

## Uskladnění a přeprava

Při uskladnění a přepravě svařovacího zdroje dodržujte okolní podmínky uvedené v odstavci **Technické údaje** od str. 67.

Zvláště při dlouhodobějším uskladnění svařovacího zdroje dodržujte následující pokyny:

- Svařovací zdroj skladujte pouze v nabitém stavu. Stav nabití by se měl v ideálním případě pohybovat mezi 50 a 80 %
- optimální teplota pro uskladnění: 0 °C až +20 °C (+32 °F až +68 °F)
- alespoň jednou za půl roku svařovací zdroj znovu dobijte

Při přepravě svařovacího zdroje dodržujte odpovídající národní předpisy.

Respektujte bezpečnostní údaje pro přepravu:

- třída nebezpečného nákladu: 9
- klasifikační kód: M4
- obalová skupina: II

## Životnost akumulátoru

### **UPOZORNĚNÍ!**

#### **Životnost akumulátoru závisí výhradně na tom, jak se s ním zachází.**

Proto je zvláště důležité, jak a za jakých podmínek se akumulátor provozuje a skladuje.

Inteligentní funkce svařovacího zdroje (viz odstavec **Funkce přístroje pro ochranu akumulátoru** od str. 31) velkou měrou přispívají k prodloužení životnosti akumulátoru.

Aby byla zaručena maximální životnost akumulátoru, musí uživatel dodržovat následující pokyny:

- Po každém vybití je třeba akumulátor znovu dobít.  
Nečekejte s nabíjením, až bude akumulátor úplně vybitý.
- Chraňte svařovací zdroj před extrémními vlivy
- Optimální okolní podmínky pro provoz:
  - teplota: +15 °C až +25 °C (+59 °F až +77 °F)
  - vlhkost vzduchu: 50 %
  - okolní vzduch nesmí obsahovat prach ani agresivní páry a plyny
- Svařovací zdroj pravidelně nabíjejte, i když se nepoužívá
- Nejméně jednou za 6 měsíců svařovací zdroj zkontrolujte a v případě potřeby jej dobijte

# Funkce přístroje pro ochranu akumulátoru

---

## Všeobecné informace



Funkce přístroje pro ochranu akumulátoru mají za úkol:

- prodloužit životnost akumulátoru
  - chránit akumulátor před dlouhodobým poškozením
  - zajistit provozní bezpečnost svařovacího zdroje
- 

## Ochrana před hlubokým vybitím

Svařovací zdroj je vybaven ochranou proti hlubokému vybití, která varuje uživatele při příliš nízkém stavu nabití akumulátoru a odpojí svařovací zdroj.

Funkce ochrany před hlubokým vybitím:

- je-li kapacita akumulátoru vyčerpána
  -  všechny segmenty indikace kapacity akumulátoru blikají
  -  na displeji se zobrazí „Lo“
  - režim svařování není možný
- po 3 sekundách se svařovací zdroj automaticky vypne

### POZOR!

**Nebezpečí způsobené dlouhodobým skladováním akumulátoru ve vybitém stavu.**

Následkem může být poškození akumulátoru.

- Pokud ochrana proti hlubokému vybití zareaguje, svařovací zdroj okamžitě nabijte!
- 

## Automatické vypnutí

Automatické vypnutí zamezí zbytečnou spotřebu elektrické energie a prodlouží tak efektivní dobu provozu na jedno nabití akumulátoru.

Pokud se svařovací zdroj po určitou dobu nepoužívá a neovládá, samočinně se vypne.

Chcete-li svařovací zdroj opět aktivovat, podržte tlačítko Zap/Vyp stisknuté min. 2 sekundy.

### UPOZORNĚNÍ!

**Tovární nastavení pro automatické vypnutí je 15 minut (pokud po dobu 15 minut neprobíhá svařování, svařovací zdroj se automaticky vypne).**

Tuto hodnotu je možné změnit v nabídce Setup prostřednictvím parametru tSd.


---

## Monitorování teploty

Monitorování teploty brání nabíjení nebo vybití akumulátoru, pokud je jeho teplota mimo povolený rozsah.

### Nabíjecí přístroj je vybaven interním řízením teploty

- Od 30 °C: Ochrana proti přehřátí nabíjecího přístroje pomocí automatického snížení výkonu (derating)
- Od 45 °C je možné pouze standardní nabíjení, aby se prodloužila životnost akumulátoru.
- Od 70 °C se svařovací zdroj vypíná
- Pod 0 °C není možné nabíjet. Svařování je možné v omezené míře v závislosti na velikosti proudu.
- Dva další senzory přímo na výkonovém dílu

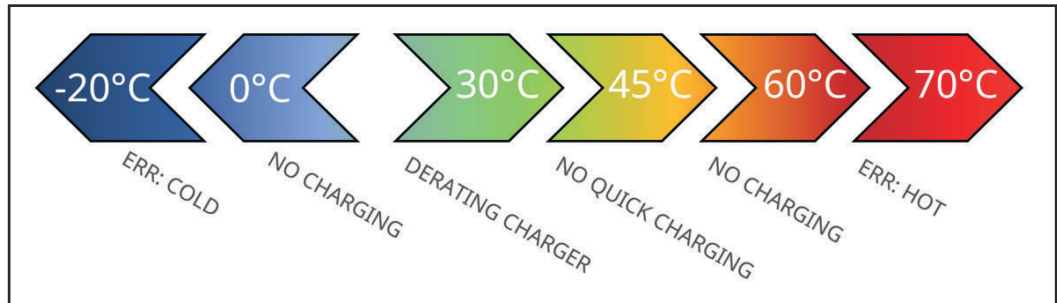

### Nedostatečná teplota

Při podkročení povoleného rozsahu teplot akumulátoru zásadně není možné svařovat ani nabíjet.

### Přehřátí

Nabíjení je znovu možné až po snížení teploty akumulátoru pod +45 °C.

Pokud dojde k překročení přípustné teploty akumulátoru:

- indikace teploty se rozsvítí, na displeji se zobrazí „hot“
- nelze svařovat ani nabíjet, dokud indikace teploty nezhasne (dokud se akumulátor neochladí)

## Ochrana proti přebíjení

Pokud je akumulátor plně nabitý, nabíjecí přístroj se sám vypne a přejde do provozního režimu udržovacího nabíjení.

Podrobnější informace o funkci nabíjecího přístroje a jednotlivých provozních režimech najdete v popisu nabíjecího přístroje od strany [69](#).



# Před uvedením do provozu

---

## Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smí provádět jen technicky vyškolený odborný personál.
  - ▶ Tento dokument je nutné v plném rozsahu přečíst a porozumět mu.
  - ▶ Je nutné přečíst všechny bezpečnostní předpisy a uživatelskou dokumentaci k tomuto přístroji a všem systémovým komponentám a porozumět jim.
- 

## Předpisové použití

Svařovací zdroj je určen výhradně pro svařování obalenou elektrodou a svařování TIG.

Integrovaný akumulátor se smí nabíjet pouze nabíjecím přístrojem Fronius Acti-veCharger 1000.

Jakékoliv jiné a tento rámec překračující použití se považuje za nepředpisové. Za škody, které vzniknou v důsledku nepředpisového použití, výrobce neručí.

K předpisovému používání přístroje patří rovněž

- pečlivé přečtení tohoto návodu k obsluze
  - dodržování veškerých pokynů a bezpečnostních předpisů obsažených v tomto návodu k obsluze
  - provádění pravidelných inspekčních a údržbářských prací
- 

## Předpisy pro umístění

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku pádu, resp. převrácení přístroje.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Přístroj postavte na rovný a pevný podklad.
  - ▶ Po montáži přezkoušejte pevné usazení všech šroubových spojení.
- 

Přístroj je vybaven krytím IP 23, které představuje:

- ochranu proti vniknutí cizích těles větších než Ø 12,5 mm (.49 in.)
- ochranu proti vodě stříkající pod úhlem 60° od svislé roviny

#### **Chladicí vzduch**

Přístroj je zapotřebí umístit tak, aby chladicí vzduch mohl nerušeně proudit vzduchovými štěrbinami na přední a zadní straně přístroje.

#### **Prach**

Dbejte, aby vznikající kovový prach nebyl ventilátorem nasáván do přístroje. Například při broušení.

#### **Provoz ve venkovním prostředí**

Přístroj může být, v souladu s krytím IP 23, postaven a provozován ve venkovním prostředí. Přesto je třeba chránit jej před bezprostředními účinky vody (např. vlivem deště).


**Proudová přípoj-  
ka**


Přístroj je určen pro připojení k elektrické síti pouze přes nabíjecí přístroj Fronius ActiveCharger 1000 (= hybridní režim, viz také **Provozní režimy** na straně **78**).

**UPOZORNĚNÍ!**



**Při provozu s jinými nabíjecími přístroji zanikají veškeré nároky na záruku.**

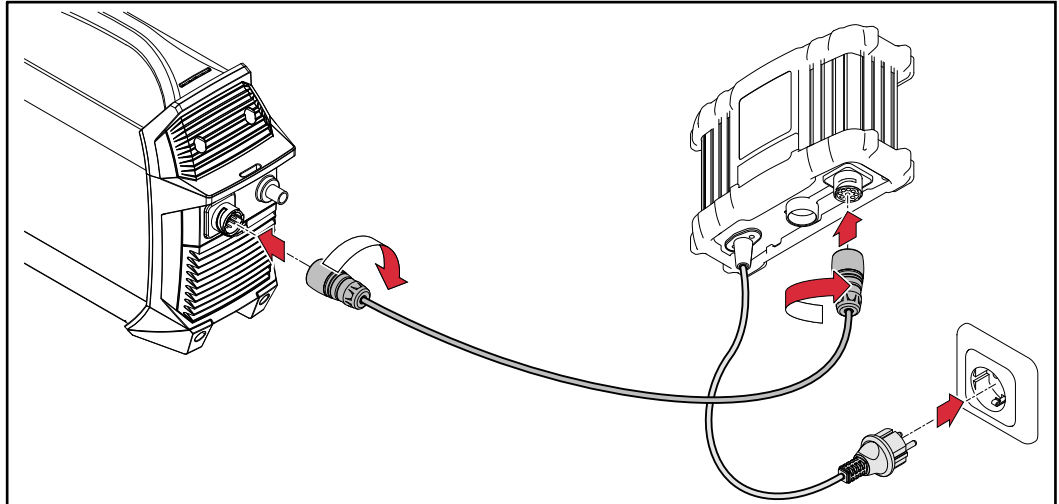**Před prvním  
uvedením do  
provozu**



-  Po připojení bliká na svařovacím zdroji indikace aktuálního stavu kapacity akumulátoru – akumulátor se nabíjí

Jakmile je akumulátor plně nabitý:

-  Na nabíjecím přístroji svítí indikace COMPLETED (hotovo)
-  Na svařovacím zdroji svítí všechny segmenty indikace kapacity akumulátoru
- Svařovací zdroj je možné uvést do provozu

# Ovládací prvky a přípojky

## Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**



#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smí provádět jen technicky vyškolený odborný personál.
- ▶ Tento dokument je nutné v plném rozsahu přečíst a porozumět mu.
- ▶ Je nutné přečíst všechny bezpečnostní předpisy a uživatelskou dokumentaci k tomuto přístroji a všem systémovým komponentám a porozumět jim.

Na základě aktualizace softwaru vašeho přístroje mohou být na přístroji k dispozici funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak. Některá vyobrazení ovládacích prvků se navíc mohou mírně lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.

## Přípojky a mechanické součásti

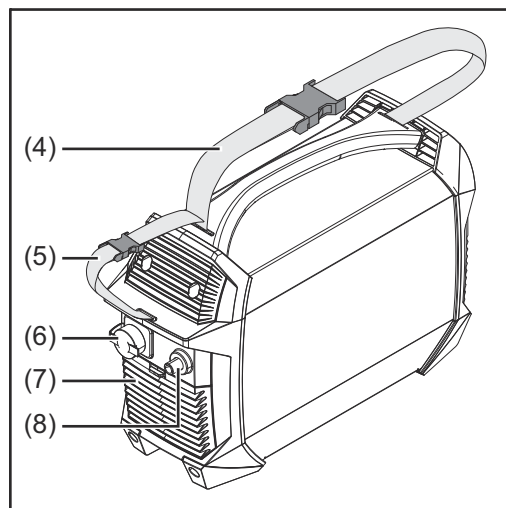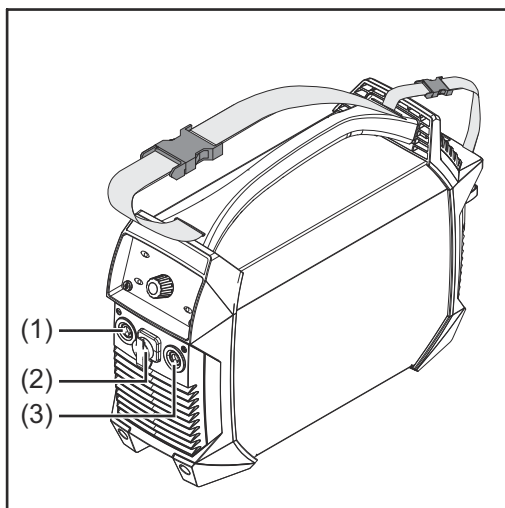


- (1) Záporná proudová zásuvka (-)**  
s bajonetovým zajištěním
- (2) Přípojka TMC (TIG Multi Connector)**
- (3) Kladná proudová zásuvka (+)**  
s bajonetovým zajištěním
- (4) Nosný popruh**
- (5) Kabelový pás**  
pro uchycení síťového kabelu a svářecího kabelu  
Nepoužívejte pro přepravu přístroje!
- (6) Přípojka nabíjecího přístroje**
- (7) Vzduchový filtr**
- (8) Přípojka ochranného plynu**

Použití proudových přípojek v závislosti na svařovacím postupu:

- svařování obalenou elektrodou (podle typu elektrody)
  - kladná proudová zásuvka (+)** pro kabel držáku elektrody nebo zemnicí kabel
  - záporná proudová zásuvka (-)** pro kabel držáku elektrody nebo zemnicí kabel
- svařování TIG
  - kladná proudová zásuvka (+)** pro zemnicí kabel
  - záporná proudová zásuvka (-)** pro svařovací hořák
  - přípojka TMC** pro řídicí přípojku svařovacího hořáku Fronius

## Ovládací panel

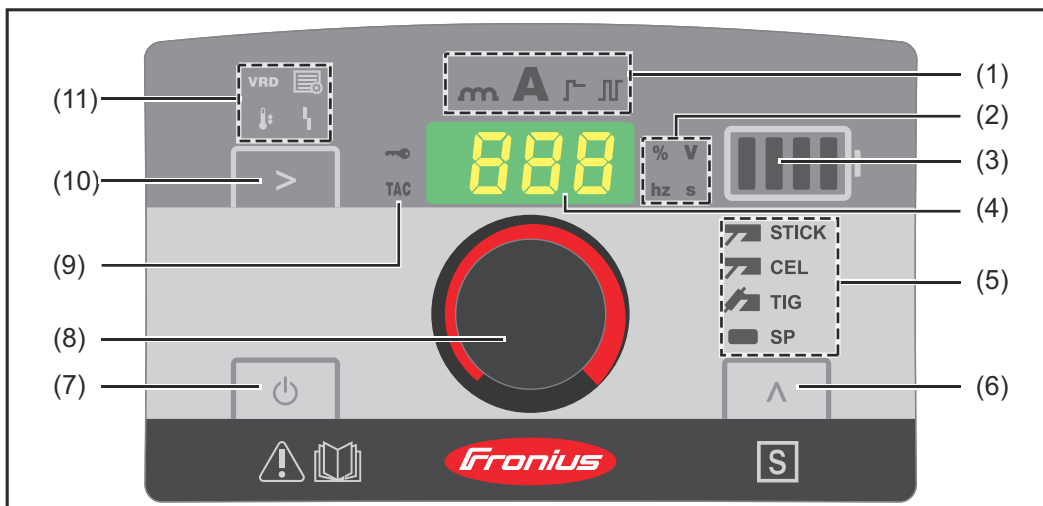

### (1) Indikace nastavované hodnoty

udává, která nastavovaná hodnota je vybrána:

- Dynamika
- Svařovací proud
- Funkce SoftStart / HotStart
- Pulzní TIG / pulzní svařování

### (2) Indikace jednotky

udává, v jakých jednotkách je hodnota, která se právě mění zadávacím kolečkem (8):

- procenta
- napětí (V)
- frekvence (Hz)
- čas (s)

### (3) Indikace kapacity akumulátoru

udává stav nabití akumulátoru:

- plně nabitý akumulátor
- kapacita akumulátoru 75 %
- kapacita akumulátoru 50 %
- kapacita akumulátoru 25 %
- vybitý akumulátor  $\Rightarrow$  **Akumulátor ihned nabijte!**

indikuje provozní režim:





- svítí
  - v čistě svařovacím režimu
  - při udržovacím nabíjení
- dodatečně bliká pruh v provozních režimech
  - Nabíjení
  - Rychlé nabíjení
  - Hybridní režim

### (4) Displej

### (5) Indikace svařovacího postupu


udává, který svařovací postup je vybrán:

- STICK Svařování obalenou elektrodou
- CEL Svařování obalenou celulóзовou elektrodou
- TIG Svařování TIG
- SP Rezervováno pro speciální programy

- 
- (6) **Tlačítko svařovacího postupu**  
pro výběr svařovacího postupu
- 
- (7) **Tlačítko Zap/Vyp**  
pro zapnutí a vypnutí svařovacího zdroje  
tlačítko se musí stisknout min. na 2 sekundy, aby došlo k odezvě (ochra-  
na před neúmyslným stisknutím)
- 
- (8) **Zadávací kolečko**
- 
- (9) **Indikace TAC**  
svítí, pokud je aktivní funkce stehování  
(pouze u varianty přístroje TIG u svařovacího postupu TIG)
- 
- (10) **Tlačítko nastavované hodnoty**  
pro volbu požadované nastavované hodnoty (1)
- 
- (11) **Zobrazení stavu**  
slouží k zobrazení různých provozních režimů svařovacího zdroje:
-  **VRD** - svítí, pokud je k dispozici bezpečnostní zařízení VRD (voli-  
telné) a na svařovacích zástrčkách je snížené bezpečnostní napětí
  -  **Setup** - svítí v režimu Setup
  -  **Teplota** - svařovací zdroj je mimo přípustnou oblast teploty
  -  **Porucha** - viz také odstavec [Odstranění závad](#) od str. **61**
-

# Svařování obalenou elektrodou

## Příprava



-  Stisknutím tlačítka Zap/Vyp minimálně na 2 sekundy svařovací zdroj vypnete
  - kontrolky zhasnou
- Podle typu elektrody zastrčte proudovou zástrčku zemnicího kabelu do proudové zásuvky (+) nebo (-) a otočením doprava ji zajistěte
- Připojte druhý konec zemnicího kabelu na svařenec
- Podle typu elektrody zastrčte proudovou zástrčku držáku elektrody do proudové zásuvky (+) nebo (-) a otočením doprava ji zajistěte
- Vložte obalenou elektrodu do držáku elektrody

### **VAROVÁNÍ!**







#### **Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Jakmile je svařovací zdroj zapnutý, je elektroda v držáku pod proudem. Dbejte na to, aby žádná osoba nepřišla do kontaktu s elektrodou a aby se elektroda nedotýkala elektricky vodivých nebo uzemněných částí (např. krytu přístroje atd.).

-  Stisknutím tlačítka Zap/Vyp minimálně na 2 sekundy svařovací zdroj zapnete
  -  kontrolka svařovacího proudu svítí
  - na displeji se zobrazí nastavený svařovací proud

## Svařování obalenou elektrodou

-  Tlačítkem svařovacího postupu zvolte jeden z následujících postupů:
  -  **STICK** svařování obalenou elektrodou – po výběru se rozsvítí indikace svařování obalenou elektrodou
  -  **CEL** svařování obalenou celulóзовou elektrodou – po výběru se rozsvítí indikace svařování obalenou celulóзовou elektrodou
-  Tiskněte tlačítko nastavované hodnoty, až  se rozsvítí kontrolka svařovacího proudu
-  Zadávacím kolečkem vyberte velikost proudu
  - svařovací zdroj je připraven ke svařování

## Funkce Soft-Start / HotStart

Tato funkce slouží k nastavení startovacího proudu.

**Rozsah nastavení:** 0 - 200 %




#### **Princip funkce:**

Svařovací proud se na začátku svařování na 0,5 sekundy v závislosti na nastavení sníží (SoftStart) nebo zvýší (HotStart).

Tato změna se udává v procentech nastaveného svařovacího proudu.

Dobu trvání startovacího proudu je možné změnit v nabídce Setup prostřednictvím parametru Hti, viz [Parametry pro svařování obalenou elektrodou](#) na straně 50.

### Nastavení startovacího proudu:

- 1  Tiskněte tlačítko nastavované hodnoty, až  se rozsvítí indikace SoftStart / HotStart
- 2  Otáčejte zadávacím kolečkem, až dosáhnete požadované hodnoty
  - svařovací zdroj je připraven ke svařování


### UPOZORNĚNÍ!

**Maximální proud HotStart je omezen na 180 A.**

### Příklady:

(nastavený svařovací proud = 100 A)

- 100 %  $\Rightarrow$  startovací proud = 100 A  $\Rightarrow$  funkce deaktivována
- 80 %  $\Rightarrow$  startovací proud = 80 A  $\Rightarrow$  SoftStart
- 135 %  $\Rightarrow$  startovací proud = 135 A  $\Rightarrow$  HotStart
- 200 %  $\Rightarrow$  startovací proud = 180 A  $\Rightarrow$  HotStart (Dosažen limit maximálního proudu!)

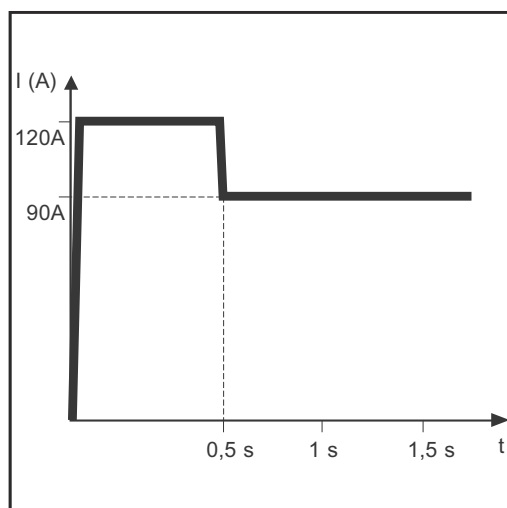

Příklad průběhu funkce HotStart

### Vlastnosti funkce SoftStart:

- Nižší tvorba pórů u určitých typů elektrod

### Vlastnosti funkce HotStart:

- Zlepšení zapalovacích vlastností i v případě elektrod se špatnými vlastnostmi zapalování
- Lepší natavení základního materiálu na začátku svaru a v důsledku toho snížení počtu svarových chyb
- Výrazné omezení tvorby struskových vměstků



## Dynamika

Pro dosažení optimálního výsledku svařování je v některých případech zapotřebí nastavit dynamiku.




**Rozsah nastavení:** 0 - 100 (odpovídá zvýšení proudu 0 - 200 A)

### Princip funkce:

V okamžiku přechodu kapky nebo v případě zkratu dojde ke krátkodobému zvýšení velikosti proudu, aby se udržel stabilní oblouk.

Pokud hrozí, že dojde k ponoření obalené elektrody do tavné lázně, toto opatření zabrání zatuhnutí tavné lázně a dlouhodobějšímu zkratování oblouku. Díky tomu je zcela vyloučeno přilepení obalené elektrody.

### Nastavení dynamiky:

- 1  Tiskněte tlačítko nastavované hodnoty, až  se rozsvítí indikace dynamiky
  
- 2  Otáčejte zadávacím kolečkem, až dosáhnete požadované hodnoty korekce
  - svařovací zdroj je připraven ke svařování

## UPOZORNĚNÍ!

 
**Maximální proud dynamiky je omezen na 180 A.**

### Příklady:


- dynamika = 0
  - dynamika deaktivována
  - měkký oblouk s minimálním rozstříkem
- dynamika = 20
  - dynamika se zvýšením proudu 40 A
  - tvrdší a stabilnější oblouk
- nastavený svařovací proud = 100 A / dynamika = 60
  - dynamika s teoretickým zvýšením proudu 120 A
  - skutečné zvýšení proudu jen 80 A, protože bylo dosaženo limitu maximálního proudu!

# Provozní režimy TIG

## Symbole a vysvětlivky



 Zatáhněte tlačítko hořáku zpět a podržte je



Uvolněte tlačítko hořáku dopředu



Zatlačte tlačítko hořáku dopředu a podržte je



Uvolněte tlačítko hořáku dozadu

### Nastavitelné parametry:


- **GPo:** Doba dofuku plynu
- **I-S:** Fáze startovacího proudu: opatrné ohřátí nízkým svařovacím proudem pro správné umístění přídavného materiálu
- **I-E:** Fáze koncového proudu: k zamezení trhlin nebo dutin koncového kráteru
- **I-1:** Fáze hlavního proudu (fáze svařovacího proudu) – rovnoměrný přísun tepla do základního materiálu zahřátého procházejícím teplem
- **I-2:** Fáze sníženého proudu – mezipokles svařovacího proudu pro zamezení místního přehřátí základního materiálu

### Nenastavitelné parametry:

- **GPr:** Doba předfuku plynu
- **t<sub>up</sub>:** Fáze UpSlope – plynulé zvyšování svařovacího proudu  
doba = 0,5 sekundy
- **t<sub>down</sub>:** Fáze Down Slope – plynulé snižování svařovacího proudu  
doba = 0,5 sekundy
- **t<sub>S</sub>:** Doba startovacího proudu
- **t<sub>E</sub>:** Doba koncového proudu

## Režim 2takt

Aktivace režimu 2takt viz na straně .

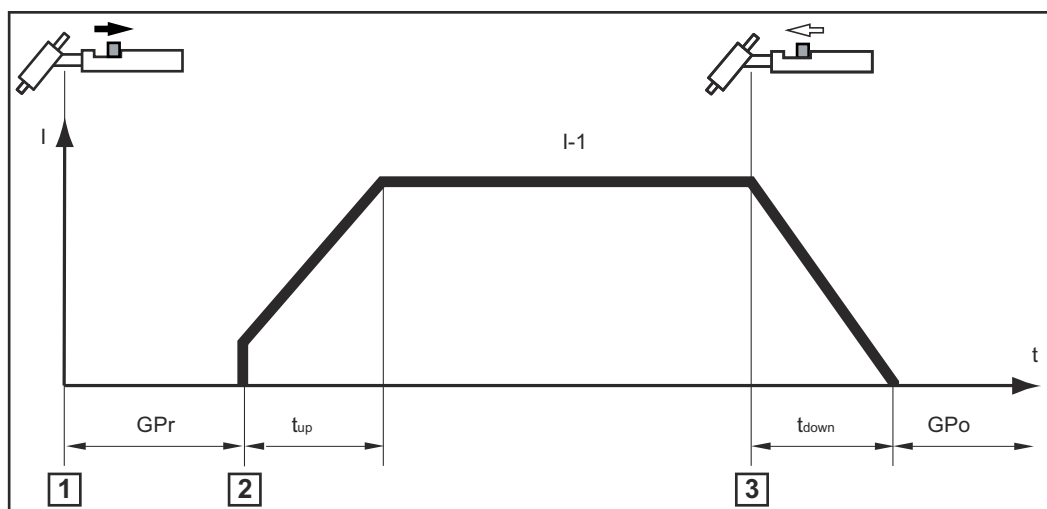


- 1** Nasadíte wolframovou elektrodu na svařenec, pak zatáhněte tlačítko hořáku zpět a podržte je => ochranný plyn proudí
- 2** Zvedněte wolframovou elektrodu => oblouk se zapálí

- 3 Uvolněte tlačítko hořáku => konec svařování

## Režim 4takt

Aktivace režimu 4takt viz na straně .

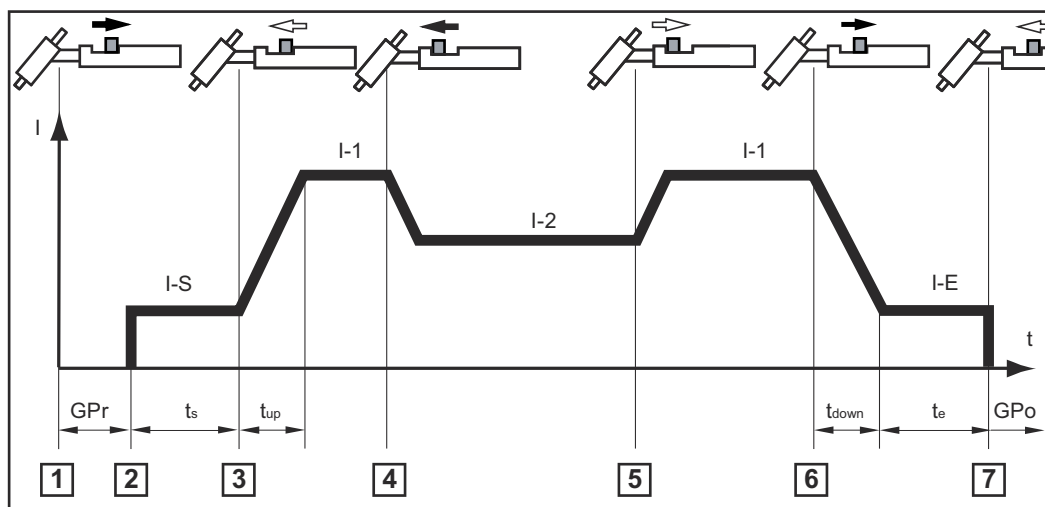

Režim 4takt s mezipoklesem I-2

Při mezipoklesu svářeč pomocí tlačítka hořáku během fáze hlavního proudu sníží svařovací proud na nastavený snížený proud I-2.

- 1 Nasadíte wolframovou elektrodu na svařenec, pak zatáhnete tlačítko hořáku zpět a podržte je => ochranný plyn proudí
- 2 Zvednete wolframovou elektrodu => zahájení svařování se startovacím proudem I-S
- 3 Uvolníte tlačítko hořáku => svařování s hlavním proudem I-1
- 4 Zatlačíte tlačítko hořáku dopředu a podržte je => aktivace mezipoklesu se sníženým proudem I-2
- 5 Uvolníte tlačítko hořáku => svařování s hlavním proudem I-1
- 6 Zatáhnete tlačítko hořáku zpět a podržte je => pokles na závěrný proud I-E
- 7 Uvolníte tlačítko hořáku => konec svařování

# Svařování TIG

Všeobecné informace

## UPOZORNĚNÍ!

Při zvoleném postupu svařování TIG nepoužívejte čistě wolframové elektrody (rozlišovací barva: zelená).


Připojení plynové lahve

## VAROVÁNÍ!

**Nebezpečí v důsledku pádu plynových lahví.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Pro zajištění stability postavte plynové lahve na rovný a pevný podklad. Zajistěte plynové lahve proti pádu.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní předpisy výrobce plynových lahví.

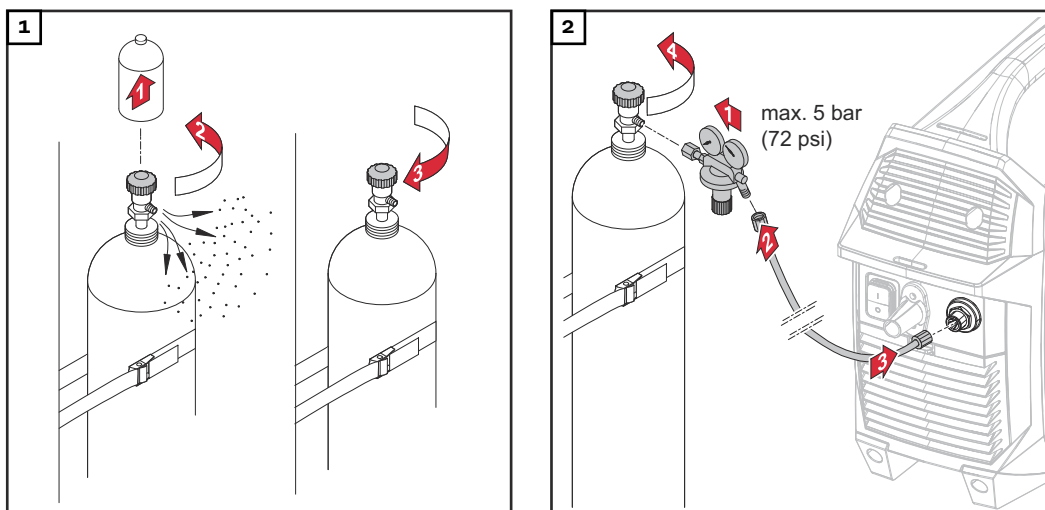

Příprava

- 1 Stisknutím tlačítka Zap/Vyp minimálně na 2 sekundy svařovací zdroj vypnete  
- kontrolky zhasnou
- 2 Zastrčte proudovou zástrčku svařovacího hořáku TIG do záporné proudové zásuvky (-) a zajistěte ji otočením doprava
- 3 Zapojte zástrčku TIG Multi Connector svařovacího hořáku TIG přípojky TIG Multi Connector svařovacího zdroje
- 4 Sestavte svařovací hořák podle příslušného návodu k obsluze
- 5 Zastrčte proudovou zástrčku zemnicího kabelu do kladné proudové zásuvky (+) a zajistěte ho otočením doprava



- 6 Připojte druhý konec zemnicího kabelu ke svařenci

**VAROVÁNÍ!**


**Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Jakmile je svařovací zdroj zapnutý, je elektroda ve svařovacím hořáku pod proudem. Dbejte na to, aby žádná osoba nepřišla do kontaktu s elektrodou a aby se elektroda nedotýkala elektricky vodivých nebo uzemněných částí (např. krytu přístroje atd.).

- 7  Stisknutím tlačítka Zap/Vyp minimálně na 2 sekundy svařovací zdroj zapnete
-  kontrolka svařovacího proudu se rozsvítí
  - na displeji se zobrazí nastavený svařovací proud

**Nastavení tlaku plynu**

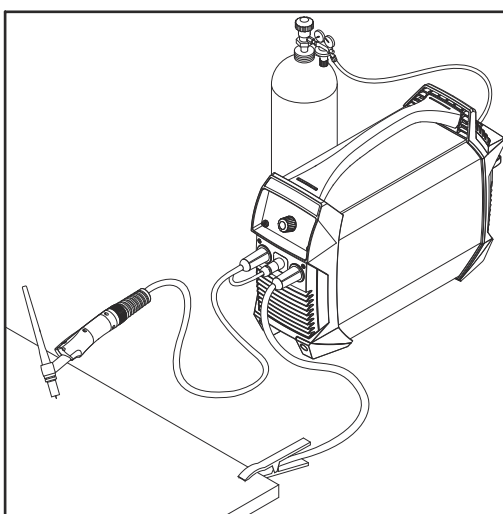

Svařovací hořák s tlačítkem hořáku  
(a konektorem TIG Multi Connector)




**Svařovací hořák s tlačítkem hořáku (a konektorem TIG Multi Connector):**

- 1 Stiskněte tlačítko hořáku  
- Ochranný plyn proudí
- 2 Na regulačním ventilu nastavte požadované množství plynu
- 3 Uvolněte tlačítko hořáku

**Svařování TIG**

- 1  Pomocí tlačítka svařovacího postupu vyberte svařování TIG


 kontrolka svařování TIG se rozsvítí

- 2  Tiskněte tlačítko nastavované hodnoty, až  se rozsvítí kontrolka svařovacího proudu
- 3  Nastavte svařovací proud pomocí zadávacího kolečka

**V případě použití svařovacího hořáku s tlačítkem hořáku a konektorem TMC (s továrním nastavením režimu 2takt):**

- 4 Nasadte plynovou hubici na místo, kde se má zapálit oblouk, tak aby vzdálenost mezi wolframovou elektrodou a svařencem byla asi 2 až 3 mm (5/64 až 1/8 in.)
- 5 Pozvolna narovnávejte svařovací hořák do svislé polohy, až dojde k dotyku wolframové elektrody se svařencem
- 6 Zatáhněte tlačítko hořáku zpět a přidržte je  
- Ochranný plyn proudí
- 7 Oddalte svařovací hořák a uveďte jej do normální polohy  
- Dojde k zapálení oblouku


**8** Provedte svařování

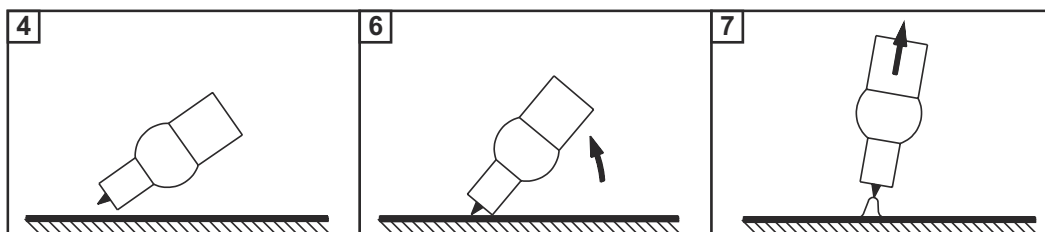


**TIG Comfort Stop**

Další informace týkající se aktivace a nastavení funkce TIG Comfort Stop viz **Parametry pro svařování TIG** od str. 52.

**Princip funkce TIG Comfort Stop a její používání:**

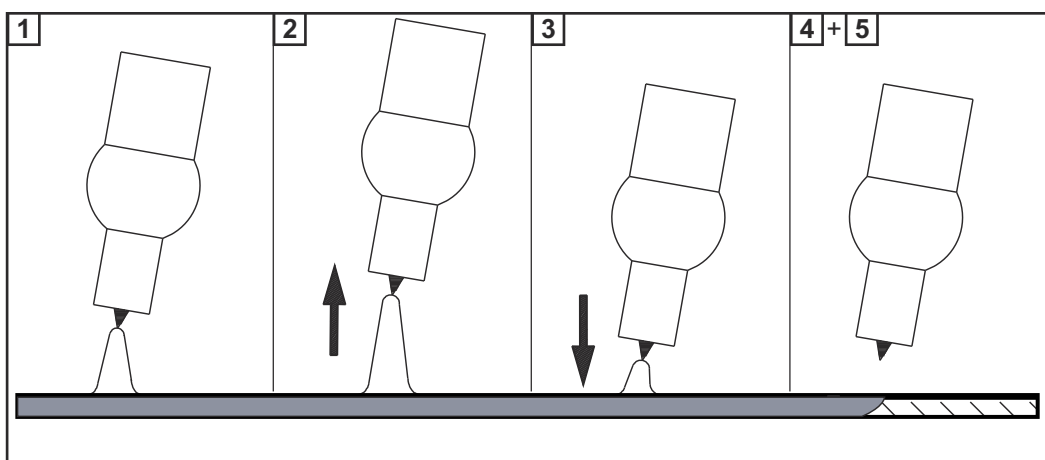

- 1** Svařujte
- 2** Během svařování nadzdvihněte svařovací hořák
  - Oblouk se ztelně prodlouží
- 3** Spustte svařovací hořák dolů
  - Oblouk se ztelně zkrátí
  - Funkce TIG Comfort Stop se aktivuje
- 4** Udržujte stejnou výšku svařovacího hořáku
  - Svařovací proud rampovitě poklesne (Down Slope), až oblouk zhasne
- 5** Vyčkejte dobu dofuku a oddalte svařovací hořák od svařence

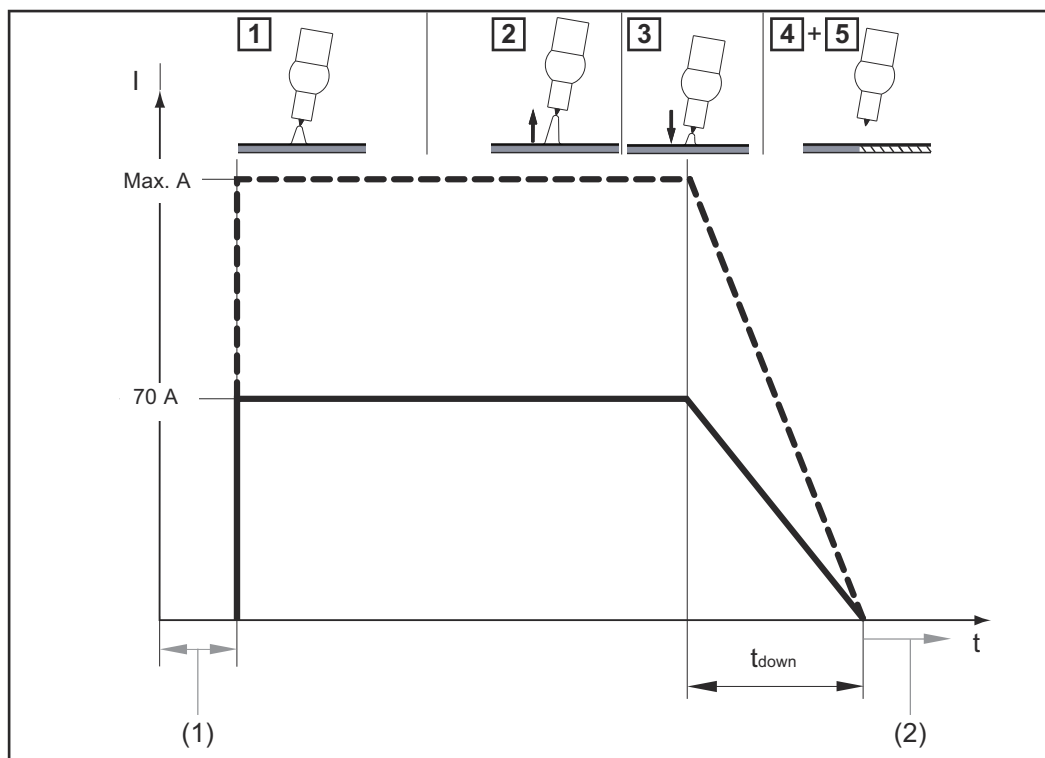

Průběh svařovacího proudu a proudění plynu při aktivní funkci TIG Comfort Stop

- (1) Předfuk plynu
- (2) Dofuk plynu

**Down Slope:**

Doba Down Slope  $t_{down}$  je 0,5 sekundy a nelze ji změnit.

**Dofuk plynu:**

Nastavení dofuku plynu lze změnit v nabídce Setup prostřednictvím hodnoty „GPo“, viz [Parametry pro svařování TIG](#) na str. 52.

## Pulzní TIG

Pulzní TIG je svařování TIG s pulzujícím svařovacím proudem. Používá se především při polohovém svařování ocelových trubek nebo při svařování tenkých plechů.

U těchto způsobů použití nemusí být svařovací proud nastavený na začátku svařování optimální pro celý průběh svařování:

- při příliš malé velikosti proudu nedojde k dostatečnému natavení základního materiálu,
- při přehřátí vyvstává nebezpečí odkapu tekuté tavné lázně.

**Rozsah nastavení:** 0,5 - 990 Hz




### Princip funkce:

Nízký základní proud I-G po strmém vzestupu stoupá na zřetelně vyšší pulzní proud I-P a po době dcY (Duty-Cycle) opět klesá na základní proud I-G.


Hlavní proud I-1 je přitom uprostřed.

Během pulzního TIG jsou rychle natavovány krátké svařované úseky, které pak také rychle znovu ztuhnou.

### Aktivace pulzního TIG / nastavení pulzní frekvence:

- 1  Tiskněte tlačítko nastavované hodnoty, až  se rozsvítí indikace pulzního TIG
- 2  Otáčejte zadávacím kolečkem, až dosáhnete požadované hodnoty frekvence (Hz)

- Svařovací zdroj je připraven ke svařování

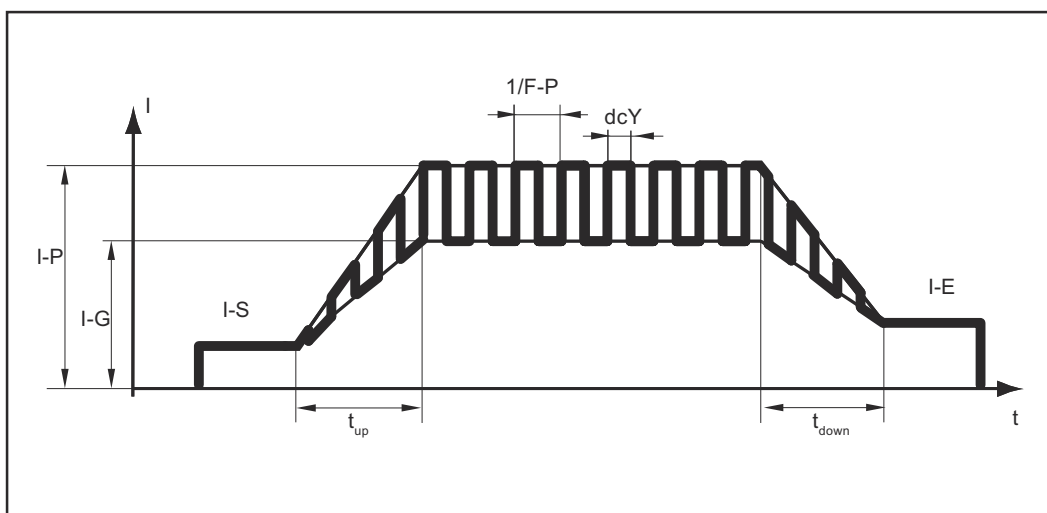

*Pulzní TIG – průběh svařovacího proudu*

### Popis:

I-S Startovací proud

I-E Koncový proud

$t_{up}$  UpSlope

$t_{Down}$  Down Slope

I-P Pulzní proud

F-P Pulzní frekvence \*)

dcY Duty-Cycle

I-G Základní proud

I-1 Hlavní proud

\*) ( $1/F-P$  = časový odstup dvou impulzů)




## Funkce stehování

Aktivace a nastavení funkce stehování viz část **Funkce stehování (tACking)** na straně 53.

Funkce stehování je k dispozici pouze pro svařovací postup TIG DC.

- V případě, že je pro parametr Setup tAC (stehování) nastavena konkrétní doba, jsou všechny provozní režimy obsazeny funkcí stehování.
- Základní průběh provozních režimů zůstává nezměněn.
- Během nastavené doby je k dispozici pulzující svařovací proud, který optimalizuje zatékání tavné lázně při stehování dvou svařovaných dílů.

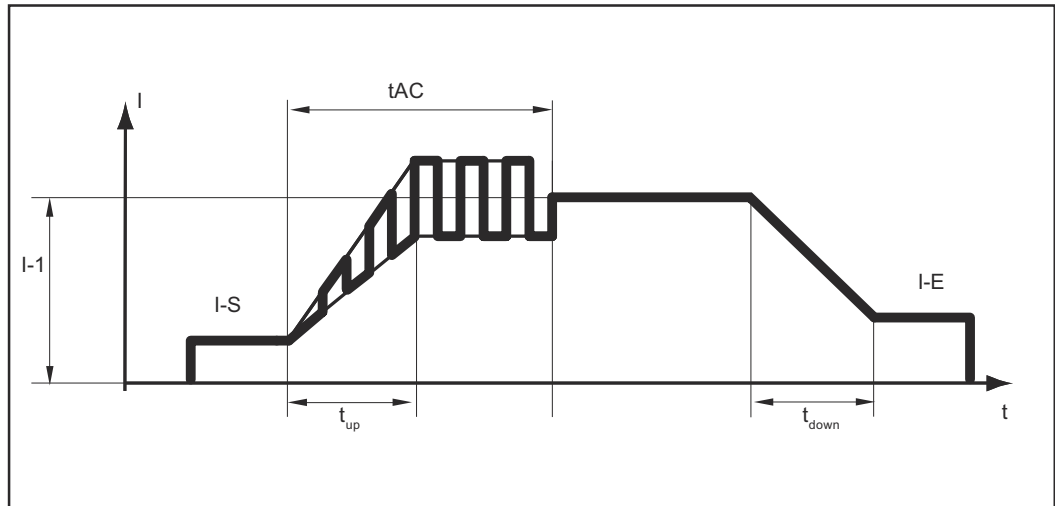

Princip funkce stehování - průběh svařovacího proudu

Popis:

tAC	Trvání pulzního svařovacího proudu pro stehování
I-S	Startovací proud
I-E	Závěrný proud
t <sub>up</sub>	UpSlope
t <sub>Down</sub>	Down Slope
I-1	Hlavní proud

### UPOZORNĚNÍ!

#### Pro pulzní svařovací proud platí:

- ▶ Svařovací zdroj automaticky reguluje pulzní parametry v závislosti na nastavení hlavního proudu I-1
- ▶ Není nutno zadávat pulzní parametry


Pulzní svařovací proud se spustí




- po proběhnutí fáze startovacího proudu I-S
- společně s fází UpSlope t<sub>up</sub>



Po proběhnutí doby tAC bude zařízení pokračovat s konstantním svařovacím proudem; případně nastavené pulzní parametry jsou k dispozici.

# Nabídka Setup


## Vstup do nabídky Setup (nastavení)


- 1  Pomocí tlačítka svařovacího postupu vyberte postup svařování, u kterého mají být změněny parametry Setup:


- svařování obalenou elektrodou 
- svařování obalenou celulóзовou elektrodou 
- svařování TIG 


- 2  +  Stiskněte současně tlačítko nastavované hodnoty a tlačítko svařovacího postupu
  - po uvolnění tlačítek se zobrazí zkratka prvního parametru v nabídce Setup

## Změna parametru



- 1 Otáčením zadávacího kolečka vyberte požadovaný parametr 

- 2 Stisknutím zadávacího kolečka zobrazíte nastavovanou hodnotu tohoto parametru 

- 3 Otáčením zadávacího kolečka změňte hodnotu
  - nastavená hodnota je ihned aktivní
  - Výjimka: Při návratu k továrnímu nastavení je zapotřebí stisknout zadávací kolečko, aby se změna aktivovala.

- 4 Stisknutím zadávacího kolečka se vrátíte do seznamu parametrů 

## Opuštění nabídky Setup

- 1  Stiskněte tlačítko nastavované hodnoty **nebo**  
 tlačítko svařovacího postupu a opět opustíte nabídku Setup

## Parametry pro svařování obalenou elektrodou



### Doba startovacího proudu

0,1 - 1,5 sekundy  
pro funkci SoftStart / HotStart  
Tovární nastavení: 0,5 sekundy



### Anti-Stick

On / OFF

Při aktivované funkci Anti-Stick se v případě zkratu (přilepení elektrody) oblouk za 1,5 sekundy vypne

Tovární nastavení: ON (aktivní)

---



### Zhášecí napětí (U cut off)

25 - 80 Volt

Slouží ke stanovení délky oblouku, při které svařovací proces končí.

Svařovací napětí roste se zvyšující se délkou oblouku. Při dosažení tohoto nastaveného napětí se oblouk vypne.

Tovární nastavení: 45 V

---



### Verze softwaru

Plné číslo verze aktuálního softwaru je rozděleno do několika zobrazení na displeji a lze je vyvolat otáčením zadávacího kolečka.

---



### Automatické vypnutí (time Shut down)

300 - 900 sekund / OFF

Pokud se svařovací zdroj po nastavenou dobu nepoužívá a neovládá, samočinně se vypne.

Tovární nastavení: 900 sekund

---



### Tovární nastavení (FACTory)

Zde je možné vrátit svařovací zdroj do továrního nastavení.

no / YES / ALL

- Přerušit návrat do původního stavu
- Vrátit parametry pro nastavený svařovací postup do továrního nastavení
- Vrátit parametry pro všechny svařovací postupy do továrního nastavení



Chcete-li se vrátit k továrnímu nastavení, potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím zadávacího kolečka.

---

## Parametry pro svařování TIG



### Provozní režim (trigger mode)

OFF / 2t / 4t

- Provoz se svařovacím hořákem bez tlačítka hořáku
- Režim 2takt
- Režim 4takt

Tovární nastavení: 2t

---



### Startovací proud (I-Start)

1 - 200 procent

Tento parametr je k dispozici pouze v režimu 4takt (**tri** = 4t).

Tovární nastavení: 50 %

---



### Snížený proud

1 - 200 procent

Tento parametr je k dispozici pouze v režimu 4takt (**tri** = 4t).

Tovární nastavení: 50 %

---



### Koncový proud (I-End)

1 - 100 procent

Tento parametr je k dispozici pouze v režimu 4takt (**tri** = 4t).

Tovární nastavení: 50 %

---



### Doba dofuku plynu (Gas Post flow)

0,2 - 9,9 sekundy

Doba, během které proudí plyn po konci svařování.

Tovární nastavení: 9,9 sekundy

---



### Citlivost Comfort Stop (Comfort Stop Sensitivity)

0,3 - 2,0 V / OFF

Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud je parametr **tri** nastaven na hodnotu OFF.

Tovární nastavení: OFF

---

Podrobnosti viz část **TIG Comfort Stop** od str. 46.

---



### Zhášecí napětí (U cut off)

12 - 35 V

Slouží ke stanovení délky oblouku, při které svařovací proces končí. Svařovací napětí roste se zvyšující se délkou oblouku. Při dosažení zde nastaveného napětí se oblouk vypne.

Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud jsou parametry tri a CSS nastaveny na hodnotu OFF.

Tovární nastavení: 15 V

---



### Funkce stehování (tACking)

0,1 - 9,9 sekund / OFF

Tovární nastavení: ON

Podrobnosti viz část **Funkce stehování** na str. 49.

---



### Verze softwaru

Plné číslo verze aktuálního softwaru je rozděleno do několika zobrazení na displeji a lze je vyvolat otáčením zadávacího kolečka.

---



### Automatické vypnutí (time Shut down)

300 - 900 sekund / OFF

Pokud se svařovací zdroj po nastavenou dobu nepoužívá a neovládá, samočinně se vypne.

Tovární nastavení: 900 sekund

---



### Tovární nastavení (FACtory)

no / YES / ALL

Zde je možné vrátit svařovací zdroj do továrního nastavení.

- Přerušit návrat do původního stavu
- Vrátit parametry pro nastavený svařovací postup do továrního nastavení
- Vrátit parametry pro všechny svařovací postupy do továrního nastavení




Chcete-li se vrátit k továrnímu nastavení, potvrďte zvolenou hodnotu stisknutím zadávacího kolečka!

# Bezpečnostní zařízení VRD (volitelné)

## Všeobecné informace

VRD je dodatečné bezpečnostní zařízení, které maximálně zamezuje výstupním napětím, která mohou znamenat ohrožení osob.  
VRD = Voltage Reduction Device = zařízení pro snížení napětí.


## Funkce

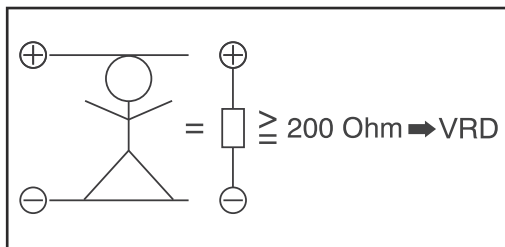

VRD je aktivní

Odpor svařovacího okruhu je vyšší než minimální odpor těla (vyšší nebo rovný  $200 \Omega$ ):

- VRD je aktivní
- Napětí naprázdno je omezeno na 14 V
- **VRD** Indikace VRD svítí
- **Příklad:** nechtěný dotyk obou svařovacích zástrček současně nevede k žádnému ohrožení.

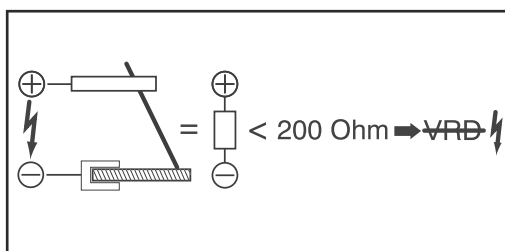

VRD není aktivní

Odpor svařovacího okruhu je nižší než minimální odpor těla (nižší než  $200 \Omega$ ):

- VRD je neaktivní
- Žádné omezení výstupního napětí pro zajištění dostatečného svařovacího výkonu
- Indikace VRD nesvítí
- **Příklad:** začátek svařování

## UPOZORNĚNÍ!

**Během 0,3 sekundy po ukončení svařování:**

- ▶ VRD je znovu aktivní
- ▶ omezení výstupního napětí na 14 V je opět zajištěno

# Péče a údržba

## Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smí provádět jen technicky vyškolený odborný personál.
- ▶ Tento dokument je nutné v plném rozsahu přečíst a porozumět mu.
- ▶ Je nutné přečíst všechny bezpečnostní předpisy a uživatelskou dokumentaci k tomuto přístroji a všem systémovým komponentám a porozumět jim.

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Před zahájením prací vypněte všechny začleněné přístroje a komponenty a odpojte je od elektrické sítě.
- ▶ Zajistěte všechny začleněné přístroje a komponenty proti opětovnému zapnutí.
- ▶ Po otevření přístroje se pomocí vhodného měřicího přístroje ujistěte, že součásti, které mohou mít elektrický náboj (např. kondenzátory), jsou vybité.

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Svařovací zdroj neotevírejte. Svařovací zdroj smí otevřít pouze servisní technik společnosti Fronius.
- ▶ Za účelem výměny akumulátoru předejte přístroj Fronius Service Partnerovi.

## Všeobecné informace

Za normálních provozních podmínek vyžaduje přístroj minimum péče a údržby. Pro udržení zařízení v provozuschopném stavu po řadu let je třeba dodržovat opatření uvedená dále.

## Při každém uvedení do provozu


- Přezkoušejte nabíjecí kabel, svařovací hořák / držák elektrod, svářecí kabel a uzemnění, zda nejsou poškozené. Poškozené součásti vyměňte
- Zajistěte, aby okolo svařovacího zdroje zůstal volný prostor 0,5 m (1 ft. 8 in.), který zaručí dostatečný přísun a odvod chladicího vzduchu

### **UPOZORNĚNÍ!**

**Vstupní a výstupní větrací otvory nesmějí být v žádném případě zakryty, a to ani částečně.**

**Každé 2 měsíce**

Pokud je k dispozici vzduchový filtr, vyčistěte jej:

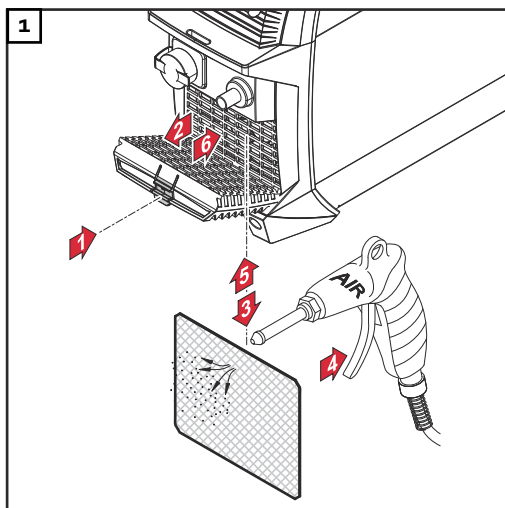



# Likvidace

---

## Všeobecné informace

Likvidace musí být provedena v souladu s platnými státními a regionálními předpisy.

V každém případě likvidujte přístroj odděleně od vestavěného akumulátoru.

Vyjmutí akumulátoru je popsáno v následující části.

---

## Bezpečnost



### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smějí provádět jen odborně vyškolené osoby.
  - ▶ Tento dokument je nutné přečíst a porozumět mu.
  - ▶ Všechny návody k obsluze systémových komponent, zejména bezpečnostní předpisy, je nutné přečíst a porozumět jim.
- 



### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.**

Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.

- ▶ Vypněte svařovací zdroj.
  - ▶ Odpojte svařovací zdroj od nabíjecího přístroje.
  - ▶ Zajistěte, aby svařovací zdroj zůstal odpojený od nabíjecího přístroje až do skončení všech prací.
  - ▶ Po otevření přístroje se pomocí vhodného měřicího přístroje ujistěte, že součásti, které mohou mít elektrický náboj (např. kondenzátory), jsou vybité.
-

## Demontáž akumulátorového modulu

### UPOZORNĚNÍ!


Následující kroky pro demontáž akumulátorového modulu lze použít pouze při likvidaci přístroje!

- ▶ V případě opravy nebo výměny zařízení akumulátorového modulu se obraťte na servisní službu.


### UPOZORNĚNÍ!

Před demontáží akumulátorového modulu musí být svařovací zdroj odpojen od nabíjecího přístroje!


- ▶ Ujistěte se, že svařovací zdroj je zcela vybitý.

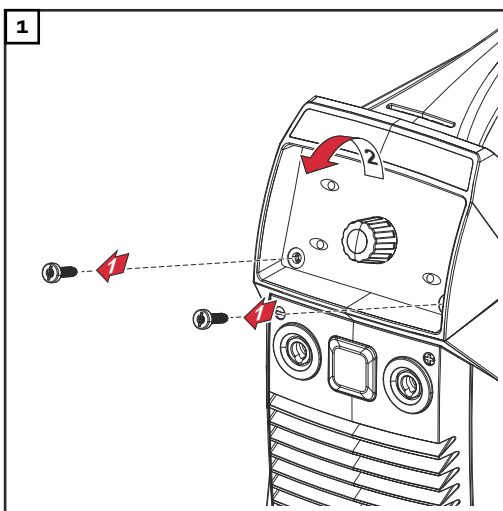


Odmontujte ovládací panel

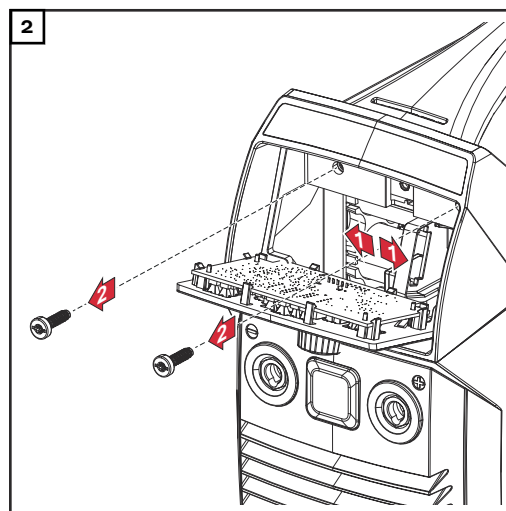


Odpojte napájecí kabel (+) akumulátorového modulu, odstraňte 2 šrouby TX25

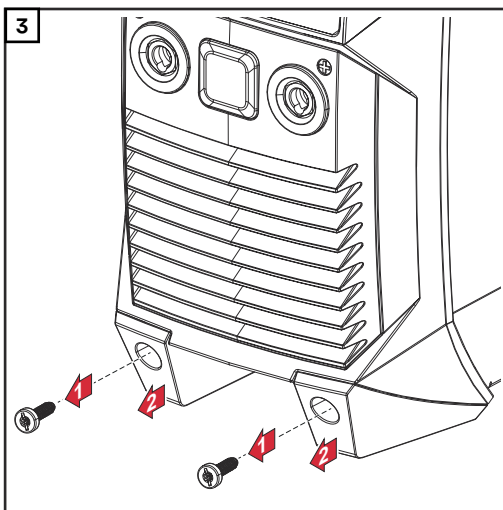


Vyšroubujte 2 šrouby TX25, odstraňte nožičky přístroje na přední straně

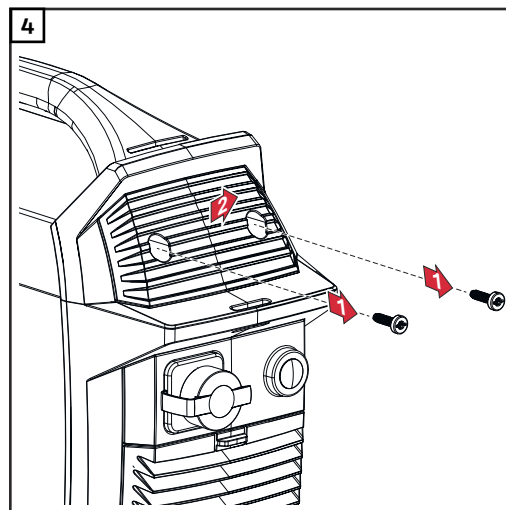


Odstraňte 2 šrouby TX25, sejměte kryt

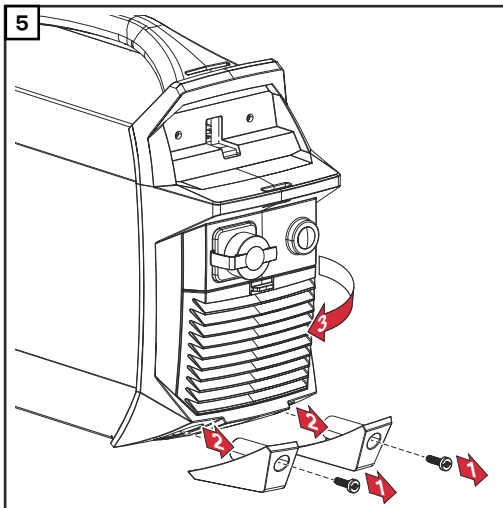

5 Vyšroubujte 2 šrouby TX25, odstraňte nožičky přístroje, odklopte zadní stranu na bok

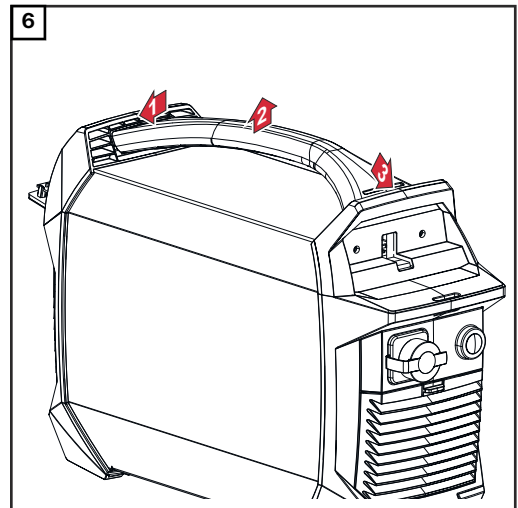

6 Zatlačte přední a zadní část směrem ven, odstraňte držadlo pro přenášení

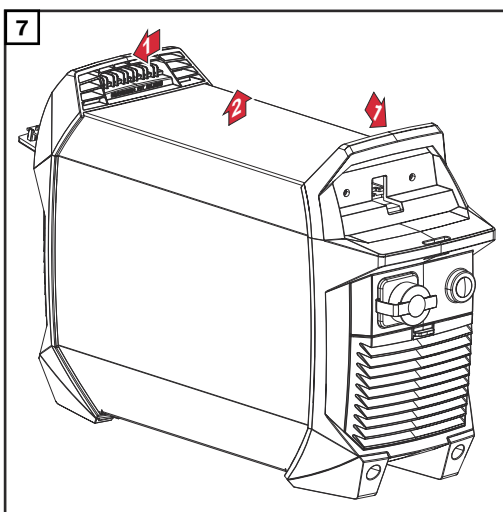


7 Zatlačte přední a zadní část směrem ven, odstraňte plášť přístroje

**⚠ POZOR!**


**Nebezpečí požáru v důsledku zkratu akumulátoru!**

Pokud dojde ke zkratu akumulátoru, může dojít ke vzniku jisker a následně k požáru akumulátoru.

- Po odpojení napájecího kabelu (-) jej dobře izolujte (např. omotejte izolační páskou)!

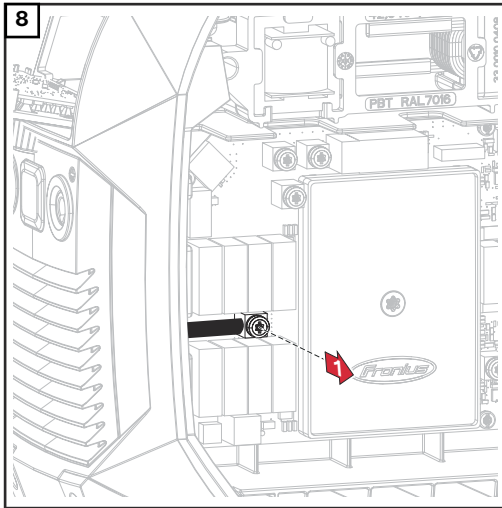

Odstraňte šroub TX25 a odpojte napájecí kabel (-) akumulátorového modulu;  
**DŮLEŽITÉ!** Odpojenou kabelovou koncovku dobře izolujte!

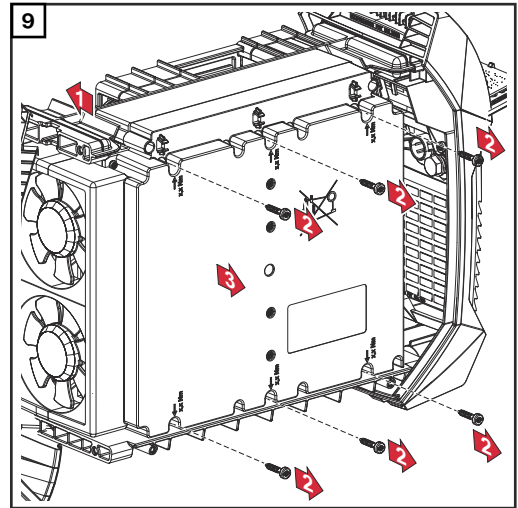

Odpojte 16pinový konektor X1 od akumulátorového modulu, odstraňte 6 šroubů TX 20, odeberte akumulátorový modul

**10** Přístroj a akumulátorový modul likvidujte odděleně v souladu s místními směrnici

# Odstranění závad

## Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smí provádět jen technicky vyškolený odborný personál.
- ▶ Tento dokument je nutné v plném rozsahu přečíst a porozumět mu.
- ▶ Je nutné přečíst všechny bezpečnostní předpisy a uživatelskou dokumentaci k tomuto přístroji a všem systémovým komponentám a porozumět jim.

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Před zahájením prací vypněte všechny začleněné přístroje a komponenty a odpojte je od elektrické sítě.
- ▶ Zajistěte všechny začleněné přístroje a komponenty proti opětovnému zapnutí.
- ▶ Po otevření přístroje se pomocí vhodného měřicího přístroje ujistěte, že součásti, které mohou mít elektrický náboj (např. kondenzátory), jsou vybité.

### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Svařovací zdroj neotevírejte. Svařovací zdroj smí otevřít pouze servisní technik společnosti Fronius.
- ▶ Za účelem výměny akumulátoru předejte přístroj Fronius Service Partnerovi.

## Zobrazené závady

### **Přehřátí**

Na displeji se zobrazí „hot (horký)“, indikace teploty svítí

 + 

Příčina: Příliš vysoká teplota přístroje

Odstranění: Zkontrolujte/snižte okolní teplotu, nechte svařovací zdroj vychladnout

### **Příliš nízká teplota**

Na displeji se zobrazí „cold (studený)“, indikace teploty svítí

 + 

Příčina: Příliš nízká teplota přístroje

Odstranění: Zkontrolujte/zvyšte okolní teplotu, provozujte svařovací zdroj v teplejším prostředí

Podrobnější informace naleznete v části [Okolní podmínky](#) na straně **67**

---


### Ochrana před hlubokým vybitím

Na displeji se zobrazí „Lo“, indikace kapacity akumulátoru bliká



Příčina: Vybitý akumulátor, reakce ochrany před hlubokým vybitím

Odstranění: Akumulátor ihned nabijte

 Od 25% kapacity akumulátoru je provoz opět možný

### POZOR!

#### Nebezpečí způsobené dlouhodobým skladováním akumulátoru ve vybitém stavu.

Následkem může být poškození akumulátoru.

- ▶ Pokud ochrana proti hlubokému vybití zareaguje, svařovací zdroj co nejdříve nabijte!

---

### Servisní zprávy

Pokud se na displeji zobrazí písmeno E a 2místné číslo chyby (např. E02) a indikace poruchy svítí, jedná se o interní servisní kód svařovacího zdroje.

#### Příklad:



Může se vyskytnout i několik chybových čísel. Ta se zobrazí při otáčení zadávacího kolečka.



Opište všechna zobrazená chybová čísla, sériové číslo a konfiguraci svařovacího zdroje a předejte vše spolu s detailním popisem závady servisní službě.

---

#### **E02 / E03 / E05 / E06**

Příčina: Chyba interního snímače teploty PC-Boardu ACCUPLT / ACCUPLT-TIG

Odstranění: Informujte servisní službu

---

#### **E07 / E72**

Příčina: Vnitřní napájecí napětí 15 V mimo platný rozsah

Odstranění: Informujte servisní službu

---

#### **E09 / E10**

Příčina: Vysokohohmové zatížení na proudových zásuvkách svařovacího zdroje

Odstranění: Používejte svařovací zdroj ke svařování podle jeho určení

---

#### **E11**

Příčina: Bez komunikace s ovládacím panelem

Odstranění: Informujte servisní službu

---

#### **E12 / E13 / E14**

Příčina: Interní chyba PC-Boardu ACCUPLT / ACCUPLTTIG

Odstranění: Informujte servisní službu

---

**E16**

Příčina: Chyba komunikace mezi akumulátorem a PC-Boardem  
ACCUPLT / ACCUPLT-TIG

Odstranění: Informujte servisní službu

---

**E18**

Příčina: Byl načten nesprávný firmware (software)

Odstranění: Informujte servisní službu

---

**E19 / E22 / E30 / E53 / E83**

Příčina: Chyba akumulátoru

Odstranění: Informujte servisní službu

---

**E23**

Příčina: Na proudových zásuvkách bylo naměřeno napětí > 113 V DC

Odstranění: Informujte servisní službu

---


---

**Chybí funkce**

---

**Svařovací zdroj nelze zapnout**

Příčina: Hluboce vybitý akumulátor z důvodu dlouhodobého uskladnění bez nabíjení

Odstranění: Akumulátor ihned nabijte  
 Od 25% kapacity akumulátoru je provoz opět možný.  
Pokud nabíjení již není možné, informujte servisní službu.

Příčina: Vadný ovládací panel

Odstranění: Informujte servisní službu

---

**Neprobíhá nabíjení akumulátoru**

Svařovací zdroj je spojený s nabíjecím přístrojem, nabíjecí přístroj je připojen k elektrické síti, na svařovacím zdroji není indikováno nabíjení

Příčina: Příliš vysoká teplota přístroje

Odstranění: Zkontrolujte/snižte okolní teplotu, nechte akumulátor vychladnout

Příčina: Příliš nízká teplota přístroje

Odstranění: Zkontrolujte/zvyšte okolní teplotu, odpojte a znovu připojte nabíjecí přístroj

Příčina: Vadný nabíjecí kabel

Odstranění: Výměna nabíjecího kabelu

---

**Neprochází svařovací proud**

Svařovací zdroj je zapnutý, indikace zvoleného svařovacího postupu svítí

Příčina: Přerušená spojení svářecího kabelu  
Odstranění: Vytvoření řádného připojení svářecího kabelu

Příčina: Nevyhovující nebo chybějící uzemnění  
Odstranění: Vytvořte náležitého propojení se svařencem

Příčina: Přerušený proudový kabel ve svařovacím hořáku nebo držáku elektrody  
Odstranění: Vyměňte svařovací hořák nebo držák elektrody

---

**Neprochází svařovací proud**

Svařovací zdroj je zapnutý, kontrolka zvoleného svařovacího postupu svítí, kontrolka přehřátí svítí

Příčina: Překročení dovoleného zatížení – přetížení svařovacího zdroje – ventilátor běží  
Odstranění: Dodržujte dovolené zatížení

Příčina: Teplotní bezpečnostní automatika vypnula zařízení  
Odstranění: Vychladnutí svařovacího zdroje, zdroj se po krátké době automaticky opět zapne

Příčina: Vadný ventilátor svařovacího zdroje  
Odstranění: Informujte servisní službu

Příčina: Nedostatečný přívod chladicího vzduchu  
Odstranění: Zajistěte dostatečný přívod vzduchu

Příčina: Znečištěný vzduchový filtr  
Odstranění: Vyčistěte vzduchový filtr

---

**Neprochází svařovací proud**

Svařovací zdroj je zapnutý, kontrolka zvoleného svařovacího postupu svítí, kontrolka přehřátí svítí

Příčina: Chyba výkonového dílu  
Odstranění: Vypněte a poté znovu zapněte svařovací zdroj  
Pokud se chyba objevuje častěji, informujte servisní službu

---



---

**Nedostatečná funkce**

---

**Špatné zapalovací vlastnosti při svařování obalenou elektrodou**

Příčina:	Zvolení nesprávného svařovacího postupu
Odstranění:	Zvolte postup „Svařování obalenou elektrodou“ nebo „Svařování obalenou celulóзовou elektrodou“
Příčina:	Příliš nízký startovací proud; při zapalování zůstává elektroda přilepená
Odstranění:	Zvyšte startovací proud pomocí funkce HotStart
Příčina:	Příliš vysoký startovací proud; při zapalování elektroda rychle odhořívá nebo silně stříká
Odstranění:	Snižte startovací proud pomocí funkce Soft-Start

---

**Svařovací oblouk se během svařování občas odtrhne**

Příčina:	Příliš vysoké zapalovací napětí elektrody (např. drážkovací elektroda)
Odstranění:	Je-li to možné, použijte jinou elektrodu nebo svařovací zdroj s vyšším svařovacím výkonem
Příčina:	Citlivost CSS (Comfort Stop Sensitivity) je nastavena příliš vysoko
Odstranění:	V nabídce Setup zvyšte hodnotu / deaktivujte CSS
Příčina:	Omezení napětí (Uco) je nastaveno na příliš nízkou hodnotu
Odstranění:	V nabídce Setup zvyšte hodnotu omezení napětí (Uco)

---

**Obalená elektroda má tendenci se připalovat**

Příčina:	Parametr Dynamika (svařování obalenou elektrodou) je nastaven na příliš nízkou hodnotu
Odstranění:	Nastavte parametr Dynamika na vyšší hodnotu

---

**Nevyhovující svařovací vlastnosti**

(silná tvorba odstříků)

Příčina:	Špatná polarita elektrody
Odstranění:	Přepólování elektrody (dle údajů výrobce)
Příčina:	Špatné uzemnění
Odstranění:	Upevněte uzemňovací svorky přímo na svařenec
Příčina:	Nevhodné nastavení Setup pro zvolený svařovací postup
Odstranění:	Optimalizujte nastavení pro zvolený svařovací postup v nabídce Setup

---

**Wolframová elektroda se odtavuje**

Wolframové vměstky v základním materiálu během fáze zapalování

Příčina:	Nesprávná polarita wolframové elektrody
Odstranění:	Připojte svařovací hořák TIG k proudové zásuvce (-)
Příčina:	Nevhodný ochranný plyn, chybějící ochranný plyn
Odstranění:	Použití inertního ochranného plynu (argon)

---

**Indikace VRD nesvíí, přestože svařovací proces neprobíhá**

Příčina: Volitelná výbava VRD není k dispozici  
nebo došlo k interní chybě přístroje

Odstranění: Informujte servisní službu

---

# Technické údaje

## Okolní podmínky

Přeprava, uložení a provoz přístroje v podmínkách, které vybočují z níže uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

Teplotní rozmezí okolního vzduchu:

- při provozu:  $-10\text{ °C}$  až  $+40\text{ °C}$  ( $14\text{ °F}$  až  $104\text{ °F}$ )
- při přepravě:  $-20\text{ °C}$  až  $+55\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$  až  $131\text{ °F}$ )
- doporučený rozsah teplot během nabíjení:  
 $+4\text{ °C}$  až  $+40\text{ °C}$  ( $+39,2\text{ °F}$  až  $+104\text{ °F}$ )
- doporučený rozsah teplot pro skladování:  
 $0\text{ °C}$  až  $+20\text{ °C}$  ( $+32\text{ °F}$  až  $+68\text{ °F}$ )

Během skladování by měl být stav nabití ideálně 50 - 80 % (odpovídá cca. 2 až 3 čárkám v zobrazení stavu nabití).

Relativní vlhkost vzduchu:

- do 50 % při  $40\text{ °C}$  ( $104\text{ °F}$ )
- do 90 % při  $20\text{ °C}$  ( $68\text{ °F}$ )

Okolní vzduch: nesmí obsahovat prach, kyseliny, korozivní plyny či látky apod.  
Nadmořská výška: do 2000 m (6561 ft.)

## Vysvětlení pojmu dovolené zatížení

Dovolené zatížení (ED) je doba v rámci 10minutového cyklu, po kterou lze přístroj provozovat s uvedeným výkonem, aniž by se přehřál.


### UPOZORNĚNÍ!

**Hodnoty ED uvedené na výkonovém štítku platí pro okolní teplotu  $40\text{ °C}$ .**

Je-li okolní teplota vyšší, je nutné odpovídajícím způsobem snížit ED nebo výkon.

Příklad: Svařování s 150 A při 60 % ED

- Fáze svařování = 60 % z 10 min = 6 min
- Fáze ochlazení = zbyvajících doba = 4 min
- Po fázi ochlazení začne cyklus znovu.

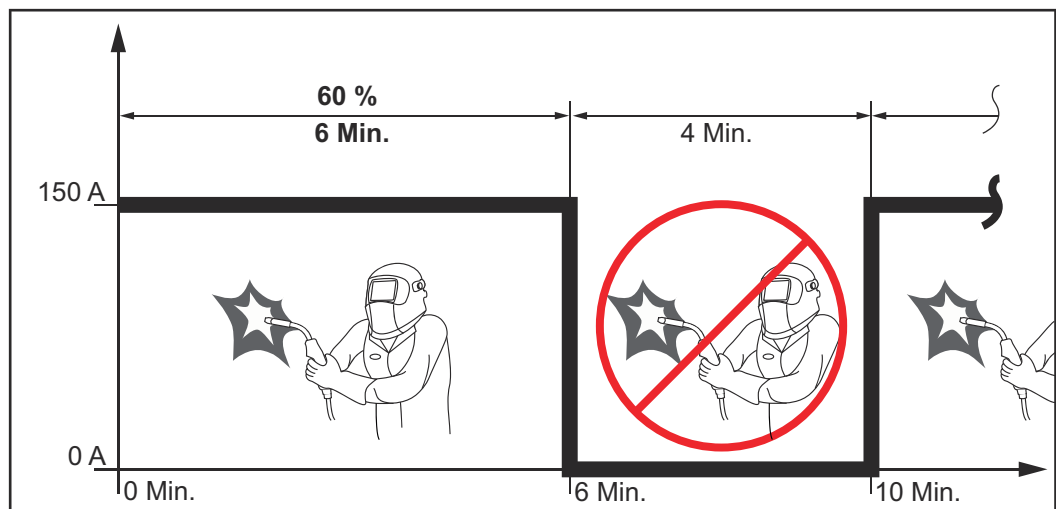

Pokud má přístroj zůstat v provozu bez přerušení:

- 1** V technických údajích vyhledejte hodnotu 100 % ED, která platí pro stávající okolní teplotu.
- 2** Podle této hodnoty snižte výkon nebo velikost proudu, aby přístroj mohl zůstat v provozu bez fáze ochlazení.

## Technické údaje

Jmenovité napětí akumulátoru			50,4 V
Nabíjecí proud			10 A
Nabíjecí proud při rychlém nabíjení			18 A
Kapacita akumulátoru			15 Ah
Typ akumulátoru			Li-ion
Standardní nabíjení			90 min.
Rychlé nabíjení			50 min.
Doba svařování	Ø 2,5 mm	Elektroda	21 - 27 ks
	Ø 3,25 mm	Elektroda	9 - 12 ks
Rozsah svařovacího proudu	Elektroda DC		10 - 150 A
	TIG DC		3 - 150 A
Svařovací proud v hybridním režimu při svařování obalenou elektrodou			
	40 °C (104 °F)	18 % DZ <sup>1)</sup>	150 A
	40 °C (104 °F)	25 % DZ <sup>1)</sup>	100 A
	40 °C (104 °F)	100 % DZ <sup>1)</sup>	40 A
Svařovací proud v hybridním režimu při svařování TIG			
	40 °C (104 °F)	25 % DZ <sup>1)</sup>	150 A
	40 °C (104 °F)	50 % DZ <sup>1)</sup>	100 A
	40 °C (104 °F)	100 % DZ <sup>1)</sup>	65 A
Napětí naprázdno			91 V
Snížené napětí naprázdno (jen u volitelné výbavy VRD)			14 V
Krytí			IP 23
Druh chlazení			AF
Rozměry d x š x v			435 x 160 x 310 mm
			17.1 x 6.3 x 12.2 in.
Hmotnost			11,4 kg (25.1 lb.)
Max. tlak ochranného plynu			5 barů (72 psi)

<sup>1)</sup> DZ = dovolené zatížení


# **Nabíjecí přístroj**



# Všeobecné informace

## Varovná upozornění na přístroji

Nabíjecí přístroj je na výkonovém štítku opatřen bezpečnostními symboly. Tyto bezpečnostní symboly nesmí být odstraněny ani zabarveny.

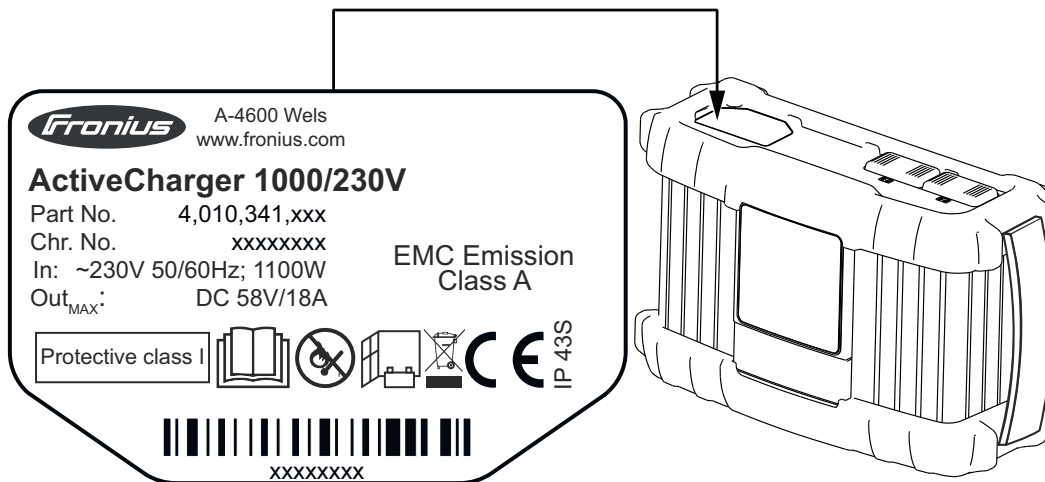

Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:

- tento návod k obsluze
- všechny návody k obsluze systémových komponent svařovacího zdroje, zejména bezpečnostní předpisy.



Možné zápalné zdroje, oheň, jiskry a otevřené světlo udržujte v dostatečné vzdálenosti od akumulátoru.



Během nabíjení zajistěte dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Během nabíjení dodržujte minimální odstup 0,5 m (19.69 in.) mezi akumulátorem a nabíjecím přístrojem.




Přístroje, které dosloužily, nevyhazujte do domácího odpadu. Zlikvidujte je v souladu s bezpečnostními předpisy.

**Varovná upozornění v přístroji**



Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Přístroj neotevírejte!

Plášť přístroje smí otevřít pouze servisní technik proškolený společností Fronius. Před zahájením prací při otevřeném plášti musí být přístroj odpojený od sítě. Pomocí vhodného měřicího přístroje se ujistěte, že elektricky nabitě díly (například kondenzátory) jsou úplně vybité. Zajistěte, aby přístroj zůstal odpojený od sítě až do skončení všech prací.

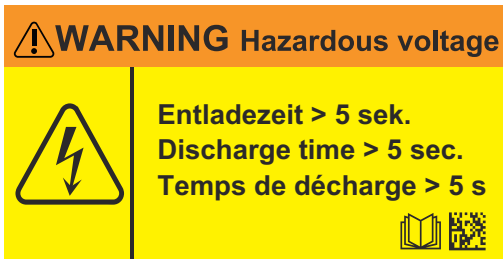

Tento varovný štítek se nachází uvnitř přístroje. Nesmí být odstraněn ani zabarven.

Doba vybití kondenzátorů je asi 1 minuta.

**Předpisové použití**

Nabíjecí přístroj slouží pro nabíjení následně uvedených svařovacích zdrojů. Jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití se nepovažuje za předpisové. Za škody vzniklé nepředpisovým použitím výrobce neručí. K předpisovému používání patří rovněž

- pečlivé přečtení tohoto návodu k obsluze
- dodržování veškerých pokynů a bezpečnostních předpisů obsažených v tomto návodu k obsluze

**VAROVÁNÍ!**

**Nabíjení jiných přístrojů může způsobit závažné škody na zdraví osob a na majetku, a je proto zakázáno.**

Přípustné je nabíjení následujících svařovacích zdrojů:

- Fronius AccuPocket 150/400
- Fronius AccuPocket 150/400 TIG
- Fronius Ignis 150 B /750

Nabíjecí přístroj je určen výhradně pro komerční použití.



# Před uvedením do provozu

---

**Sítové připojení** Na plášti je umístěn výkonový štítek s údajem o přípustném síťovém napětí. Příklad je určen pouze pro toto síťové napětí. Informace o potřebném jištění síťového vedení najdete v části **Technické údaje** od str. **81**. Pokud provedení přístroje nezahrnuje nasazený síťový kabel nebo síťovou zástrčku, namontujte je v souladu s národními normami.

## **POZOR!**

### **Nebezpečí v důsledku nedostatečně dimenzované elektroinstalace.**

Může dojít ke značným hmotným škodám.

- ▶ Dbejte, aby dimenzování síťového vedení a jeho jištění odpovídalo stávajícímu napájení.
  - ▶ Respektujte technické údaje na výkonovém štítku.
- 

**Provoz s elektrocentrálou** Nabíjecí přístroj je schopen neomezeného provozu s elektrocentrálou, pokud je maximální odevzdaný zdánlivý výkon elektrocentrály alespoň 2 kVA. To platí i v případě, že se jedná o inverter.

## **UPOZORNĚNÍ!**

**Výstupní napětí elektrocentrály nesmí v žádném případě podkročit nebo překročit oblast tolerance síťového napětí.**

---

Údaj o toleranci síťového napětí je uveden v části **Technické údaje** od strany **81**.

---

**Předpisy pro umístění**

## **VAROVÁNÍ!**

### **Nebezpečí v důsledku pádu, resp. převrácení přístroje.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Příklad přístroje postavte na rovný a pevný podklad.
  - ▶ Po montáži přezkoušejte pevné usazení všech šroubových spojení.
- 

Příklad přístroje je přezkoušen na krytí IP40, které znamená:

- ochranu proti vniknutí cizích těles větších než  $\varnothing 1,0$  mm (.04 in.)
- ochranu proti vodě stříkající pod úhlem  $60^\circ$  od svislé roviny, při vypnutém ventilátoru.

### **Prach**


Dbejte, aby vznikající kovový prach nebyl ventilátorem nasáván do přístroje. Například při broušení.

### **Provoz ve venkovním prostředí**

Příklad přístroje může být, v souladu s krytím IP40, postaven a provozován ve venkovním prostředí. Přesto je třeba chránit jej před bezprostředními účinky vody (např. vlivem deště).

**Požadavky na prostor**

Při vestavbě nabíjecího přístroje do skříňového rozvaděče (nebo podobného uzavřeného prostoru) zajistěte dostatečný odvod tepla pomocí nuceného větrání. Okolo nabíjecího přístroje musí být volný prostor 10 cm (3.9 inch).

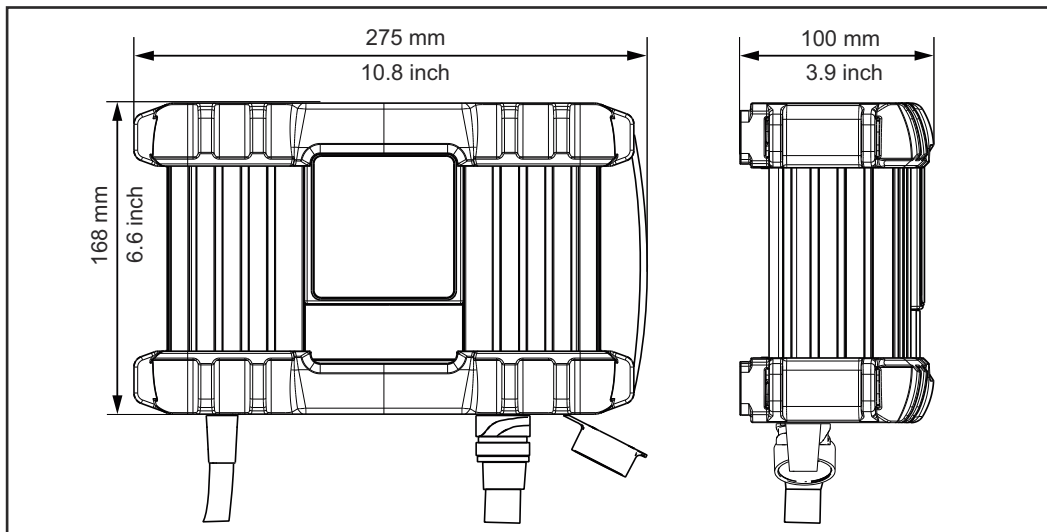

# Ovládací prvky a přípojky

## Bezpečnost

### **VAROVÁNÍ!**


#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smí provádět jen technicky vyškolený odborný personál.
- ▶ Tento dokument je nutné v plném rozsahu přečíst a porozumět mu.
- ▶ Je nutné přečíst všechny bezpečnostní předpisy a uživatelskou dokumentaci k tomuto přístroji a všem systémovým komponentám a porozumět jim.


Na základě aktualizace softwaru vašeho přístroje mohou být na přístroji k dispozici funkce, které nejsou v tomto návodu k obsluze popsány, a naopak. Některá vyobrazení ovládacích prvků se navíc mohou mírně lišit od prvků na vašem přístroji. Funkce těchto ovládacích prvků je však totožná.

## Přípojky a součásti

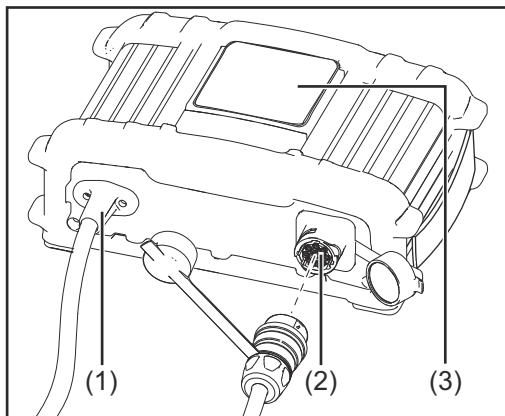

- (1) Síťový kabel**  
pro připojení k elektrické síti
- (2) Přípojka P1 – zásuvka nabíjecího kabelu**  
pro připojení nabíjecího kabelu, pro spojení se svařovacím zdrojem
- (3) Ovládací panel**

## Ovládací panel

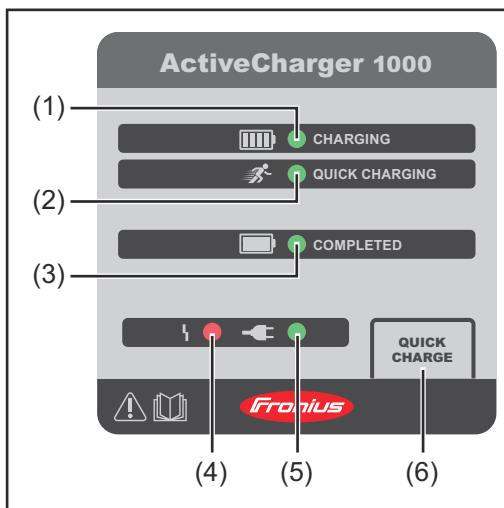

- 
- (1) **Kontrolka CHARGING (NABÍJENÍ) (zelená)**  
probíhá nabíjení
- 
- (2) **Kontrolka QUICK CHARGING (RYCHLÉ NABÍJENÍ) (zelená)**  
probíhá rychlé nabíjení
- 
- (3) **Kontrolka COMPLETED (HO-TOVO) (zelená)**  
svařovací zdroj je plně nabitý
- 
- (4) **Kontrolka poruchy (červená)**  
viz část **Odstranění závad** od str. **80**
- 
- (5) **Kontrolka sítě (zelená)**  
napájecí napětí z elektrické sítě je k dispozici
- 
- (6) **Tlačítko QUICK CHARGE (RYCHLÉ NABÍT)**  
pro spuštění a ukončení režimu rychlého nabíjení
-

# Uvedení do provozu

## Bezpečnost


### **VAROVÁNÍ!**


#### **Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.**

Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.



- ▶ Veškeré práce popsané v tomto dokumentu smí provádět jen technicky vyškolený odborný personál.
- ▶ Tento dokument je nutné v plném rozsahu přečíst a porozumět mu.
- ▶ Je nutné přečíst všechny bezpečnostní předpisy a uživatelskou dokumentaci k tomuto přístroji a všem systémovým komponentám a porozumět jim.
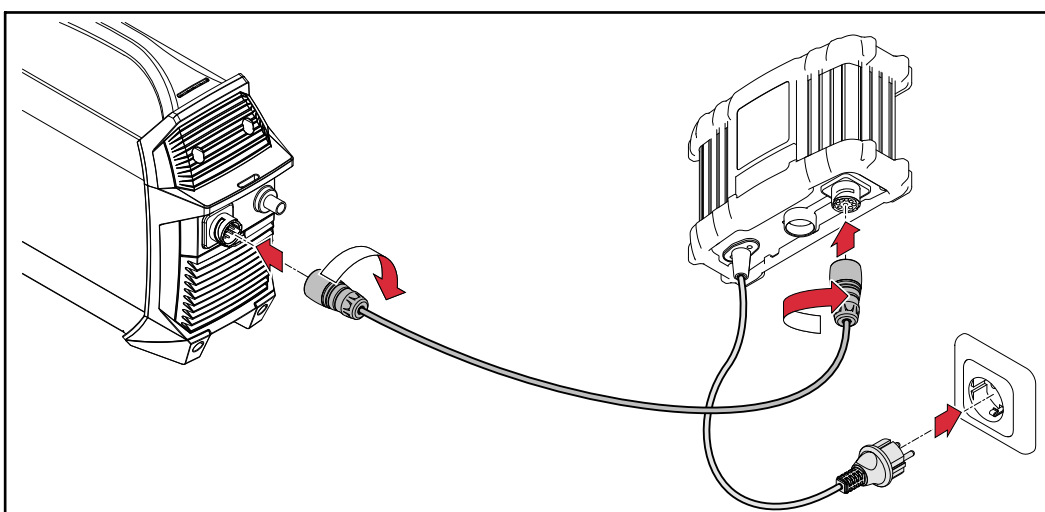
## Uvedení do provozu



-  Po připojení bliká na svařovacím zdroji indikace aktuálního stavu kapacity akumulátoru – akumulátor se nabíjí
- 2** Můžete zvolit provozní režim rychlého nabíjení (Quick Charge) – Podrobnosti o dostupných provozních režimech najdete v následující části

Jakmile je akumulátor plně nabitý:

-  Na nabíjecím přístroji svítí indikace COMPLETED (hotovo)
-  Na svařovacím zdroji svítí všechny segmenty indikace kapacity akumulátoru

### **UPOZORNĚNÍ!**




**S cílem dosáhnout optimálního uživatelského komfortu má systém mimo jiné následující vlastnosti:**

- ▶ Nezáleží na tom, v jakém pořadí jsou přístroje a elektrická síť vzájemně propojené
- ▶ Svařovací zdroj lze k nabíjecímu přístroji připojit i během provozu

## Provozní režimy

### Nabíjení




Zahájí se automaticky, jakmile je nabíjecí přístroj připojen ke svařovacímu zdroji a elektrické síti

-  Kontrolka CHARGING (nabíjení) svítí
-  Kontrolka sítě svítí
- Svařovací zdroj se nabíjí s optimálním nabíjecím výkonem
- Nabíjecí charakteristika tohoto provozního režimu zajišťuje maximální životnost svařovacího zdroje
-  Svítí-li kontrolka COMPLETED (hotovo), svařovací zdroj je plně nabitý a nabíjecí přístroj přejde do provozního režimu udržovacího nabíjení

---

### Rychlé nabití

Aktivace:

- 1 Stiskněte tlačítko QUICK CHARGING (rychlé nabíjení)
-  Kontrolka QUICK CHARGING (rychlé nabíjení) svítí
  -  Kontrolka sítě svítí
  - Svařovací zdroj se nabíjí s maximálním možným nabíjecím výkonem
  -  Svítí-li kontrolka COMPLETED (hotovo), svařovací zdroj je plně nabitý a nabíjecí přístroj přejde do provozního režimu udržovacího nabíjení



Deaktivace:

- 1 Znovu stiskněte tlačítko QUICK CHARGING (rychlé nabíjení)
- Provozní režim nabíjení bude pokračovat

---

### Udržovací nabíjení

Spustí se automaticky, jakmile nabíjecí přístroj plně nabil svařovací zdroj



-  Kontrolka sítě svítí
-  Kontrolka COMPLETED (hotovo) svítí
- Svařovací zdroj se nabíjí udržovacím nabíjecím výkonem
- V tomto režimu může svařovací zdroj zůstat připojený k nabíjecímu přístroji, aniž by se poškodil.

---

### Hybridní režim

= pokud nabíjecí přístroj nabíjí svařovací zdroj, zatímco svařovací zdroj je v provozu

Aktivace:

- 1 během nabíjení provedte svařování nebo
  - 1 během provozu připojte svařovací zdroj k nabíjecímu přístroji
-  Kontrolka QUICK CHARGING (rychlé nabíjení) svítí (v hybridním režimu se nabíjí maximálním možným nabíjecím výkonem)
  -  Kontrolka sítě svítí
  - Svařovací zdroj se vybíjí v závislosti na pracovním vytížení a zároveň se dobíjí prostřednictvím nabíjecího přístroje



# Rozšířená výbava

## Montáž nástěnného držáku

### UPOZORNĚNÍ!

Pro montáž nástěnného držáku jsou v závislosti na podkladu zapotřebí různé hmoždinky a šrouby.

Hmoždinky a šrouby proto nejsou součástí dodávky. Za správný výběr vhodných hmoždinek a šroubů je odpovědný montážní pracovník.

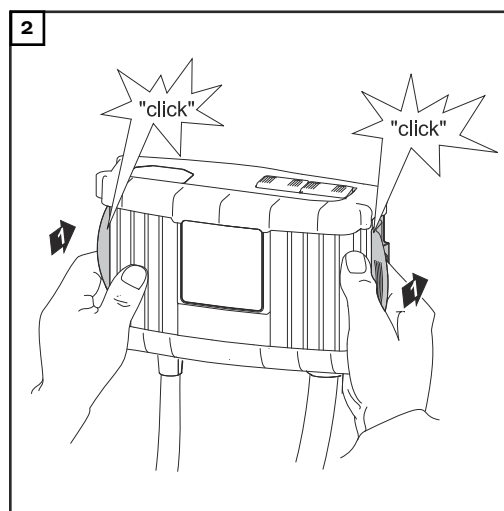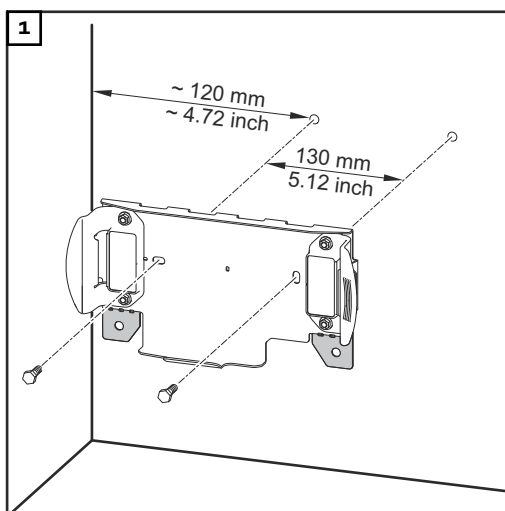

# Odstranění závad

## Bezpečnost


### **VAROVÁNÍ!**

#### **Nebezpečí zásahu elektrickým proudem.**



Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.

► Příklad: Přístroj neotevírejte.
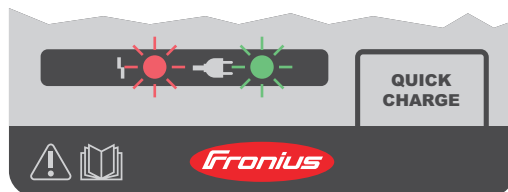
## Zobrazené závady



Závada je signalizována blikáním nebo svícením následujících kontrolek:

-  kontrolka poruchy
-  kontrolka sítě

### **Porucha bliká, síť svítí**

Příčina: Závada akumulátoru

Odstranění: Informujte servisní službu

### **Porucha bliká, síť bliká**

Příčina: Chyba elektrické sítě (přepětí nebo podpětí)

Odstranění: Zkontrolujte napájecí napětí elektrické sítě (viz technické údaje)

### **Porucha svítí, síť svítí**

Příčina: Závada nabíjecího přístroje

Odstranění: Informujte servisní službu

## Chybí funkce

### **Přerušená sítová pojistka nebo vypadlý jistič**

Příčina: Příliš slabé jištění sítě / nevhodně zvolený jistič

Odstranění: Správné jištění sítě (viz Technické údaje)

Příčina: Síťové jištění vypíná při běhu naprázdno

Odstranění: Informujte servisní službu



# Technické údaje

---

## Okolní podmínky

---

Přeprava, uložení a provoz přístroje v podmínkách, které vybočují z níže uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

---

Teplotní rozmezí okolního vzduchu:

- při provozu: -10 °C až +40 °C (14 °F až 104 °F)
- při přepravě: -20 °C až +55 °C (-4 °F až 131 °F)
- doporučený rozsah teplot během nabíjení:  
+4 °C až +40 °C (+39,2 °F až +104 °F)
- doporučený rozsah teplot pro skladování:  
0 °C až +20 °C (+32 °F až +68 °F)

Během skladování by měl být stav nabití ideálně 50 - 80 % (odpovídá cca. 2 až 3 čárkám v zobrazení stavu nabití).

---

Relativní vlhkost vzduchu:

- do 50 % při 40 °C (104 °F)
  - do 90 % při 20 °C (68 °F)
- 

Okolní vzduch: nesmí obsahovat prach, kyseliny, korozivní plyny či látky apod.  
Nadmořská výška: do 2000 m (6561 ft.)

---

---

**Technické údaje  
230V**

Síťové napětí	~ 230 V AC, ±15 %
Frekvence sítě	50/60 Hz
Síťový proud	max. 9,5 A ef.
Síťové jištění	max. 16 A
Účinnost	max. 95 %
Efektivní výkon	max. 1100 W
Zdánlivý výkon	max. 2370 VA
Příkon (Standby)	max. 2,1 W
Třída ochrany	I (s ochranným vodičem)
Max. přípustná síťová impedance na rozhraní (PCC) s veřejnou elektrickou sítí	žádná
Emisní třída EMC	A
Certifikace	CE
<hr/>	
Rozsah výstupního napětí	30 - 58 V DC
Výstupní proud	max. 18 A DC
Výstupní výkon	max. 1040 W
<hr/>	
Chlazení	Konvekce a ventilátor
Rozměry d x š x v	270 x 168 x 100 mm
Hmotnost (bez kabelu)	cca 2 kg
<hr/>	
Krytí	IP43S
Kategorie přepětí	II
Přístroj se smí provozovat pouze v elektrických sítích s uzemněným nulovým bodem.	

---

**Normy 230V**

EN 62477-1	
EN 60974-10	(Třída A)

---

---

**Technické údaje  
120V**

Síťové napětí	~ 120 V AC, ±15 %
Frekvence sítě	50/60 Hz
Síťový proud	max. 15 A ef.
Síťové jištění	max. 20 A
Účinnost	max. 94 %
Efektivní výkon	max. 1100 W
Zdánlivý výkon	max. 1900 VA
Příkon (Standby)	max. 1,6 W
Třída ochrany	I (s ochranným vodičem)
Max. přípustná síťová impedance na rozhraní (PCC) s veřejnou elektrickou sítí	žádná
Emisní třída EMC	A
<hr/>	
Rozsah výstupního napětí	30 - 58 V DC
Výstupní proud	max. 18 A DC
Výstupní výkon	max. 1000 W
<hr/>	
Chlazení	Konvekce a ventilátor
Rozměry d x š x v	270 x 168 x 100 mm
Hmotnost	cca 2 kg
<hr/>	
Krytí	IP43S
Kategorie přepětí Přístroj se smí provozovat pouze v elektrických sítích s uzemněným nulovým bodem.	II

---

**Normy 120V**

UL 1012	
C22.2 č.107.1-01	
FCC CFR 47 část 15	(Třída A)

**Technické údaje  
100V**

Síťové napětí	~ 100 - 110 V AC, +10 % / -15 %
Frekvence sítě	50/60 Hz
Síťový proud	max. 15,7 A ef.
Síťové jištění	max. 16 A
Účinnost	max. 92 %
Efektivní výkon	max. 940 W
Zdánlivý výkon	max. 1600 VA
Příkon (Standby)	max. 1,6 W
Třída ochrany	I (s ochranným vodičem)
Max. přípustná síťová impedance na rozhraní (PCC) s veřejnou elektrickou sítí	žádná
Emisní třída EMC	A
Rozsah výstupního napětí	30 - 58 V DC
Výstupní proud	max. 15 A DC
Výstupní výkon	max. 840 W
Chlazení	Konvekce a ventilátor
Rozměry d x š x v	270 x 168 x 100 mm
Hmotnost	cca 2 kg
Krytí	IP43S
Kategorie přepětí Přístroj se smí provozovat pouze v elektrických sítích s uzemněným nulovým bodem.	II

**Normy 100V**

EN 62477-1	
EN 60974-10	(Třída A)









**Fronius International GmbH**

Froniusstraße 1  
4643 Pettenbach  
Austria  
[contact@fronius.com](mailto:contact@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

At [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the contact details  
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.